

# NSK

## メガスラストモータシステム (EDB 型ドライブユニット)

### 取扱説明書

日本精工株式会社

販資 T20021-02

EC-T

★本書の内容について、ご不審な点・お気付きの点などございましたら当社までご連絡ください。

★本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。

© 2001 日本精工株式会社 禁無断転載

# メガスラストモータを正しくお使いいただくために

## 1. ドライブユニット使用上の注意…長く御使用いただくために必ずお守りください。

### 1 温度環境

- 周囲温度は0～50℃になるようにしてください。50℃を越える高温状態では、ご使用できません。制御盤内では、ドライブユニットの上下は10cm以上の十分な空間をあけてください。また、熱がドライブユニット上面に滞留する場合は上面を熱的に開放するか（この場合は防塵対策が必要です。）、強制空冷する等によりできるだけ熱の逃げやすい環境としてください。

### 2 防塵・防水

- IP54以上の制御盤内でご使用ください。オイルミスト、切削水、切粉、塗装ガス等の雰囲気から防護してください。防護されない場合、ドライブユニット通気窓より異物混入による回路故障の恐れがあります。（IPとは、固形異物や水の侵入に対する保護の度合いを表示するもので、IEC規格等で定めています。）

### 3 配線・接地

- 正しく配線されているか、取扱説明書にてご確認ください。
- 配線、設置工事には、切粉等異物がドライブユニット内に混入しないようにしてください。

### 4 保管

- 雨、水滴のかかる場所、有害なガスや液体のある場所では保管しないでください。
- 日光の直接当たらない場所、保存温度・湿度の範囲内で保管してください。

## 2. モーター使用上の注意…長く御使用いただくために必ずお守りください。

※本モーターは強力な永久磁石を使用しています。心臓ペースメーカー等の医療機器に重大な影響を及ぼす恐れがありますので、取扱いには十分な注意をしてください。

### 1 防塵・防水

- 塗装ガスや薬品の雰囲気ではご使用できません。水、油の雰囲気ではご使用できません。

### 2 使用条件

- 周囲温度は0～40℃になるようにしてください。温度センサー出力で主電源が切断できるように配線してください。
- 許容搭載質量、可搬モーメントは、各モーターサイズごとに異なります。お客様の使用条件が許容搭載質量、可搬モーメント以内であることを再確認してください。
- 過大な偏荷重や過大な負荷は本体やスライダー部の永久変形やガイド部の異常を引き起こします。モーター設置時の衝撃や移動中の外部干渉による衝撃は絶対避けてください。
- スライダー部をストロークエンドに衝突させないでください。（ストロークエンドには必ずリミットセンサを設置してください。また搭載物の保護のため衝撃吸収ダンパーを設置してください。）
- モーターの取付面の平面度は0.05mm/m以下としてください。
- グリス切れに十分注意してください。定期的なグリスアップをお勧めします。（グリス切れにより動作不良を起こすことがあります。）
- 潤滑ユニットNSK K1を標準装備しています。K1の耐用期間は5年または10万kmの短い方になります。K1の耐用期間経過後は、定期的なグリスアップを確実に行ってください。（グリス切れにより動作不良を起こすことがあります。）
- 潤滑ユニットNSK K1の耐用期間を超えた場合には、潤滑ユニットNSK K1の交換も可能です。
- モーターの使用にあたってはストロークエンドにオーバートラベルセンサを設置し、オーバーラン時にモーターを停止させる保護回路を組むことを推奨します。
- オーバーラン時に搭載物を保護するために、衝撃吸収ダンパーの設置を推奨します。

### 3 定期点検

- モーターのご使用環境や条件によりモーターの絶縁不良やケーブルの短絡・断線が起こる場合があります。このような状態を放置したまま使用しているとモーター本来の性能がでない、ドライブユニットの損傷などのトラブルを引き起こします。早期発見、未然防止のため絶縁テスト等モーターの良否判断の定期点検を実施してください。

### 3. 異常と判断する前に…もう一度確認してください。

#### 1 アラームが発生する

- アラーム内容と処置は間違っていないですか？ 取扱説明書に記載されているアラーム処置をもう一度確認してください。

#### 2 電源が入らない、表示ランプが点灯しない

- 制御電源、主電源入力電圧をテスターでチェックし、ドライブユニット使用電圧の範囲内か取扱い説明書にて確認してください。

#### 3 動作しない

- 電源オフ状態でドライブユニットの CN4 を外し、スライダを手で動かした時、動作は滑らかですか？ ひっかかりはないですか？（モーターの分解は絶対行わないでください。）ただし、ドライブユニットの CN4 を装着したままですと、ダイナミックブレーキが働き、スライダの動作が重くなります。
- 制御入出力信号は OK ですか？  
→ハンディターミナルによる I/O 命令にて SVON、RUN、IPOS 信号の状態を確認してください。  
→オシロスコープ等測定機にて、24V 電源や入力信号の電圧が安定している事を確認してください。

#### 4 暴走する

- 立上げ調整時のパラメーターと現在の設定値とを比較してください。

#### 5 振動が発生する、位置がずれる、ソフトサーマルがたびたび発生する

- サーボパラメーター VG、VI、PG、FP、NP の調整はしましたか？
- 搭載負荷の取付ボルト及びモーターの取付ボルトがゆるんでいませんか？ 増し締め確認してください。
- ドライブユニット FG 端子は必ず一点接地してください。（配線は取扱説明書を参照してください。）
- サーボロック停止時に移動方向に外力はないですか？（外力が常時加わるとモーター過熱の原因となります。）
- 入力信号線にシールドケーブルを使用していますか？ シールドは確実にされていますか？

#### 6 ヒューズが切れる、ブレーカーのトリップがたびたび発生する

- 電源再投入で復帰する場合は以下の処置をお願いします。
  - ◇ 突入電流によるブレーカートリップ対策は遅延タイプのブレーカーを推奨します。（推奨ブレーカー：富士電機 EA30 型 ブレーカーの定格電流は使用ドライブユニットの電源容量よりご選定をお願いします。）

### 4. その他

- モーターとドライブユニットは指定された組合せでご使用ください。
- パラメーターは必ず控えておいてください。
- ケーブルの改造は絶対におやめください。
- コネクタのロックは確実に、ネジ部のゆるみがないことを確認してください。
- 保守部品をご用意ください。（交換用モーター、ドライバ、ケーブル等）
- 清掃はシンナーを避けて、イソプロピルアルコールをご使用ください。

# メガスラストモータシステム (PM シリーズ)

## 欧州安全規格 (CE マーキング) / UL 規格への対応について

### ◎欧州 EC 指令について

メガスラストモータシステム (PM シリーズ) は機械・装置に組み込まれて使用される部品 (コンポーネント) として、組み込まれる機械・装置の EC 指令への適合を容易にするために、低電圧指令の関連規格適合を実現しています。

### ◎EMC 指令への適合について

メガスラストモータシステム (PM シリーズ) はドライブユニットとモーターの設置距離・配線などのモデル (条件) を決定し、そのモデルにて EMC 指令の関連規格に適合させています。

実際の機械・装置に組み込んだ状態においては、配線条件・設置条件などがモデルとは同一とならないことが考えられます。このようなことから、機械・装置での EMC 指令への適合について (特に放射ノイズ・伝導ノイズについて) は、メガスラストモータシステム (PM シリーズ) を組み込んだ最終機械・装置での測定が必要となります。


#### ■ 適合規格

対象	適合規格	
モーター	EN60034-1	低電圧指令の 関連適合規格
	EN50178	
モーター/ ドライブユニット	EN61800-3 : 可変速度電気式電力駆動システムの EMC 規格	EMC 指令の 関連適合規格
	EN55011 : Group1、ClassA 伝導ノイズ	
	EN55011 : Group1、ClassA 放射ノイズ	
	EN61000-3-3 : Class5 電源フリッカ	
	EN61000-4-2 : 静電気放電	
	EN61000-4-3 : 放射電磁界	
	EN61000-4-4 : バースト	
	EN61000-4-5 : 雷サージ	
	EN61000-4-6 : 高周波伝導ノイズ	

## ◎EC 指令適合設置環境

推奨配線例を実施することで EC 指令に適合させることができます。

図 1：推奨配線例

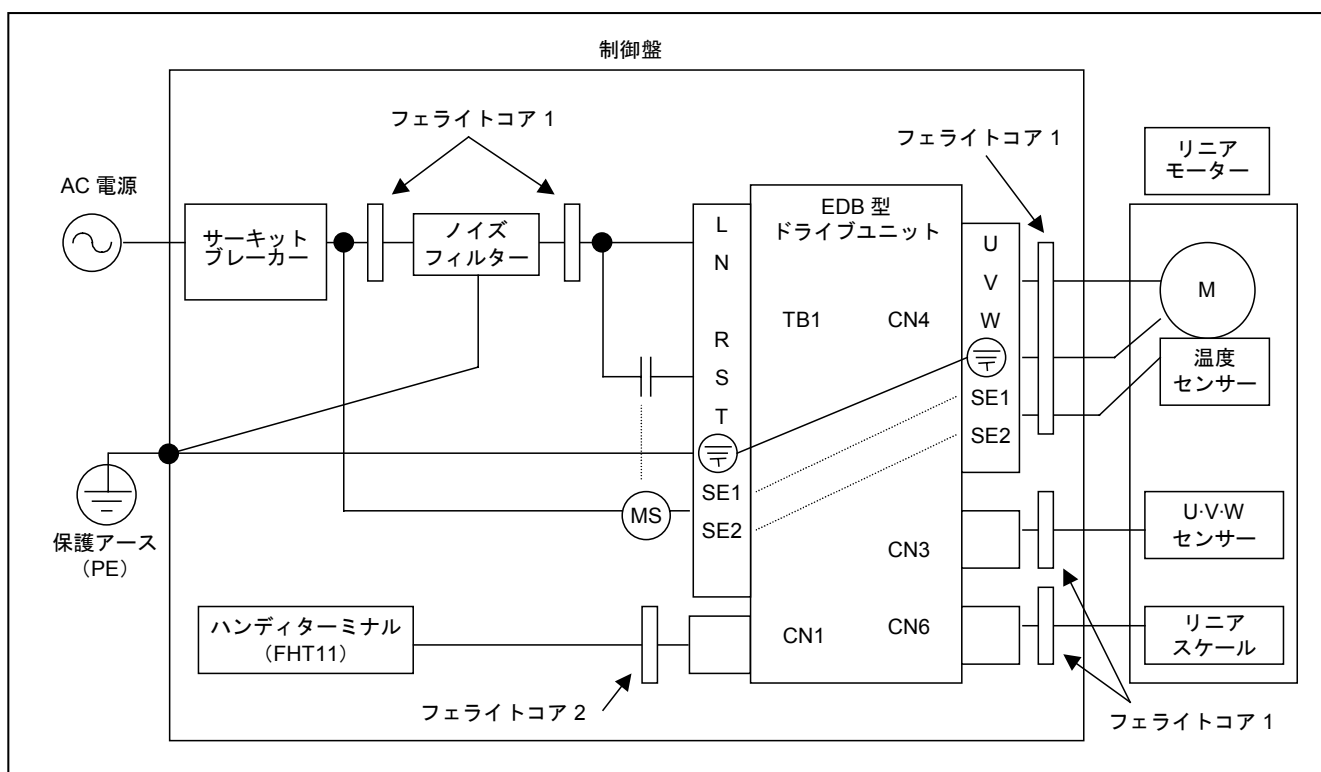

### ◆ 設置環境

ドライブユニットは IEC60664-1 に規定されている汚染度 2 または、汚染度 1 の環境下で使用してください。そのために、水・油・塵埃などが入り込まない構造 (IP54) の制御盤に設置してください。

### ◆ 電源

IEC60664-1 で規定されている過電圧カテゴリ III の環境下で使用してください。

### ◆ サークットブレーカー

電源とドライブユニットの間に IEC 規格および UL 認定のサーキットブレーカーを必ず接続してください。

### ◆ ノイズフィルター

電源とドライブユニットの間にノイズフィルターを設置してください。

### ◆ フェライトコア

電源線、モーター線、センサー線に信号線用フェライトコアを設置してください。

### ◆ 接地

感電防止のためドライブユニットの保護アース端子を制御盤の保護アース (PE) に必ず接続してください。

表 1 : 推奨適用周辺機器一覧

種類	仕様	メーカー型式 (メーカー)	備考
サーキットブレーカー	定格電流 20A	単相 : EA32AC-20 (Fuji Electric) 3相 : EA33AC-20 (Fuji Electric)	IEC 規格および UL 認定品
ノイズフィルター	単相 : AC250V、10A	FN2070-10 (SHAFFNER)	
	3相 : AV250V、16A	FN258-16 (SHAFFNER)	
フェライトコア 1	—	E04SR301334 (Seiwa Electric MFG)	
フェライトコア 2	—	E04SR170730A (Seiwa Electric MFG)	ハンディ ターミナル用
マグネットスイッチ	定格電流 20A	SC-4-1 (Fuji Electric)	

## ◎UL 規格への適合

モーターおよび EDB 型ドライブユニットは以下の UL 規格認定品です。

表 2

対象	適合規格	File No.
モーター	UL1004	E216970
ドライブユニット	UL508C	E216221

### ■ UL 規格認定条件

下記が UL 規格認定条件となりますので条件を満たした設置をしてください。

#### ◆ 設置環境

ドライブユニットは IEC60664-1 に規定されている汚染度 2 または、汚染度 1 の環境下で使用してください。そのために、水・油・塵埃などが入り込まない構造 (IP54) の制御盤に設置してください。

#### ◆ 電源

IEC60664-1 で規定されている過電圧カテゴリ III の環境下で使用してください。

#### ◆ サーキットブレーカー

電源とドライブユニットの間に UL 認定のサーキットブレーカーを必ず接続してください。  
(仕様は前ページを参照してください)

#### ◆ 接地

感電防止のためドライブユニットの保護アース端子を制御盤の保護アース (PE) に必ず接続してください。

(空ページ)



# 目次

1. まえがき	1-1	2.8. CN3 : センサーケーブル用コネクタ	2-28
1.1. 安全事項	1-2	2.8.1. ピン配列 (CN3)	2-28
1.1.1. 安全事項の記載について	1-2	2.8.2. 信号名一覧 (CN3)	2-29
1.1.2. 使用上の注意	1-2	2.9. CN4 : モーター部コネクタ	2-30
1.2. 用語の定義	1-3	2.9.1. ピン配列 (CN4)	2-30
2. 仕様	2-1	2.9.2. 信号名 (CN4)	2-30
2.1. システム構成	2-1	2.10. TB : 電源用ターミナルブロック	2-31
2.1.1. システム構成図	2-1	2.10.1. 端子記号と機能	2-31
2.1.2. PM リニアモータの名番構成	2-2	2.10.2. TB 接続方法	2-31
2.1.2.1. リニアモータ本体	2-2	3. 開梱・設置・配線	3-1
2.1.2.2. ドライブユニット	2-2	3.1. 開梱	3-1
2.1.2.3. ケーブルセット	2-3	3.1.1. 現品確認	3-1
2.2. 各部名称	2-4	3.1.2. モーター本体とドライブユニットの 組み合わせ確認	3-1
2.2.1. EDB 型ドライブユニット各部名称	2-4	3.2. 設置	3-3
2.2.2. ハンディーターミナル各部名称	2-5	3.2.1. 設置場所	3-3
2.3. モーター仕様	2-6	3.2.2. 設置方法	3-3
2.4. 外形寸法	2-7	3.2.3. ドライブユニット取付方法	3-4
2.4.1. モーター外形寸法図	2-7	3.3. 配線	3-5
2.4.2. ドライブユニット外形寸法	2-9	3.3.1. モーター配線	3-5
2.5. ドライブユニット一般仕様	2-10	3.3.2. 電源配線	3-5
2.5.1. 一般仕様	2-10	3.3.3. コネクタ配線	3-6
2.5.2. ドライブユニット機能仕様	2-11	3.3.4. モーター過熱防止について	3-6
2.6. インターフェイス仕様	2-13	3.3.5. 接地	3-7
2.6.1. CN1 : RS232C 仕様シリアル通信用 コネクタ	2-13	3.4. 電源投入	3-8
2.6.1.1. ピン配列 (CN1)	2-13	3.4.1. 電源投入前の確認	3-8
2.6.1.2. 信号名と機能 (CN1)	2-13	3.4.2. 電源投入時確認事項	3-8
2.6.1.3. 接続方法 (CN1)	2-14	3.4.3. 電源投入とサーボ ON	3-9
2.7. CN2, CN5, CN7 : 制御入出力信号用 コネクタ	2-15	4. ハンディーターミナルの操作方法	4-1
2.7.1. 入力ポートの極性 (A 接点、B 接点) 設定	2-15	4.1. パラメーター設定方法	4-2
2.7.2. ピン配列 (CN2, CN5, CN7)	2-17	4.1.1. パスワードを必要としないパラメーター 設定の場合	4-2
2.7.3. 信号名と機能 (CN2, CN5, CN7)	2-18	4.1.2. パスワードを必要とするパラメーター 設定の場合	4-2
2.7.4. 信号仕様 (CN2, CN5, CN7)	2-21	4.2. パラメーター設定値の読み出し	4-3
2.7.4.1. 一般入力仕様	2-21	4.2.1. TS 命令にてパラメーター設定を 読み出す場合	4-3
2.7.4.2. パルス列入力仕様	2-21	4.2.2. 「？」にてパラメーター設定を 読み出す場合	4-4
2.7.4.3. 一般出力信号仕様	2-22		
2.7.4.4. アラーム関係出力仕様	2-23		
2.7.4.5. 位置フィードバック出力仕様	2-23		
2.7.4.6. アナログ入力仕様	2-24		
2.7.4.7. アナログ出力仕様	2-24		
2.7.4.8. 接続方法 (CN2, CN5, CN7)	2-25		

5. 調整-----	5-1	6.2. より高度な操作を行うために-----	6-18
5.1. 調整手順-----	5-1	6.2.1. 座標系-----	6-18
5.2. オートチューニング機能による調整-----	5-2	6.2.1.1. 座標分解能-----	6-18
5.2.1. 調整にあたっての注意事項-----	5-3	6.2.1.2. 座標の方向-----	6-18
5.2.2. サーボパラメーター初期化-----	5-4	6.2.1.3. 座標値のリセット-----	6-19
5.2.3. オートチューニング実行 (調整レベル 1)-----	5-5	6.2.1.4. 座標値の読み出し-----	6-19
5.2.3.1. 負荷質量の値が分かっているとき---	5-5	6.2.1.5. 座標系の設定例-----	6-20
5.2.3.2. 負荷質量が不明なとき-----	5-6	6.2.2. デジタルフィルター-----	6-21
5.2.4. 試運転 (調整レベル 1)-----	5-7	6.2.3. フィードフォワード補償-----	6-22
5.2.5. サーボゲイン微調整 (調整レベル 2)-----	5-9	6.2.4. 積分リミッター : ILV-----	6-23
5.3. マニュアル調整-----	5-11	6.2.5. 不感領域設定 : DBP-----	6-24
5.3.1. 調整に当たっての注意事項-----	5-11	6.2.6. 自動ゲイン切替機能-----	6-25
5.3.2. 速度ループ比例ゲイン (VG 値) の調整--	5-11	6.3. RS232C 通信-----	6-27
5.3.3. 速度ループ積分周波数 (VI 値) の調整---	5-13	6.3.1. 通信仕様-----	6-27
5.4. フィルター調整 (調整レベル 2)-----	5-15	6.3.2. 通信方法・手順-----	6-27
6. 機能-----	6-1	6.3.2.1. 電源投入-----	6-27
6.1. 一般操作・機能-----	6-1	6.3.2.2. 命令入力方法-----	6-28
6.1.1. サーボオンとサーボ状態の確認-----	6-1	6.3.2.3. パスワード-----	6-29
6.1.2. 非常停止入力-----	6-2	6.3.2.4. 命令のキャンセル-----	6-30
6.1.3. クリア-----	6-3	6.3.2.5. エラー-----	6-31
6.1.4. 積分オフ-----	6-3	6.3.2.6. 読出し命令について-----	6-32
6.1.5. オーバートラベルリミット-----	6-4	6.3.3. パーソナルコンピューターで通信を 行なう-----	6-34
6.1.5.1. ハードオーバートラベルリミット---	6-4	6.3.3.1. ハイパーターミナルの セットアップ-----	6-34
6.1.5.2. ソフトオーバートラベルリミット---	6-5	6.3.3.2. ドライブユニットのパラメーターを 記録する-----	6-35
6.1.6. アラーム検出-----	6-7	6.3.3.3. 記録したパラメーターを ドライブユニットへ送信する-----	6-35
6.1.7. 位置決め完了検出-----	6-7	6.3.4. 多軸通信-----	6-36
6.1.7.1. 出力信号形態-----	6-8	6.3.4.1. 設定手順-----	6-36
6.1.7.2. パラメーター IN について-----	6-8	6.3.4.2. イニシャル設定-----	6-37
6.1.7.3. パラメーター IS について-----	6-8	6.3.4.3. 接続方法-----	6-37
6.1.7.4. 特殊な場面での IPOS 出力-----	6-9	6.3.4.4. 電源投入-----	6-39
6.1.8. 速度通知-----	6-10	6.3.4.5. 操作-----	6-40
6.1.9. 原点確定出力-----	6-11		
6.1.10. 位置フィードバック信号-----	6-11		
6.1.11. モニター-----	6-12		
6.1.11.1. 制御用入出力信号の モニター方法-----	6-13		
6.1.11.2. アナログモニター-----	6-15		
6.1.11.3. 推力指令とサーマル負荷量の モニター-----	6-17		

7. 位置決め運転-----	7-1	9. 命令／パラメーター解説-----	9-1
7.1. 運転準備-----	7-1	AB : I/O 極性-----	9-1
7.1.1. 確認事項-----	7-1	AC : アナログ指令入力設定-----	9-1
7.1.2. 位置決め運転手順-----	7-1	AF : アナログ指令オフセット-----	9-2
7.2. 位置制御モード運転-----	7-2	AG : アナログ指令ゲイン-----	9-2
7.2.1. 原点復帰運転-----	7-2	AL : 加減速度リミッター-----	9-3
7.2.1.1. 原点復帰運転関連パラメーター一覧-----	7-7	AN : 多軸通信軸番号設定-----	9-3
7.2.1.2. 原点リミットスイッチの調整および 原点復帰オフセット量の調整-----	7-7	AR : アブソリュートμm 単位位置決め-----	9-3
7.2.1.3. 原点復帰運転の設定例-----	7-11	AS : 多軸通信接続読出-----	9-4
7.2.2. プログラム運転-----	7-12	AT : オートチューニング実行-----	9-4
7.2.2.1. 内部プログラム・チャンネル選択-----	7-13	AX : ドライブユニット選択-----	9-4
7.2.3. パルス列入力位置決め-----	7-14	AZ : 座標原点設定-----	9-4
7.2.3.1. パルス列入力信号形態-----	7-14	BM : バックスペース ( <b>[BS]</b> キー) 機能切替-----	9-5
7.2.3.2. パルス列分解能-----	7-15	CA : チャンネル内設定移動加減速度-----	9-5
7.2.3.3. 入力タイミング-----	7-16	CC : 内部プログラム消去-----	9-5
7.2.4. RS232C 通信指令による位置決め-----	7-18	CD : 内部プログラムチャンネル削除-----	9-5
7.2.5. ジョグ運転-----	7-19	CH : 内部プログラムチャンネル編集-----	9-6
7.3. 速度制御モード運転-----	7-20	CI : 内部プログラムチャンネル挿入-----	9-7
7.3.1. RS232C 通信運転-----	7-20	CL : アラームクリアー-----	9-7
7.3.2. アナログ入力運転-----	7-21	CM : 通信モード切替-----	9-8
7.3.3. 加減速度制限機能-----	7-23	CO : 位置偏差オーバー検出値-----	9-8
7.4. 推力制御モード運転-----	7-24	CR : パルス列入力分解能-----	9-8
7.4.1. RS232C 通信運転-----	7-24	CV : チャンネル内設定移動速度-----	9-9
7.4.2. アナログ入力運転-----	7-25	DB : デッドバンド設定-----	9-9
7.5. アナログ指令電圧オフセットの設定-----	7-27	DC : RS232C 通信運転指令-----	9-10
7.5.1. オフセット設定方法-----	7-27	DI : 座標方向-----	9-10
7.5.1.1. オフセット自動調整-----	7-27	EM : エンコーダーデータ読み出し-----	9-11
7.5.1.2. オフセット手動調整-----	7-28	ER : 位置検出器分解能設定-----	9-11
7.5.1.3. ドライブユニット単体での オフセット調整-----	7-28	FC : 静止摩擦補償値設定-----	9-11
8. プログラミング-----	8-1	FF : フィードフォワードゲイン-----	9-12
8.1. 命令、条件パラメーター-----	8-1	FO : 速度感応式ローパスフィルター 設定-----	9-12
8.2. プログラム編集命令一覧-----	8-5	FP : 第1ローパスフィルター周波数-----	9-13
8.3. プログラム編集方法-----	8-6	FS : 第2ローパスフィルター周波数-----	9-13
8.4. プログラム例-----	8-7	FW : IPOS 出力時間幅-----	9-14
		GP : ゲイン切り替え点-----	9-14
		GT : ゲイン切り替え安定確認-----	9-14
		HA : 原点復帰移動加減速度-----	9-15
		HD : 原点復帰方向設定-----	9-15
		HO : 原点復帰オフセット量-----	9-15

HS	: 原点復帰起動	9-15	SI	: システムパラメーター イニシャライズ	9-27
HV	: 原点復帰移動速度	9-16	SL	: 制御モード設定	9-27
HZ	: 原点復帰サーチ速度	9-16	ST	: 速度安定確認タイマー	9-28
ILV	: 速度ループ積分	9-16	SO	: 速度出力設定	9-28
IN	: 位置決め完了検出値	9-16	SP	: 内部プログラム実行	9-28
IO	: 入出力状態読出	9-17	SV	: モーターサーボオン	9-28
IR	: インクリメンタル $\mu\text{m}$ 単位 位置決め	9-17	TA	: アラーム読出	9-29
IS	: インポジション安定確認 タイマー	9-17	TC	: 内部プログラム読出	9-30
JA	: ジョグ移動加減速度	9-18	TE	: 位置偏差カウンター読出	9-30
JP	: ジャンプ先チャンネル設定	9-18	TG	: ゲイン切り替え	9-30
JV	: ジョグ移動速度	9-18	TL	: 出力推力制限設定	9-31
LG	: 速度ループ比例ゲイン低減率 設定	9-18	TP	: 現在位置読出し	9-31
LO	: 負荷質量値設定	9-19	TR	: 電気角データ一読出	9-31
MA	: 移動加減速度	9-19	TS	: 設定値表示	9-32
MI	: システム内容表示	9-19	TT	: 推力指令とサーマル負荷量 モニター	9-32
MM	: 表示モード切替	9-20	UV	: 磁極センサー状態モニター	9-33
MN	: モニター出力選択	9-20	VG	: 速度ループ比例ゲイン	9-33
MO	: モーターサーボオフ	9-21	VGL	: 静止時の速度ループ比例ゲイン	9-34
MS	: モーター運転停止	9-21	VI	: 速度ループ積分周波数	9-34
MT	: (工場設定パラメーター)	9-21	VIL	: 静止時の速度ループ積分周波数	9-34
MV	: 移動速度	9-21	VM	: 速度制御モード	9-34
NP	: 第1ノッチフィルター周波数	9-22	WD	: データーバックアップ	9-35
NS	: 第2ノッチフィルター周波数	9-22	WM	: データーバックアップ有無設定	9-35
NW	: チャタリング防止カウンター	9-22	ZP	: (工場設定パラメーター)	9-35
OE	: シーケンスコードの変更	9-23	ZV	: (工場設定パラメーター)	9-35
OL	: ソフトウエアサーマル過負荷量	9-23	9.1. パラメーター一覧		9-36
OS	: 原点復帰モード設定	9-23	10. 保守、点検		10-1
OTP	: ソフトオーバートラベル : OTP	9-24	10.1. 保守について		10-1
OTM	: ソフトオーバートラベル : OTM	9-24	10.2. 定期点検		10-2
PC	: パルス列入力指令形式	9-24	10.2.1. モーター部		10-2
PG	: 位置ループ比例ゲイン	9-24	10.2.2. ドライブユニット部 (含ケーブル)		10-2
PH	: 自動原点復帰	9-25	10.3. 定期交換		10-3
PS	: 座標モード	9-25	10.3.1. モーター部		10-3
RA	: アナログ指令入力値表示	9-25	10.3.2. ドライブユニット		10-3
RC	: ソフトウエアサーマル定電流値	9-26	10.4. 保存		10-3
RI	: (工場設定パラメーター)	9-26	10.5. 保証期間と保証範囲		10-4
SB	: SPD 出力基準値	9-26	10.5.1. 保証期間		10-4
SE	: RS232C 異常出力設定	9-26	10.5.2. 保証の範囲		10-4
SG	: サーボゲイン	9-27	10.5.3. 免責事由		10-4
			10.5.4. 保証範囲		10-4

11. アラーム	11-1
11.1. アラームの見分け方	11-1
11.1.1. LED	11-1
11.1.2. TA 命令	11-2
11.2. アラーム一覧	11-3
11.2.1. 正常	11-3
11.2.2. パワーアンプ関連アラーム	11-3
11.2.2.1. 主電源電圧異常 (過電圧/低電圧)	11-3
11.2.2.2. 制御電源電圧降下	11-4
11.2.2.3. 回生抵抗オーバーヒート	11-4
11.2.2.4. パワーモジュール異常	11-5
11.2.3. モーター関連アラーム	11-6
11.2.3.1. 位置検出器異常	11-6
11.2.3.2. ソフトサーマル	11-6
11.2.3.3. 速度オーバーアラーム	11-7
11.2.3.4. 原点未確定ワーニング	11-7
11.2.3.5. 磁極センサ異常	11-8
11.2.3.6. 磁極センサ状態異常	11-8
11.2.4. 制御関連アラーム	11-9
11.2.4.1. メモリー異常	11-9
11.2.4.2. EEPROM 異常	11-9
11.2.4.3. システム異常	11-9
11.2.4.4. インターフェース異常	11-10
11.2.4.5. アナログ入力異常	11-10
11.2.4.6. 位置偏差オーバー	11-11
11.2.4.7. ソフトトラベルリミット オーバー	11-11
11.2.4.8. ハードトラベルリミット オーバー	11-12
11.2.4.9. 非常停止	11-12
11.2.4.10. プログラム異常	11-12
11.2.4.11. オートチューニング・エラー	11-13
11.2.4.12. RS232C 異常	11-13
11.2.4.13. CPU 異常	11-14
11.2.5. TA によるアラーム読出	11-15
11.2.6. アラーム履歴	11-16
11.2.6.1. アラーム履歴の表示	11-16
11.2.6.2. アラーム履歴のクリア	11-16

12. トラブルシュート	12-1
12.1. 諸状況の確認	12-1
12.2. トラブルシュート	12-2
12.2.1. 電源関係	12-3
12.2.2. モーター関係	12-4
12.2.3. 指令関係	12-6
12.2.4. ターミナル関係	12-10

## 付録

付録 1: 入出力信号をチェックする	A-1
付録 2: モーターの良否判断	A-4
付録 3: ドライブユニットのイニシャライズ	A-6
付録 4: ドライブユニット交換手順書	A-8
パラメーター・プログラム設定表	A-9




(空ページ)

# 1. まえがき

- 本書は、メガスラストモータ（PM シリーズ）システムの納入時からサーボ調整を行い試運転を行うまでの取扱説明書です。
- メガスラストモータ（PM シリーズ）システムをはじめて動作させる場合、この取扱説明書をよくお読みになり、内容を理解された上で実際にご使用くださいますようお願いいたします。





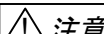
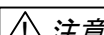





## 1.1. 安全事項

### 1.1.1. 安全事項の記載について

- 安全にご使用いただくために取扱説明書をよくお読みになり十分理解した上で作業を行ってください。
- この取扱説明書では、もしお守りいただかないと重大な人身事故につながる恐れがある注意事項は  危険、人身事故につながる恐れのある注意事項は  警告、機械や設備およびワークの故障につながる恐れがある注意事項は  注意 という見出しを掲げます。
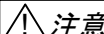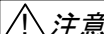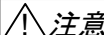
### 1.1.2. 使用上の注意

- システムの設置、保守、点検およびトラブルシュートを行なう際には次の点に注意してください。

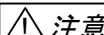-  注意 : モーターとドライブユニットの組合せが正しいことを確認してください。
-  注意 : ケーブルは切断しての延長、短縮、中継は行なわないでください。
-  注意 : モーター本体は分解しないでください。分解した場合、剛性が下がる、精度が悪くなる、動作時の音が大きくなるなどの、異常が発生することがあります。
-  危険 : 非常停止を必ず制御入出力コネクタの EMST に接続してください。
  - ◇ 異常時にモーターを停止できるようにしてください。
-  注意 : 感電事故のないように下記に注意してください。
  - ◇ ドライブユニットには大容量の電解コンデンサーが内蔵されています。主電源 OFF 後、数分間は電圧が残っています。
  - ◇ ケースを外したり、分解しないでください。
-  注意 : 大きな負荷を連続運転する場合、別置きの回生抵抗が必要となる場合があります。
  - ◇ 回生電力はドライブユニット内部の回生抵抗で消費しますが、大きな回生電力が連続して発生する場合には内部の回生抵抗では処理しきれず、主電源電圧異常または回生抵抗オーバーヒートでモーターは停止します。
  - ◇ この場合は運転条件…速度、加速度、運転デューティを下げるか、外部に大容量の回生抵抗が必要となります。
-  警告 : モーターアセンブリは、必ず単独で接地してください。
-  警告 : モーター可動部分への接触を防止する保護を必ず設けてください。
-  危険 : ドライブユニットには水や油は絶対にかけないでください。
  - ◇ ドライブユニットを、水滴、油滴、金属粉等の塵埃および腐食性ガスにさらされないよう防護してください。
-  警告 : ドライブユニットのメガーテストは行なわないでください。(内部回路が破損する恐れがあります。)
-  注意 : 出荷時のままでは本来の性能を発揮できません。「5. 調整」を参照し、必ず調整を実施してください。



## 1.2. 用語の定義

- モーター本体----- 高推力モーター、位置検出器、軸受を一体化したユニット
- スライダー----- メガスラストモータ可動部
- ドライブユニット----- メガスラストモータ専用コントローラー内蔵ドライブユニット
- ケーブルセット----- モーター本体とドライブユニットを接続するケーブル
- ハンディターミナル----- パラメーターの設定、プログラミング等に使用する RS232C 通信ターミナル（型式：FHT11）
- VG ----- 速度ループ比例ゲイン  
速度指令と速度信号の差、すなわち速度偏差を VG に相当する定数だけ増幅して推力指令として出力するものです。
- VI ----- 速度ループ積分周波数  
積分制御は速度偏差を比例ゲイン分だけ増幅した信号を時間で積算（積分）して推力指令として出力するものです。VI を大きくすると同じ偏差、同じ時間でも大きな出力になります。積分制御がないと、位置決め偏差を±1 パルスに入れることができません。


(空ページ)

## 2. 仕様

### 2.1. システム構成

#### 2.1.1. システム構成図

図 2-1

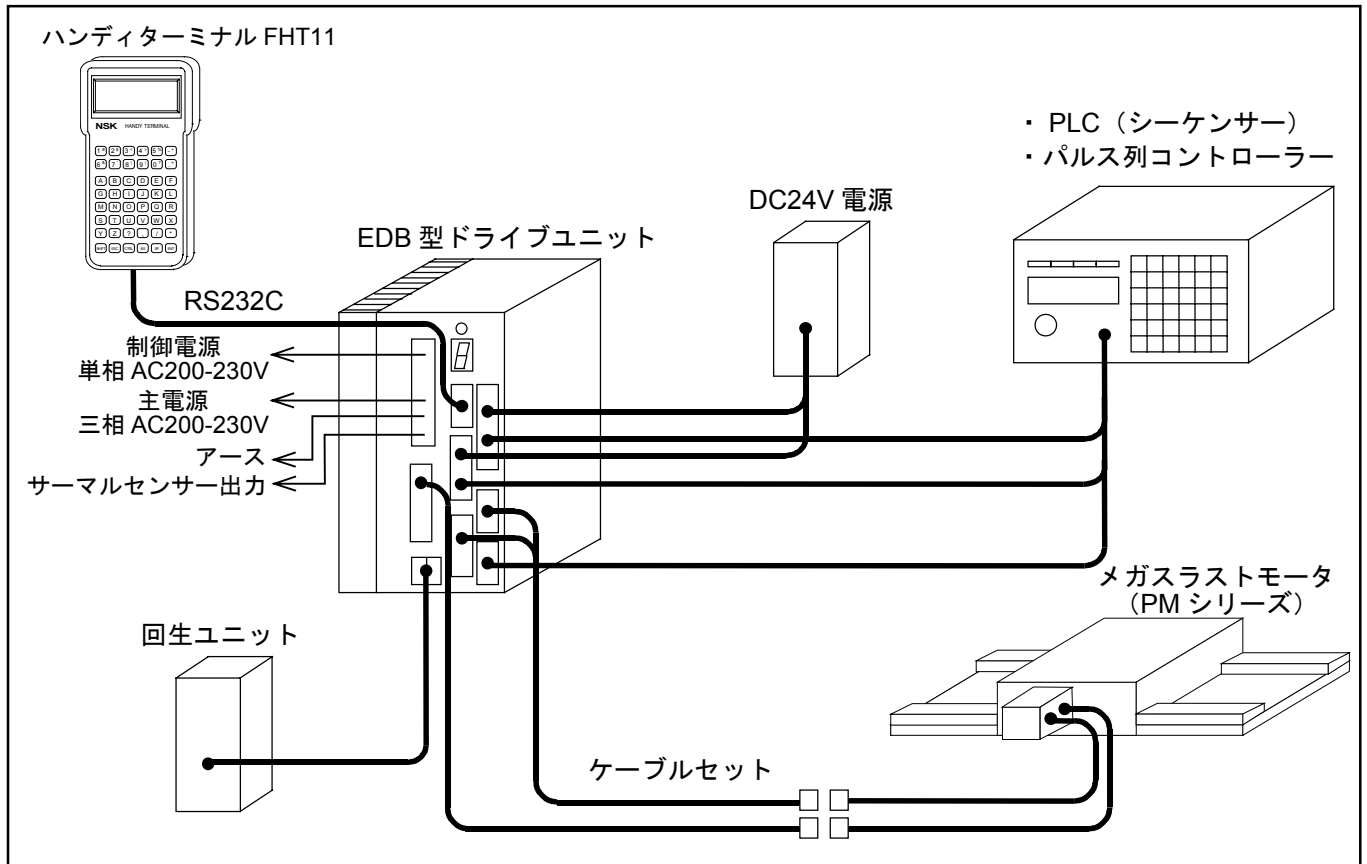


## 2.1.2. PM リニアモータの名番構成

PM シリーズはモーター本体、ドライブユニット、ケーブルセット、およびオプション（ケーブルベア、カバー類）で構成されており、それぞれに呼び番号が付けられます。


### 2.1.2.1. リニアモータ本体

図 2-2

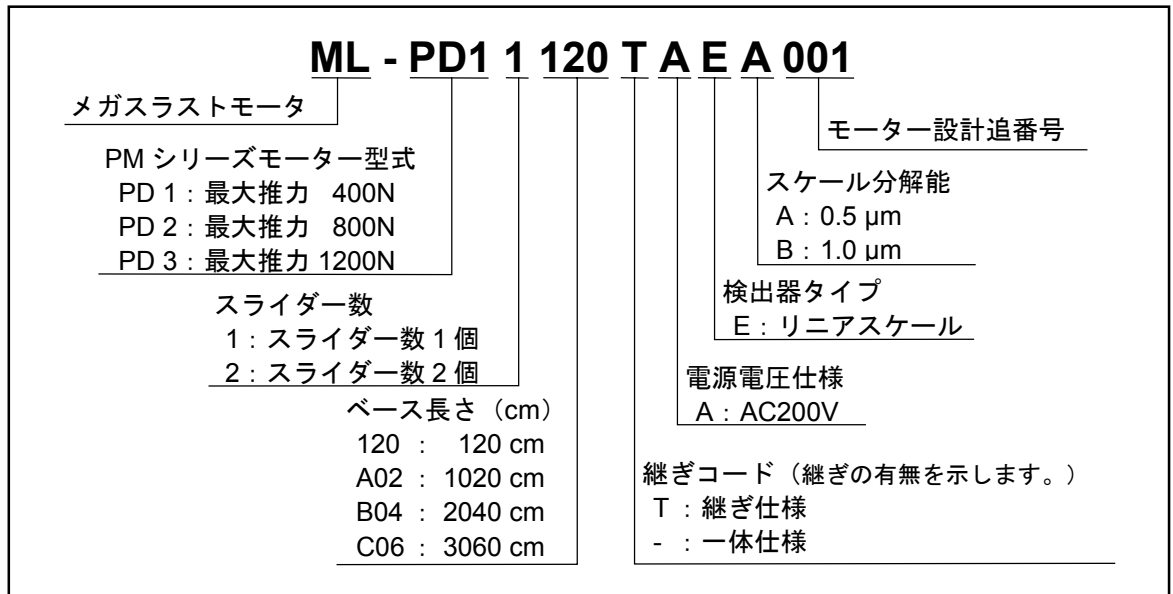

### 2.1.2.2. ドライブユニット

図 2-3

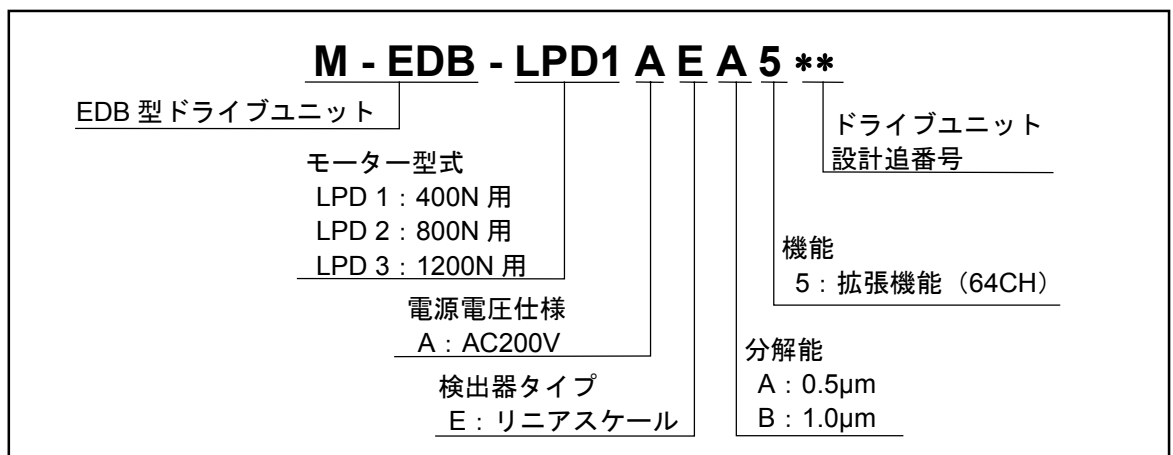

### 2.1.2.3. ケーブルセット


図 2-4

<b>ML-C - 004 DB ** M</b>	
リニアモータ用 ケーブルセット	無記号 : モーターケーブル、 センサーコミュニケーションケーブル のセット
ケーブルセット長さ 004 : 4m	M : モーターケーブル S : センサーコミュニケーションケーブル
適用ドライブユニット DB : EDB 型ドライブユニット	設計追番号 01 : 400N 用 02 : 800N 用 03 : 1200N 用 04~ : 特殊 (仕様図をご参照ください。)

## 2.2. 各部名称


### 2.2.1. EDB 型ドライブユニット各部名称

図 2-5

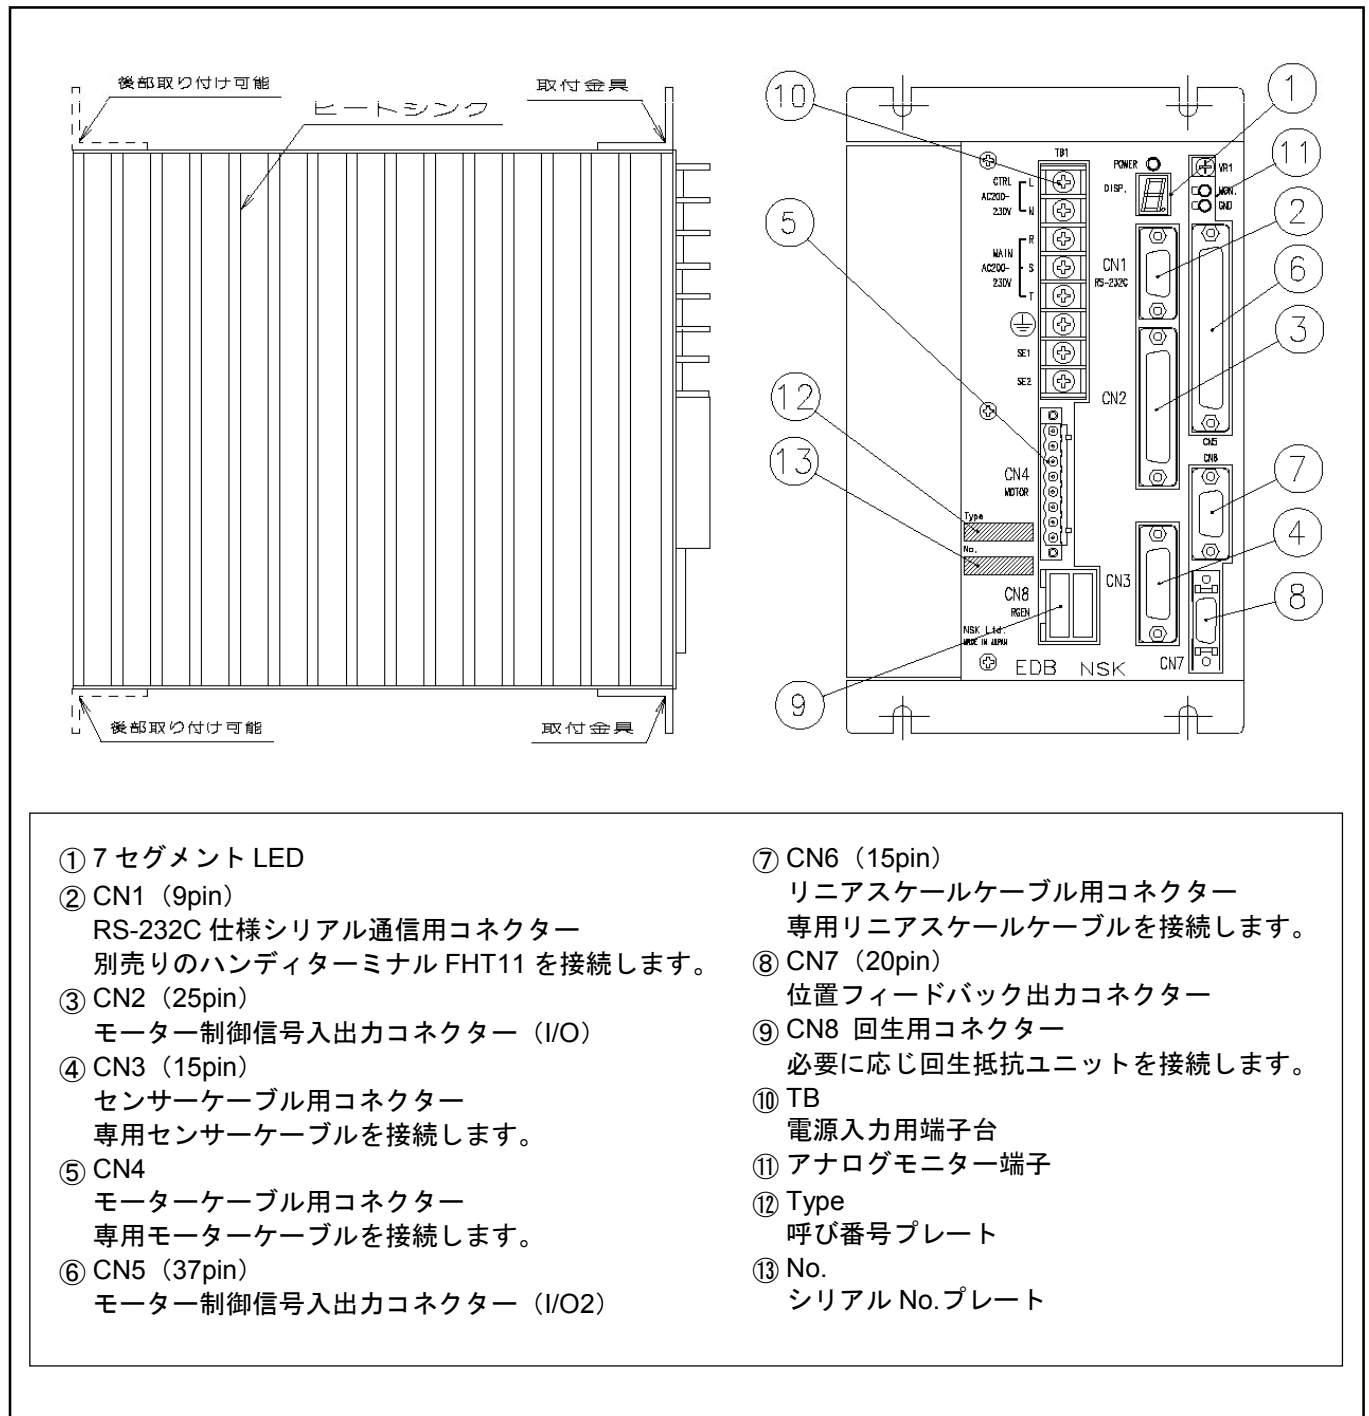

## 2.2.2. ハンディーターミナル各部名称

図 2-6 : ハンディーターミナル FHT11

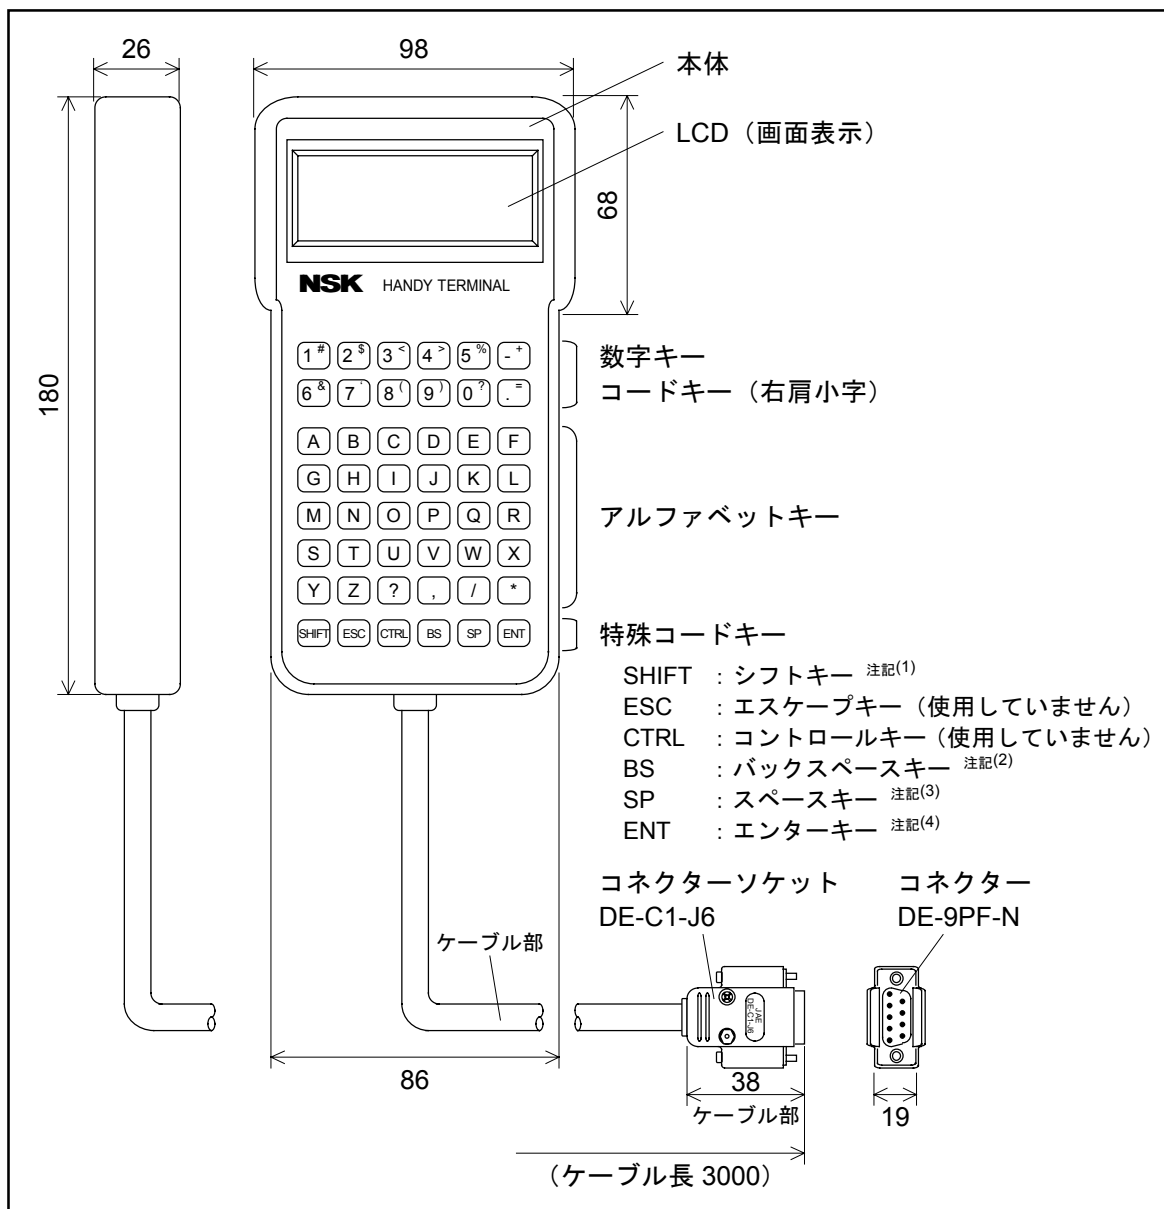

注記 : (1) SHIFT : コードキーを打ち込むには、**SHIFT** キーを押しながら、数字キーを押します。数字キーの右肩の小文字が表示されます。

(2) BS : 入力中に誤入力した場合に、**BS** キーを押します。

(3) SP : スペース“空白”を打ち込むときに使用してください。

(4) ENT : 各命令およびパラメーター入力の最後に押します。

ハンディーターミナル (パラメーター&プログラム入力用)

表 2-1 : ハンディーターミナル呼び番号 M-FHT11

ハンディーターミナル呼び番号
M-FHT11

## 2.3. モーター仕様

表 2-2 : 仕様一覧

モーター形式	PD1	PD2	PD3
定格推力 [N]	150	300	450
最大推力 [N]	400	800	1200
許容搭載質量 [kg]	40	80	120
スライダ質量 [kg]	7	14	21
ベース長さとストロークの関係 [mm]			
	ストローク		
ベース長さ			
540	270	150	30
720	450	330	210
900	630	510	390
1080	810	690	570
1260	990	870	750
1440	1170	1050	930
1620	1350	1230	1110
1800	1530	1410	1290
1980	1710	1590	1470
2160	1890	1770	1650
可搬モーメント			
ローリング [N・m]	50	80	120
ピッチング [N・m]	70	150	220
ヨーイング [N・m]	80	160	240
最高速度 [mm/s]	2000/1500		
最小分解能 [ $\mu\text{m}$ ]	1/0.5		
繰り返し位置決め精度 [ $\mu\text{m}$ ]	$\pm 1$		
位置検出器	光学式リニアスケール		
	IP20		
環境条件	動作温度：0~40℃、湿度：20~90% 屋内使用、塵埃なきこと		

※継ぎ方式で 30m まで長ストロークが可能です。



## 2.4. 外形寸法

### 2.4.1. モーター外形寸法図

図2-7 : PD1 型

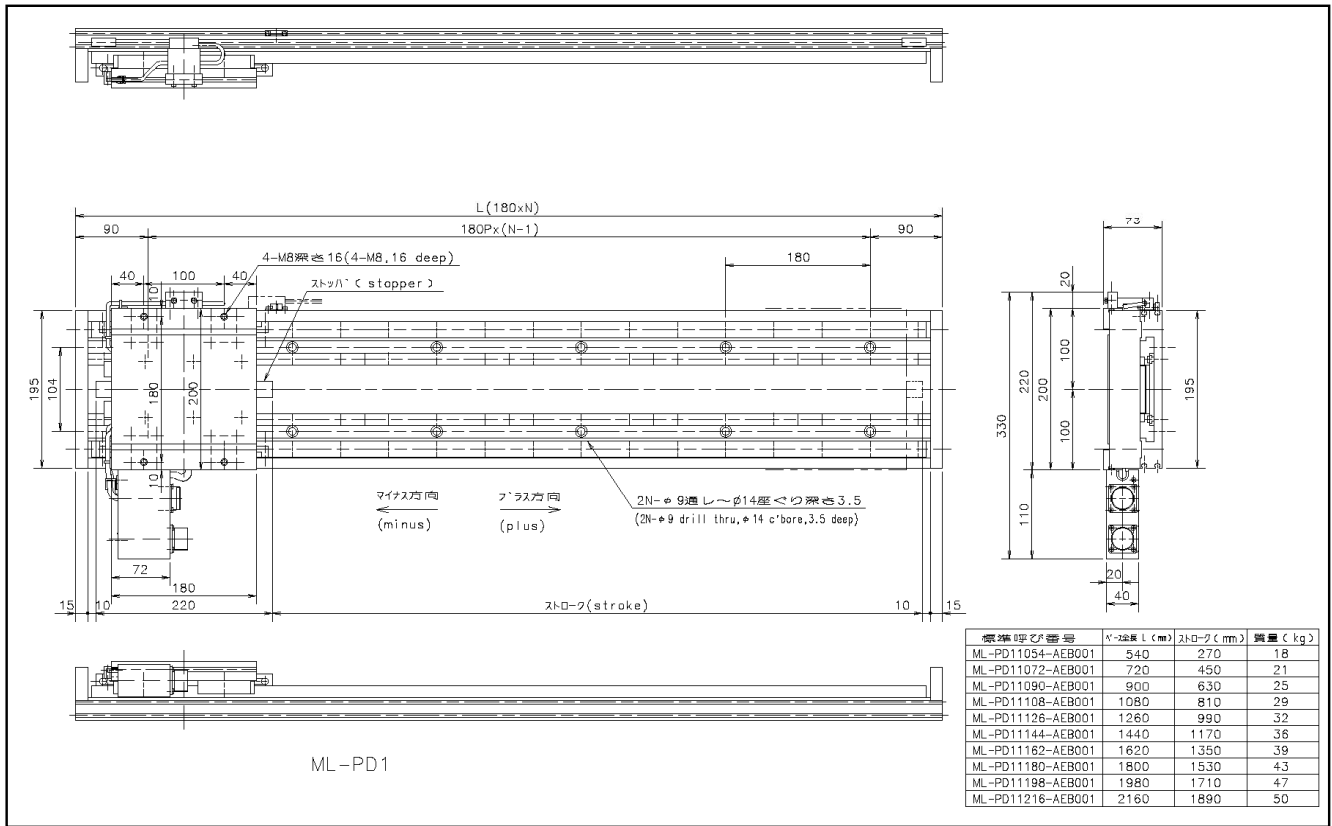


図2-8 : PD2 型


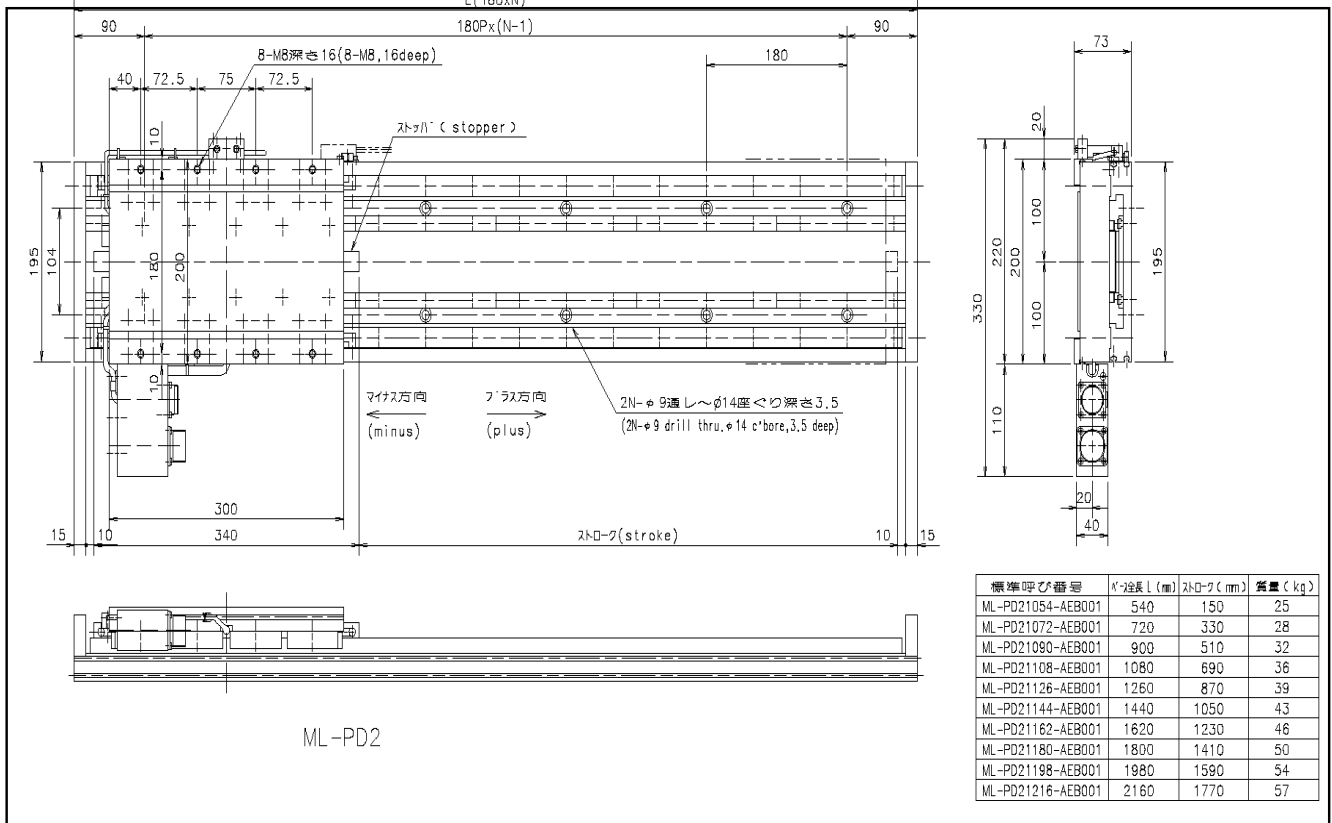


図 2-9 : PD3 型



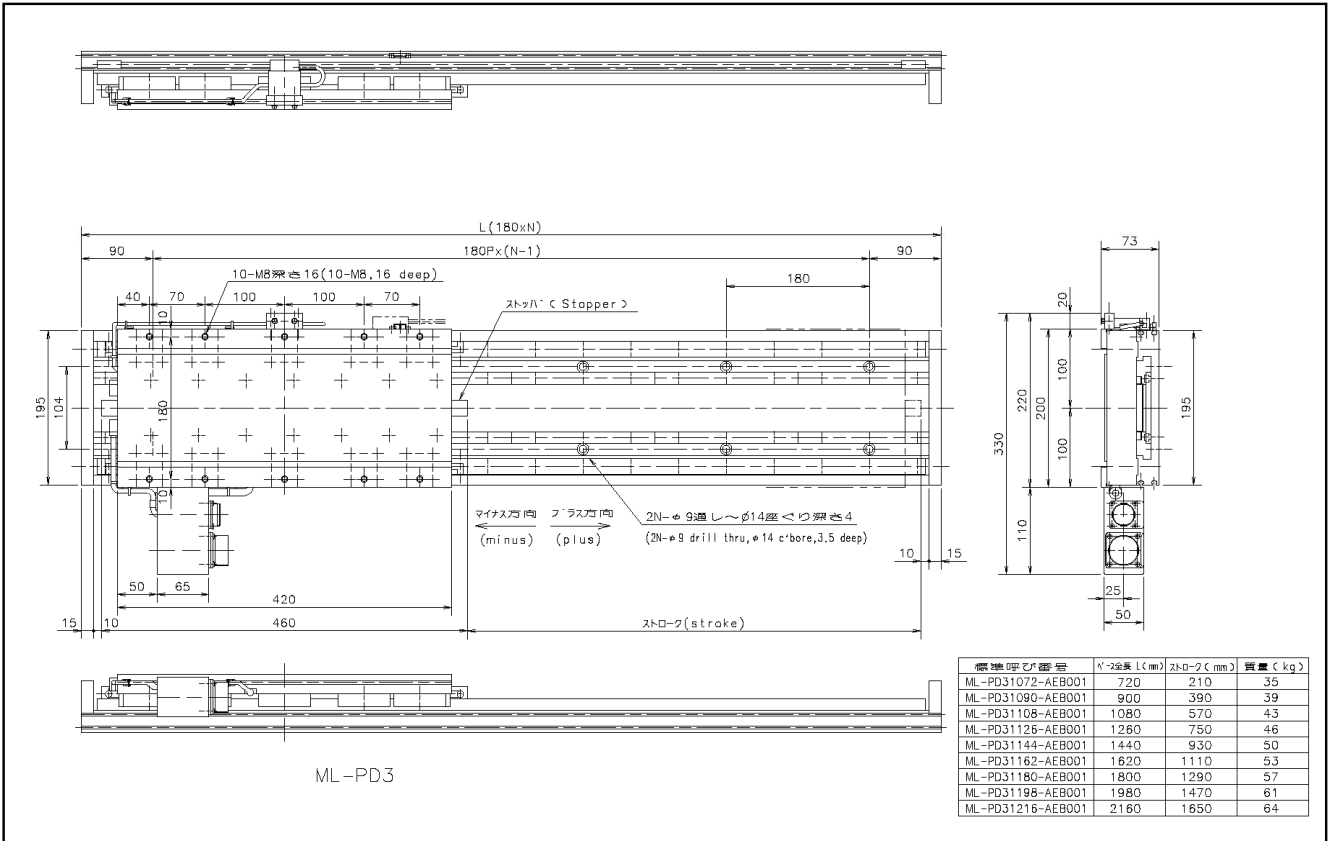

## 2.5. ドライブユニット一般仕様

### 2.5.1. 一般仕様

#### ◆ 制御モード

- フルクロードループ P・PI 位置決め制御
- 速度制御モード
- 推力制御モード

#### ◆ 位置決め制御運転モード

- パルス列位置指令、RS232C 通信指令運転、内部プログラム運転

#### ◆ 速度制御運転モード

- アナログ速度指令、RS232C 通信指令

#### ◆ 推力制御運転モード

- アナログ推力指令、RS232C 通信指令

#### ◆ 入力電源

- (1) AC200V-230V±10%

表 2-3 : 電源容量

モーター型式	定格	最大
PD1 型	0.6 kVA	1.8 kVA
PD2 型	1.2 kVA	3.4 kVA
PD3 型	1.8 kVA	5.0 kVA

表 2-4

		制御電源	主電源
突入電流		15A	20A
漏洩電流	(40Hz~100Hz)	5 mA rms	

◆ 環境仕様

表 2-5

耐振動	0.5G (JIS-C0911 準拠)	
耐ラインノイズ	1500V 1 $\mu$ S (ノイズシミュレーターによる)	
質量	4.0kg	
環境条件	動作時	温度：0～50℃ 湿度：20～90% (結露なきこと)
	保存時	温度：-20～70℃ 屋内保存 (塵埃なきこと)

## 2.5.2. ドライブユニット機能仕様

◆ 位置制御仕様

- 最大入力パルス周波数：800kpps
- 入力パルス各形式は PC パラメーターで設定します。
  - ◇ PLSP&MNSP 形式
  - ◇ パルス&方向形式
  - ◇ A 相/B 相形式

◆ 速度制御仕様

- アナログ入力電圧：±10VDC

◆ 推力制御仕様

- アナログ入力電圧：±10VDC

◆ 位置検出器分解能と最高速度

表 2-6

ドライブユニット型式	位置検出器分解能	最高速度
M-EDB-LPD□AE <u>A</u> 5□□	0.5 [ $\mu$ m/pulse]	1500 [mm/s]
M-EDB-LPD□AE <u>B</u> 5□□	1.0 [ $\mu$ m/pulse]	2000 [mm/s]

◆ エンコーダー出力信号 A 相/B 相/Z 相

- 出力信号形態：ラインドライバー
- 分解能

表 2-7

ドライブユニット型式	A/B 相分解能	Z 相
M-EDB-LPD□AEA5□□	2 [ $\mu\text{m/pulse}$ ]、4 てい倍にて 0.5 [ $\mu\text{m/pulse}$ ]	リニアスケール仕様 による
M-EDB-LPD□AEB5□□	4 [ $\mu\text{m/pulse}$ ]、4 てい倍にて 1 [ $\mu\text{m/pulse}$ ]	

◆ 制御用入出力信号

- 入力信号：非常停止、サーボオン、原点リミットスイッチ、位置決め起動、内部プログラム・チャンネル切替（64 チャンネル）、オーバートラベルリミット、原点復帰起動、クリアー、ジョグ運転、ジョグ移動方向
- 出力信号：ドライブユニット準備完了、サーボ状態、位置決め完了、速度検出、原点復帰完了、原点確定

◆ 保護機能

- 位置偏差オーバー、速度異常、ソフトサーマルオーバー、トラベルリミットオーバー、制御部異常、RS232C 異常、スケール異常、主回路電圧異常、制御電源電圧低下、磁極センサー異常、パワーモジュール異常、回生抵抗オーバーヒート

◆ モニター出力

- アナログ速度モニターおよび、RS232C 通信モニター：現在位置、アラーム状態、サーボパラメーター他

◆ 通信

- 調歩同期式 RS232C 通信 通信速度：9600bps

◆ データバックアップ

- EEPROM によるバックアップ
  - ◇ パラメーターの変更/消去回数は 50 万回

## 2.6. インターフェイス仕様

- RS232C 通信仕様については、「6.3. RS232C 通信」を参照してください。

### 2.6.1. CN1 : RS232C 仕様シリアル通信用コネクタ

※RS232C ターミナルとして当社製ハンディターミナル FHT11（別売）が使用できます。


表 2-8

ドライブユニット側コネクタ	日本航空電子株式会社製	DELC-J9SAF-13L6
適合コネクタ（お客様側）※	日本航空電子株式会社製	DE-9PF-N
適合カバー（お客様側）※	日本航空電子株式会社製	DE-C1-J6

※お客様にてご用意ください。  
当社製ハンディターミナル FHT11 を使用する場合は不要です。

#### 2.6.1.1. ピン配列（CN1）

図 2-11 : ピン配列（CN1）

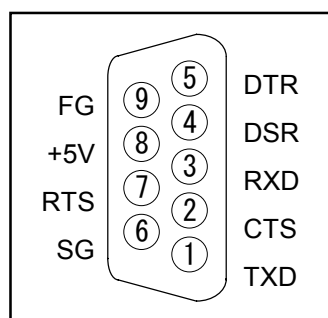

#### 2.6.1.2. 信号名と機能（CN1）

表 2-9 : 信号名と機能（CN1）


ピン	信号名	I/O	機能
1	TXD	出力	通信データ
2	CTS	入力	送信許可
3	RXD	入力	受信データ
4	DSR	入力	データ・セット・レディ
5	DTR	出力	データ・ターミナル・レディ
6	SG	—	信号用グラウンド
7	RTS	出力	送信要求
8	+5V	出力	(接続禁止)
9	FG	—	フレームグラウンド

### 2.6.1.3. 接続方法 (CN1)

- EDB 型ドライブユニットと接続されるパソコン等制御機器の RS232C 制御信号仕様に合わせて処理してください。

#### ◆ RTS 制御、CTS 監視「あり」の場合 (標準)


図 2-12

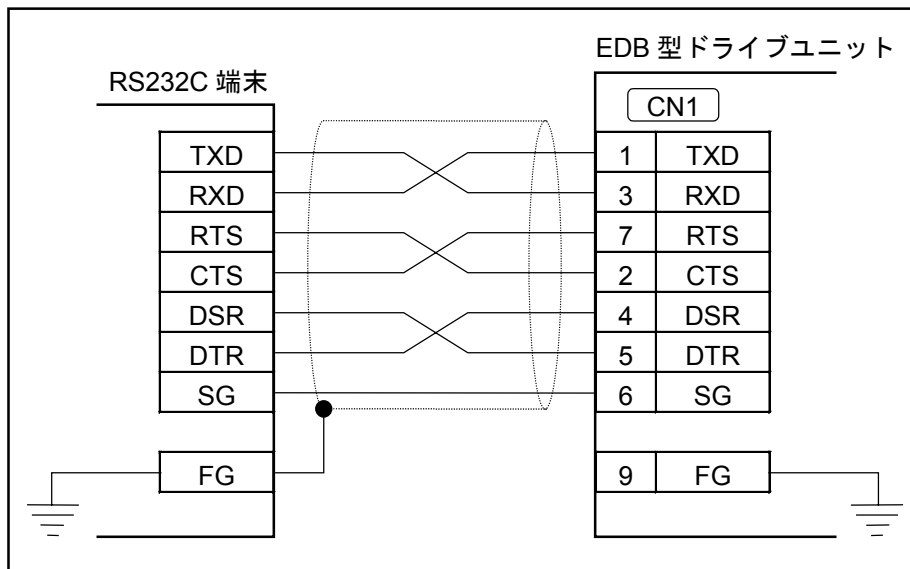

#### ◆ RTS 制御、CTS 監視「なし」の場合

**注意** : 本接続は「無手順通信方式」となるので、一度に大量のデータが転送されると、EDB 型ドライブユニット側で取りこぼす危険があります。EDB 型ドライブユニットからのエコーバックを確認するかデータ間隔をあげてください。

図 2-13

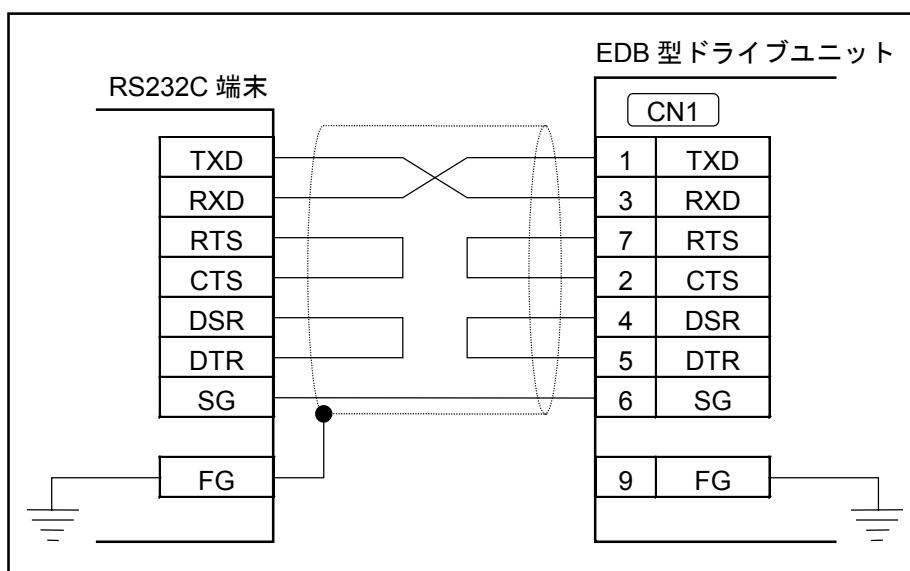



## 2.7. CN2, CN5, CN7 : 制御入出力信号用コネクタ

- CN2, CN5, CN7 に使用しているコネクタおよび、お客様側コネクタを表 2-10 に示します。

表 2-10

ドライブユニット側コネクタ	CN2	日本航空電子株式会社製	DBLC-J25SAF-13L9
	CN5		DBLC-J37SAF-13L9
	CN7	ヒロセ電機株式会社製	DX10GM-20SE
適合コネクタ (お客様側) ※	CN2	日本航空電子株式会社製	DB-25PF-N
	CN5		DC-37PF-N
	CN7	ヒロセ電機株式会社製	DX40M-20P
適合カバー (お客様側) ※	CN2	日本航空電子株式会社製	DB-C15-J10-F2
	CN5		DC-C8-J13-F1-1
	CN7	ヒロセ電機株式会社製	DX30M-20-CV

※ドライブユニットに付属

- CN2, CN5, CN7 の配線上の注意点は以下のとおりです。
  - ①CN2, CN5, CN7 の配線はシールド線を使用してください。
  - ②パルス列入力および位置フィードバック出力はツイストペアーとし、なるべく短く配線してください。(最大 2m)
  - ③パワーラインとは別ダクトで配線してください。
  - ④シールド線の片側シールド端子はフレームグランドへ接続してください。(「3.3.4. 接地」を参照してください。)

 **注意** : 電源の逆接続、ピン間ショート等誤配線に注意してください。

### 2.7.1. 入力ポートの極性 (A 接点、B 接点) 設定

- EDB 型ドライブユニットでは、CN2 の入力信号の一部の接点を切り替えることができます。
- 工場出荷時はすべて A 接点になっています。
- 入力ポートの極性はパラメーター AB で設定します。
- パラメーター AB 入力前にパスワードが必要です。
- 極性変更を許可する信号は、EMST, HLS, OTP, OTM に限定しています。
- データの並びは表 2-11 を参照してください。(EMST は左から 2 番目、HLS は左から 4 番目、OTM は左から 7 番目、OTP は左から 8 番目です。)
- データの意味
  - 0=A 接点設定 (ノーマルオープン)
  - 1=B 接点設定 (ノーマルクローズ)
  - X=入力時は極性変更なし、表示時は極性変更禁止 (A 接点になっています。)

表 2-11

CN2 No.	25	12	24	11	23	10	22	09
信号名称	SVON	EMST	IOFF	HLS	HOS	CLR	OTM	OTP
出荷時 AB 設定	X	0	X	0	X	X	0	0

◆ 設定例

- EMST（非常停止）を B 接点に設定する例を以下に示します。

①パラメーター AB 読み出し命令を入力し、現在の極性設定を調べてください。（例ではすべて A 接点です。）

? A B ENT



```
:  
: ?AB  
ABX0X0XX00  
:_
```

②パスワードを入力してください。パスワード受領メッセージを表示します。

/ N S K SP  
O N ENT



```
ABX0X0XX00  
:/NSK ON  
NSK ON  
:_
```

③EMST に相当する 2 番目のみ “1” で、ほかのビットは変更なしの “X” を入力してください。

A B X 1# X X  
X X X X ENT



```
:/NSK ON  
NSK ON  
ABX1XXXXXX  
:_
```

- これで、EMST（非常停止）を B 接点に設定は完了です。



### 2.7.3. 信号名と機能 (CN2, CN5, CN7)

表 2-12 : CN2

ピン	信号名	I/O	機能
1	COM	出力	出力 COMMON
2	DRDY-	出力	ドライブユニット準備完了 (-)
3	SVST	出力	サーボ状態
4	NC	-	接続禁止
5	NC	-	接続禁止
6	NC	-	接続禁止
7	MNSP+	入力	MNS パルス列 (+) 注) ラインレシーバー仕様は MNSP-となります。
8	PLSP+	入力	PLS パルス列 (+)
9	OTP	入力	+方向オーバートラベルリミット
10	CLR	入力	クリアー入力
11	HLS	入力	原点リミットスイッチ
12	EMST	入力	非常停止
13	DC24	入力	外部供給電源 DC24V
14	IPOS	出力	位置決め完了
15	DRDY+	出力	ドライブユニット準備完了 (+)
16	SGND	-	信号用グラウンド
17	NC	-	接続禁止
18	NC	-	接続禁止
19	NC	-	接続禁止
20	MNSP-	入力	MNS パルス列 (-) 注) ラインレシーバー仕様は MNSP+となります。
21	PLSP-	入力	PLS パルス列 (-)
22	OTM	入力	-方向オーバートラベルリミット
23	HOS	入力	原点復帰起動
24	IOFF	入力	積分制御 OFF
25	SVON	入力	サーボオン

表 2-13 : CN5

ピン	信号名	I/O	機能
1	COM	出力	出力 COMMON
2	NC	—	—
3	NC	—	—
4	NC	—	—
5	NC	—	—
6	NC	—	接続禁止
7	AIN-	入力	アナログ入力用 GND (-)
8	AIN+	入力	アナログ指令入力 (+)
9	NC	—	接続禁止
10	NC	—	接続禁止
11	PRG0	入力	内部プログラム・チャンネル切り替え 0
12	PRG1	入力	内部プログラム・チャンネル切り替え 1
13	PRG2	入力	内部プログラム・チャンネル切り替え 2
14	PRG3	入力	内部プログラム・チャンネル切り替え 3
15	PRG4	入力	内部プログラム・チャンネル切り替え 4
16	PRG5	入力	内部プログラム・チャンネル切り替え 5
17	RUN	入力	位置決め起動
18	NC	—	—
19	DC24	入力	外部供給電源 DC24V
20	SPD	出力	速度検出
21	HOME	出力	原点復帰完了
22	HCMP	出力	原点確定
23	NC	—	—
24	NC	—	接続禁止
25	NC	—	接続禁止
26	MON-	出力	アナログ・モニター用出力 GND (-)
27	MON+	出力	アナログ・モニター出力 (+)
28	NC	—	接続禁止
29	NC	—	接続禁止
30	JOG	入力	ジョグ運転
31	DIR	入力	ジョグ移動方向指定
32	NC	—	—
33	NC	—	—
34	NC	—	—
35	NC	—	—
36	NC	—	—
37	NC	—	—

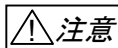
 **注意** : 特殊対応品で入出力信号が特殊なものについては、仕様書等に従ってください。

表 2-14 : CN7

ピン	信号名	I/O	機能
1	SGND	—	信号用グラウンド
2	NC	—	接続禁止
3	NC	—	接続禁止
4	NC	—	接続禁止
5	PHZ	出力	位置フィードバック信号 Z 相 (非反転)
6	PHA	出力	位置フィードバック信号 A 相 (非反転)
7	PHB	出力	位置フィードバック信号 B 相 (非反転)
8	NC	—	接続禁止
9	NC	—	接続禁止
10	NC	—	接続禁止
11	NC	—	接続禁止
12	NC	—	接続禁止
13	NC	—	接続禁止
14	OCZ	出力	位置フィードバック信号 Z 相 (オープンコレクタ出力)
15	*PHZ	出力	位置フィードバック信号 Z 相 (反転)
16	*PHA	出力	位置フィードバック信号 A 相 (反転)
17	*PHB	出力	位置フィードバック信号 B 相 (反転)
18	NC	—	接続禁止
19	NC	—	接続禁止
20	FG	—	フレームグラウンド

## 2.7.4. 信号仕様 (CN2, CN5, CN7)


### 2.7.4.1. 一般入力仕様

適用入力 : SVON, EMST, PRG0~5, RUN, HOS, HLS, JOG, DIR, OTP, OTM, CLR

表 2-15

項目	仕様
入力電圧	DC24V±10%
入力インピーダンス	3.3kΩ
入力電流	10mA 以下 (1点当り)

図 2-15

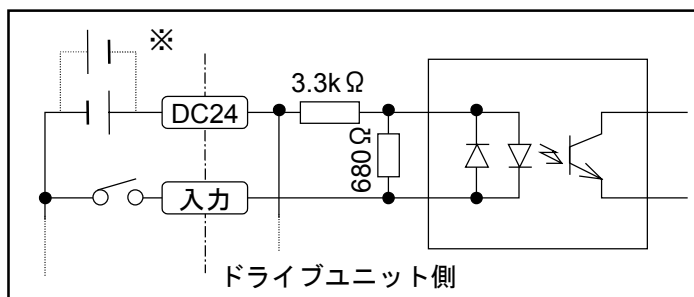

※外部供給電源の極性を反転し、マイナス・コモンとしても接続可能です。

### 2.7.4.2. パルス列入力仕様


適用入力 : MNSP+, MNSP-, PLSP+, PLSP-

(1) フォトカプラ入力仕様 (ドライブユニット名番 : M-EDB-LPD□AE□500)

表 2-16

項目	仕様
入力電圧	DC5V±10%
入力インピーダンス	240Ω
入力電流	25mA 以下

図 2-16

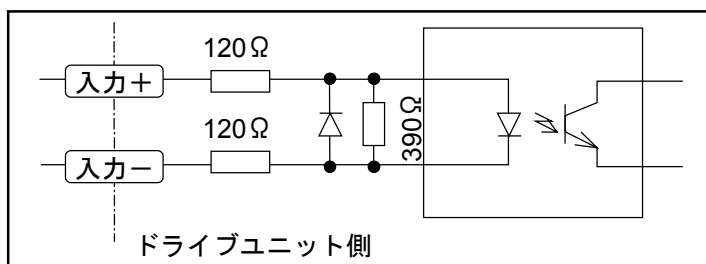


(2) ラインレシーバー仕様 (ドライブユニット名番 : M-EDB-LPD□AE□501)

表 2-17

項目	仕様
入力形式	差動型ラインレシーバー
使用ラインレシーバー	日本テキサス・インスツルメンツ (株) 製 $\mu$ A9637AC
推奨ラインドライバー	日本テキサス・インスツルメンツ (株) 製 $\mu$ A9638C または AM26LS31 相当品

図 2-17

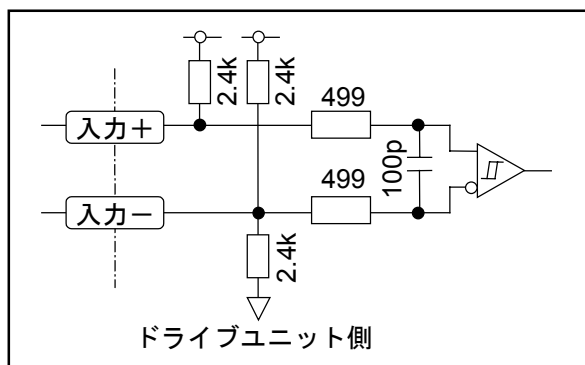


2.7.4.3. 一般出力信号仕様

適用出力 : SVST, IPOS, SPD, HOME, HCMP

表 2-18

項目	仕様
最大開閉能力	DC $\pm$ 24V / 120mA
最大オン抵抗	25 $\Omega$

図 2-18

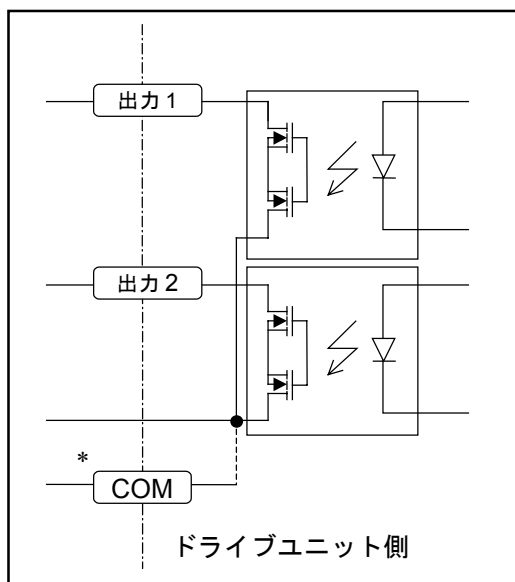

※出力 COMMON は CN2, CN5 の対応する信号を接続してください。




#### 2.7.4.4. アラーム関係出力仕様

適用出力 : DRDY+, DRDY-

表 2-19

項目	仕様
最大開閉能力	DC±24V/120mA
最大オン抵抗	25Ω

図 2-19

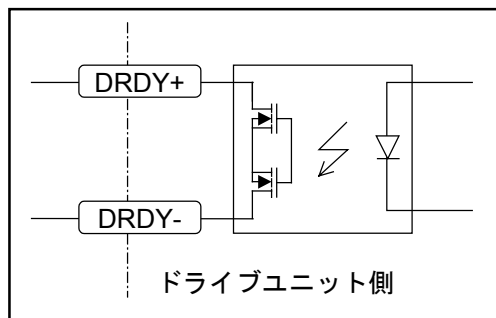


#### 2.7.4.5. 位置フィードバック出力仕様

適用出力 : PHA, PHB, PHZ, \*PHA, \*PHB, \*PHZ

表 2-20

項目	仕様	
出力形式	<ul style="list-style-type: none"> <li>ラインドライバー (PHA/*PHA, PHB/*PHB, PHZ/*PHZ)</li> <li>オープンコレクター (OCZ)</li> </ul>	
使用ラインドライバー	日本テキサス・インスツルメンツ株式会社製	AM26C31
推奨ラインレシーバー	日本テキサス・インスツルメンツ株式会社製	AM26C32 相当品
最大コレクター電流	100 mA	Z相オープンコレクター出力 (OCZ)
最大コレクター電圧	24 V	
飽和電圧	1 V以下	

図 2-20

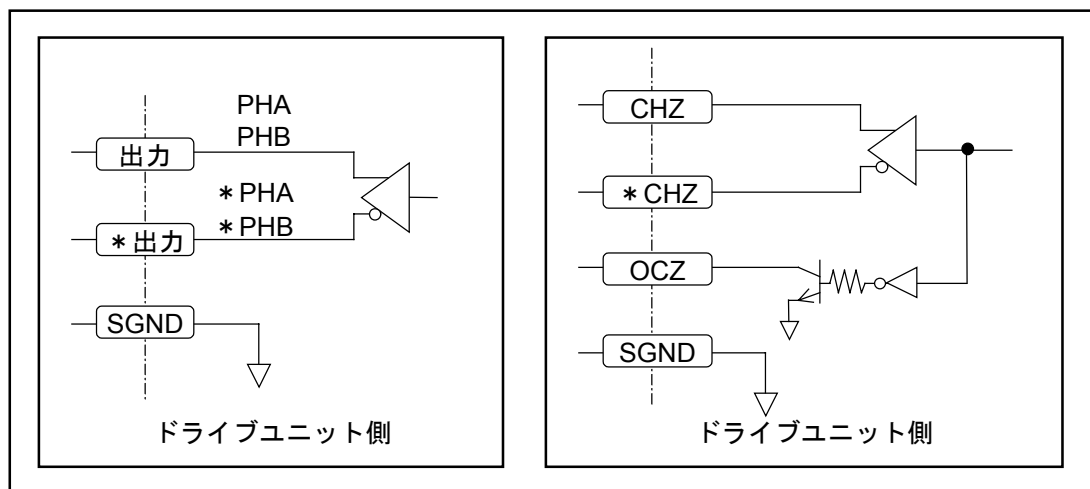


### 2.7.4.6. アナログ入力仕様

適用入力 : AIN+, AIN-

表 2-21

項目	仕様
最大入力電圧	±10VDC
入力インピーダンス	20 kΩ
最大入力電流	0.5 mA

図 2-21

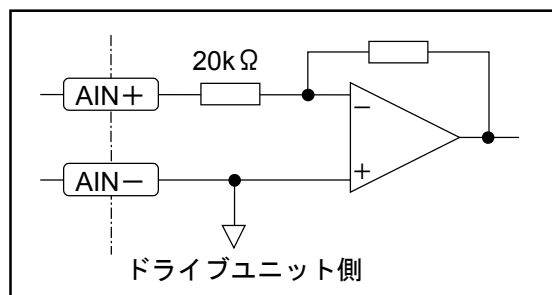


### 2.7.4.7. アナログ出力仕様

適用出力 : MON+, MON-

表 2-22

項目	仕様
出力デバイス	オペアンプ
最大出力電圧	±10V ±10%
飽和電流	4 mA 以下


図 2-22

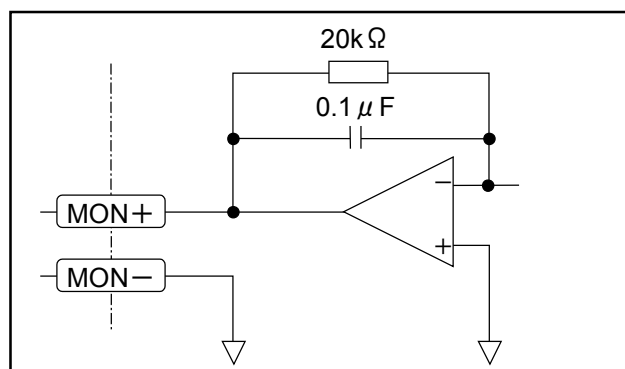

2.7.4.8. 接続方法 (CN2, CN5, CN7)


◆ 位置決め制御における接続例 (フォトカプラ仕様)

図 2-23

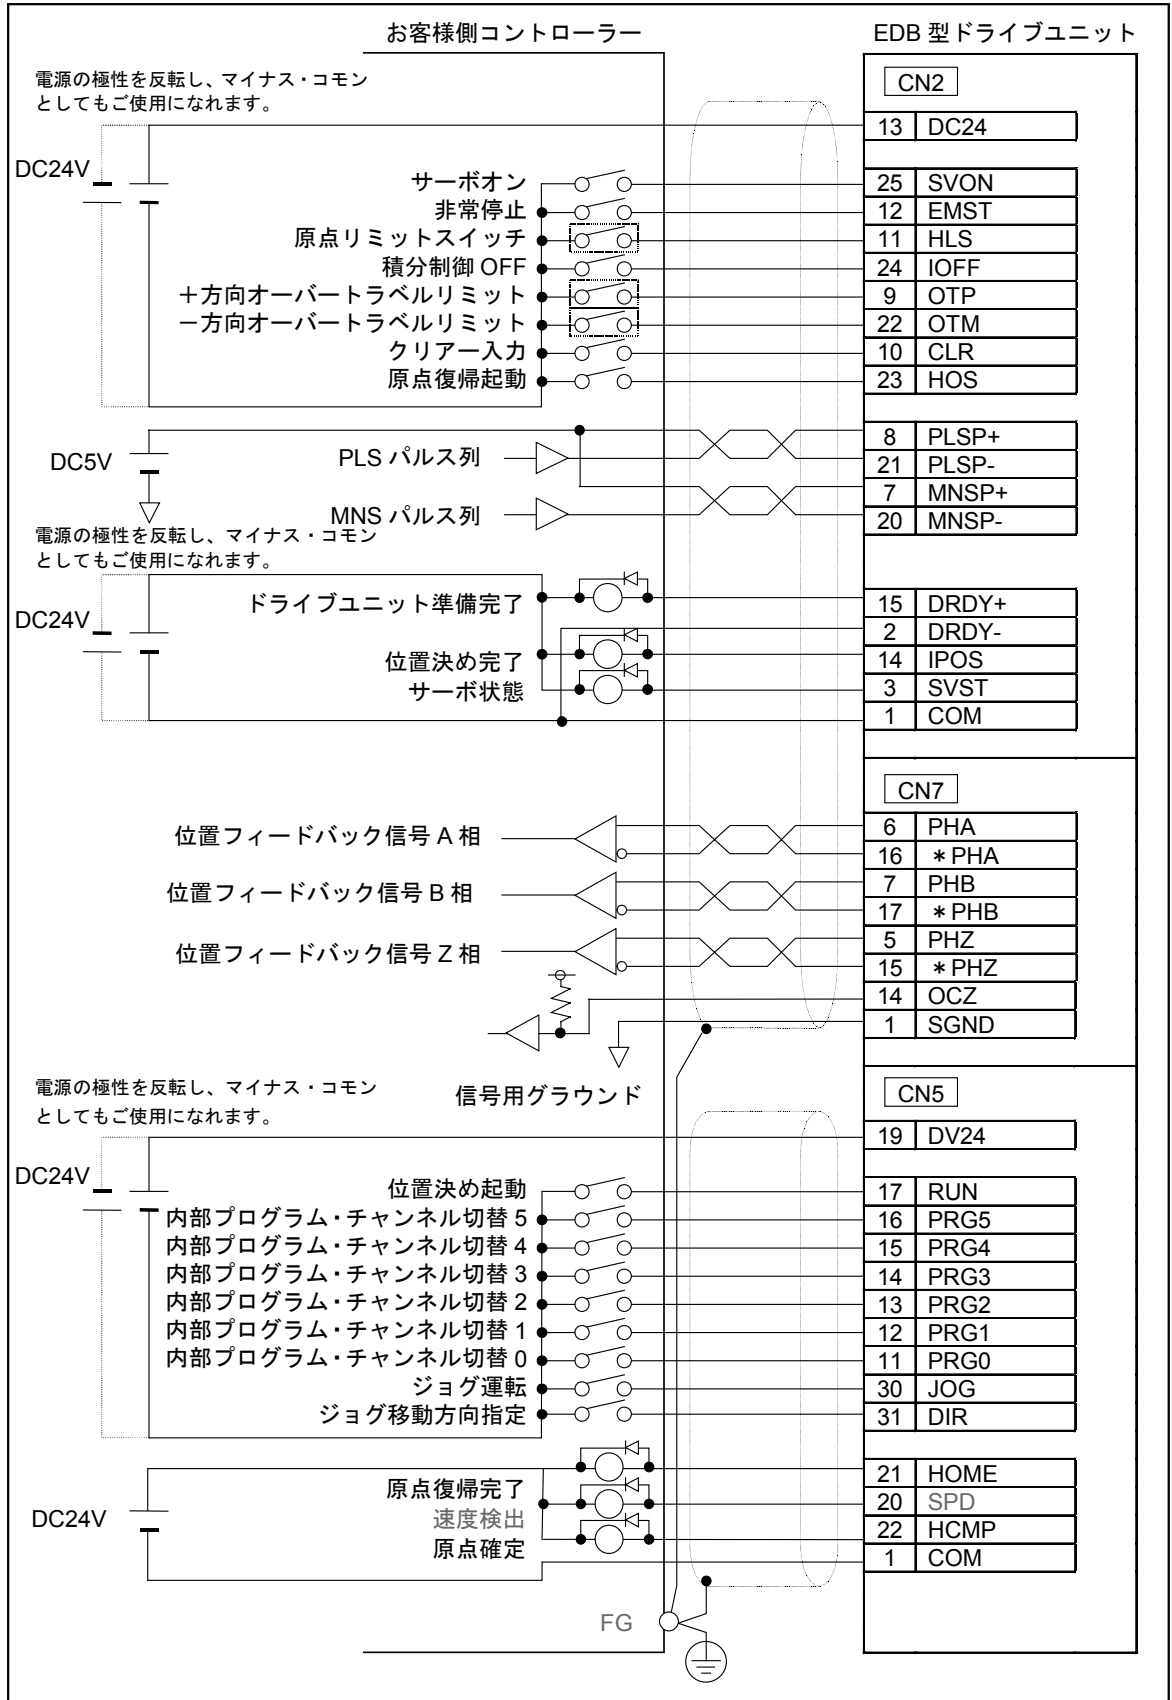

◆ 位置決め制御における接続例（ラインドライバー仕様）

図 2-24

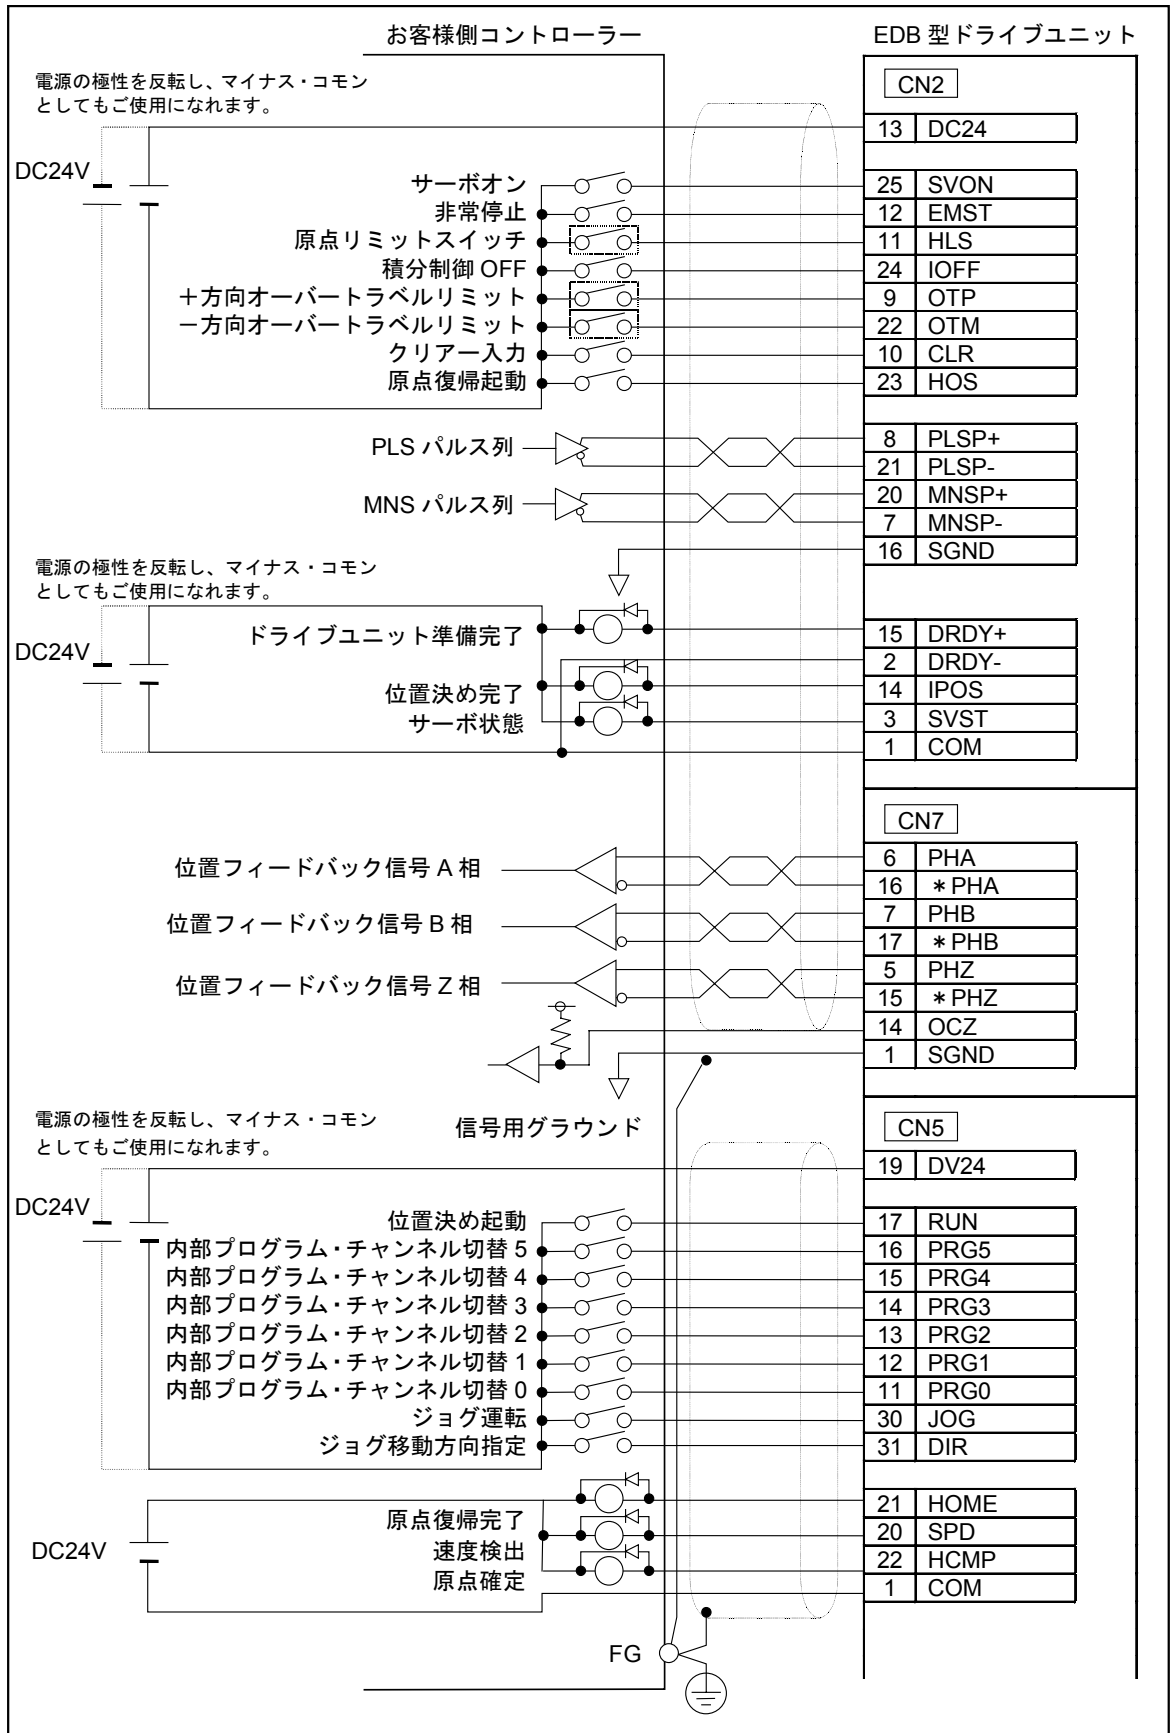


**注意**： (1) リレー等の誘導性スイッチを使用する場合は、必ずサージ吸収回路を挿入してください。

(2) 原点リミットスイッチ、+方向オーバートラベルリミット、-方向オーバートラベルリミット入力は、お客様の設置したセンサーからの出力をコントローラー等を介さないで入力してください。

◆ 速度制御／推力制御における接続例

図 2-25

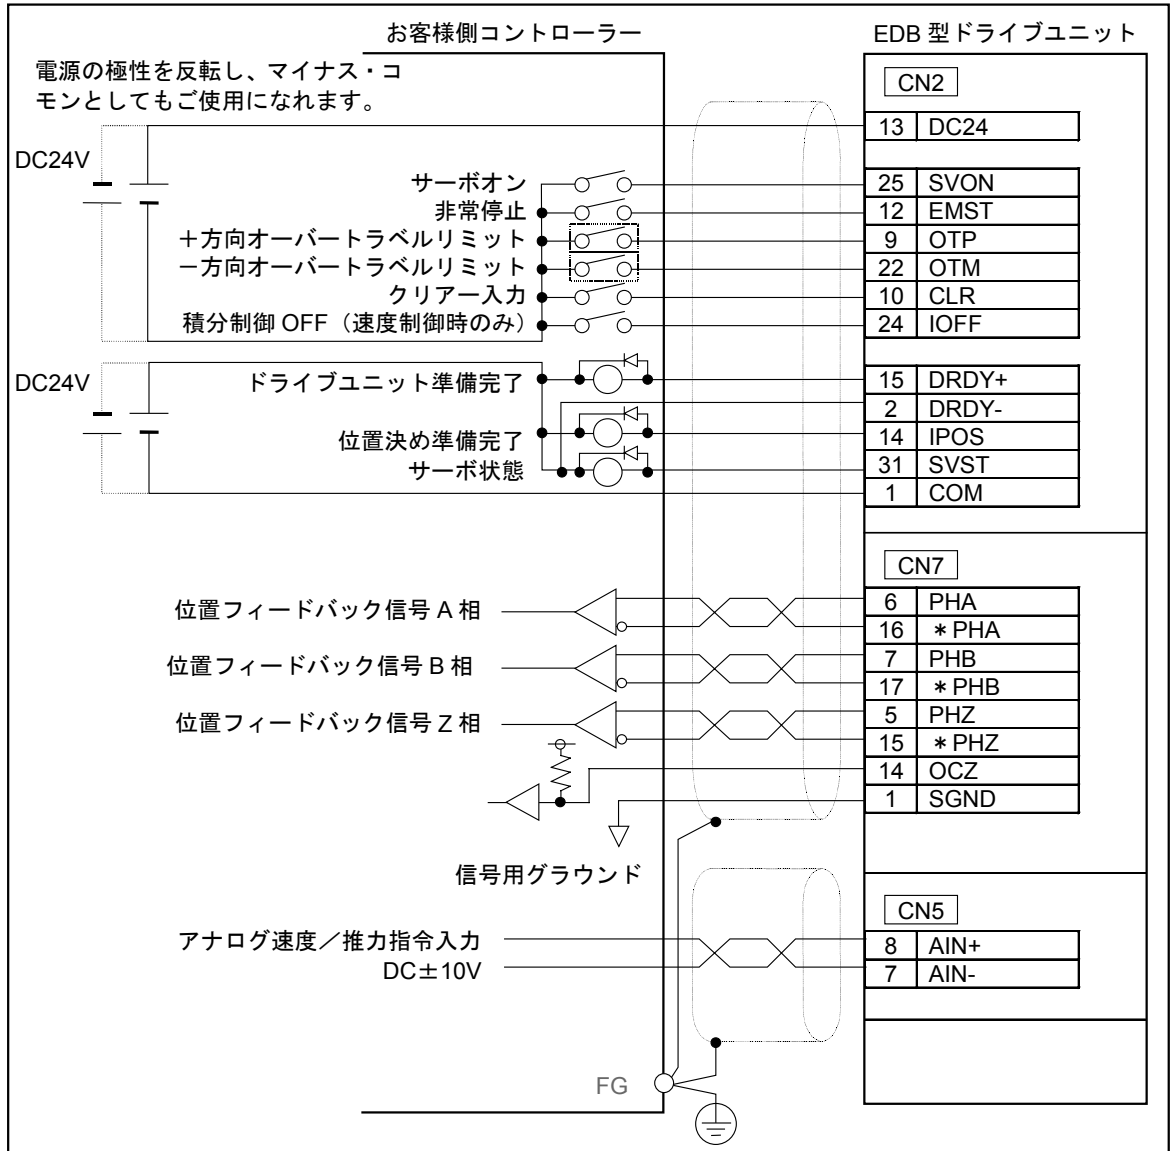

**注意**： (1) リレー等の誘導性スイッチを使用する場合は、必ずサージ吸収回路を挿入してください。

(2) 原点リミットスイッチ、+方向オーバートラベルリミット、-方向オーバートラベルリミット入力は、お客様の設置したセンサーからの出力をコントローラー等を介さないで入力してください。

## 2.8. CN3 : センサーケーブル用コネクタ

**注意** : 専用のケーブルセットを接続してください。また、ケーブルセットは専用線のため切断や中継はできません。


表 2-23

ドライブユニット側コネクタ	日本航空電子株式会社製	DALC-J15SAF-13L9
適合コネクタ*	日本航空電子株式会社製	DA-15PF-N
適合カバー*	日本航空電子株式会社製	DA-C8-J10-F1-1

\*ケーブルに付属

### 2.8.1. ピン配列 (CN3)

図 2-26 : ピン配列

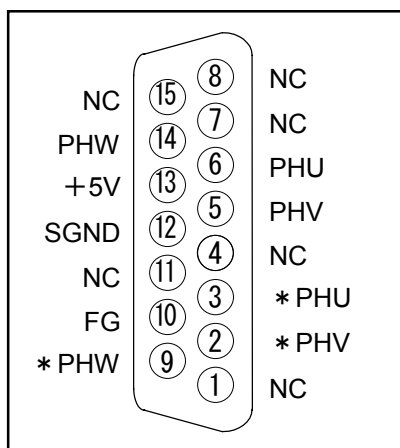

## 2.8.2. 信号名一覧 (CN3)

表 2-24 : 信号名一覧

ピン	信号名	内容
1	NC	接続禁止
2	*PHV	センサー信号 V 相 (反転)
3	*PHU	センサー信号 U 相 (反転)
4	NC	接続禁止
5	PHV	センサー信号 V 相 (非反転)
6	PHU	センサー信号 U 相 (非反転)
7	NC	接続禁止
8	NC	接続禁止
9	*PHW	センサー信号 W 相 (反転)
10	FG	フレーム・グラウンド
11	NC	接続禁止
12	SGND	シグナル・グラウンド
13	+5V	DC+5V 出力
14	PHW	センサー信号 W 相 (非反転)
15	NC	接続禁止



**危険** : (1) 専用のケーブルセット以外は絶対に配線しないでください。

(2) コネクターの向きを確認して差し込んでください。コネクタ固定用ねじを締めて、ショック等でコネクタがはずれないようにしてください。

(3) ドライブユニットに電源を入れたまま、本コネクタを脱着しないでください。

## 2.9. CN4 : モーター一部コネクタ

**注意** : 付属のケーブルセットを接続してください。ケーブルセットは専用線のため切断や中継はできません。


表 2-25

ドライブユニット側コネクタ	PHOENIX CONTACT 社製	IC2,5/8-GF-5,08
適合コネクタ*	PHOENIX CONTACT 社製	IC2,5/8-STF-5,08
適合カバー*	PHOENIX CONTACT 社製	KGS-MSTB2, 5/8

\*ケーブルに付属

### 2.9.1. ピン配列 (CN4)

図 2-27 : ピン配列

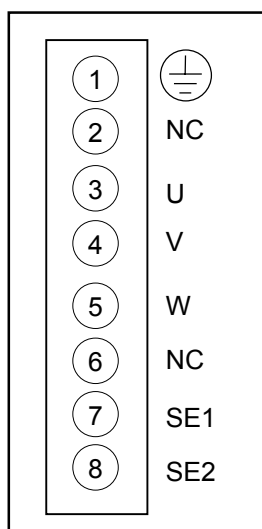

### 2.9.2. 信号名 (CN4)

表 2-26 : 信号名一覧

ピン	信号名	内容
1	⊕	モーターアース線
2	NC	接続禁止
3	U	モーター線 U 相
4	V	モーター線 V 相
5	W	モーター線 W 相
6	NC	接続禁止
7	SE1	サーマルセンサー入力 1
8	SE2	サーマルセンサー入力 2

- 危険** :
- (1) ドライブユニットに電源を入れたまま、本コネクタを脱着しないでください。
  - (2) 電源投入後、本コネクタには高電圧がかかります。ショートなどさせないように充分にご注意ください。
  - (3) コネクタの向きを確認して差し込んでください。コネクタ固定用ねじを締めて、ショック等でコネクタが外れないようにしてください。



## 2.10. TB : 電源用ターミナルブロック

### 2.10.1. 端子記号と機能


表 2-27 : 端子記号と機能

端子記号	機能
CTRL	制御電源入力
MAIN	主電源入力
⊕	グラウンド
SE1	サーマルセンサー出力 1
SE2	サーマルセンサー出力 2

### 2.10.2. TB 接続方法

- 取付ねじは 1.0 [Nm] で締めてください。

図 2-28 : TB 接続方法

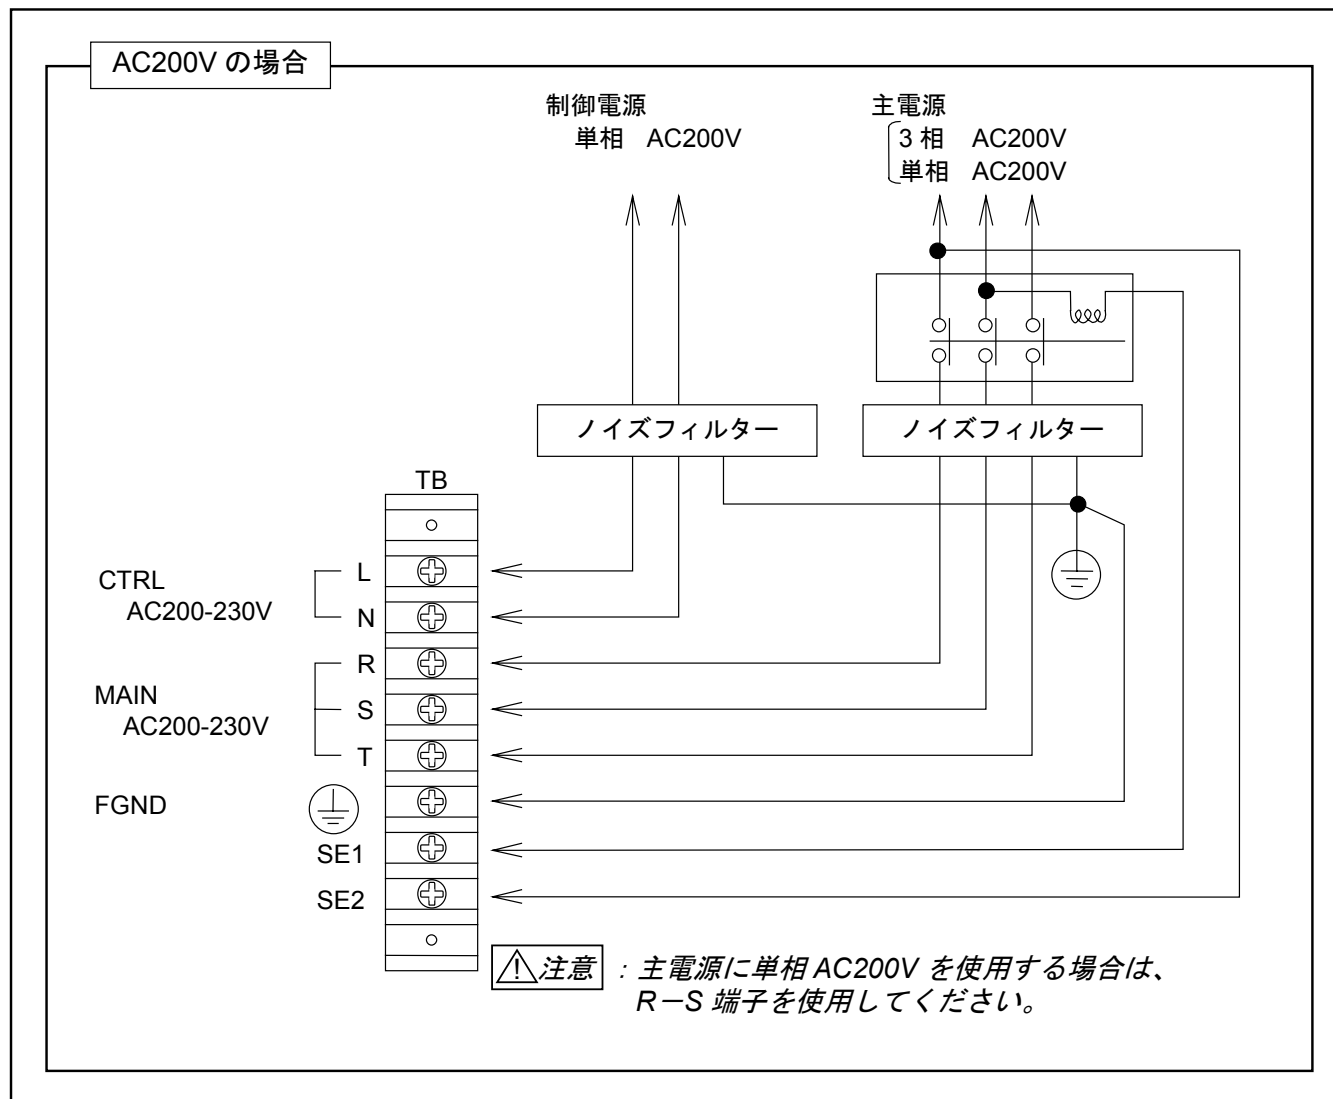

(空ページ)

### 3. 開梱・設置・配線

#### 3.1. 開梱

##### 3.1.1. 現品確認

- (1) モーター本体
- (2) ドライブユニット
- (3) ケーブルセット (モーターケーブル・センサーケーブル)
- (4) 付属品セット

◇ 制御入出力信号用コネクタ CN2, CN5, CN7 (お客様側)

##### 3.1.2. モーター本体とドライブユニットの組み合わせ確認

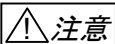
 **注意** : モーター型式とドライブユニット型式が一致していることを確認してください。

図 3-1

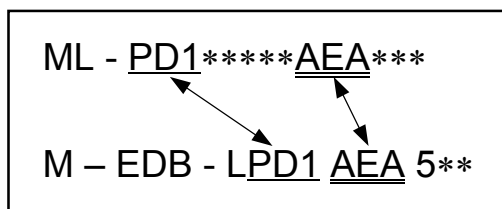




図 3-2 : モーター本体のプレート

MODEL	ML-PD11108-AEB001
NOMINAL FORCE	400 [N]
RATINGS CONSISTS OF VOLTAGE	AC240 [V]
RATED FREQUENCY / NUMBER OF PHASES	0 ~ 70 [Hz] / 3 PHASES
INPUT CURRENT (RATINGS/FULL)	2.4 / 7.1 [Arms]
RATINGS WATTAGE	300 [W]
INSULATION SYSTEM CLASS	CLASS A (105℃)
RATED AMBIENT TEMPERATURE	0 ~ 40 [℃]
S/N	019001




NSK Ltd.

図 3-3 : ドライブユニットのプレート



UL LISTED  
POWER CONVERSION EQUIPMENT  
500



CE

MODEL	M-EDB-LPD1AEA500	
SER.No.	019001	
	INPUT	OUTPUT
VOLTS	200-240Vac	200-240Vac
PHASE	1 $\phi$ /3 $\phi$	3 $\phi$
AMPS	3.2A/1.9A	2.4 A
FREQ.	50/60Hz	1-133.3Hz
POWER	0.5 kW	

NSK Ltd.  
DBMH1-001-2

WARNING MARKINGS

- (i) \*Use 60/75 C CU wire only\* or equivalent.
- (ii) \*Open Type Equipment\*.
- (iii) \*A Class 2 circuit wired with Class 1 wire\* or equivalent.
- (iv) \*Suitable for use on a circuit capable of delivering not more than 5,000 rms symmetrical amperes, 240 V maximum\*.
- (v) Tightening torque and wire range for field wiring terminals are marked adjacent to the terminal or on the wiring diagram.

Model No.	Required Torque (N.m)	Wire Range (AWG)	
		Input	Output
M-EDB	1.0 Nm	16	17

- (vi) Circuit Breaker size marking is included in the manual to indicate that the unit shall be connected with a Listed breaker with the current ratings as shown in the table below:

Model No.	Inverse Time Type
M-EDB	20

- (vii) \*Field wiring connection must be made by a UL Listed and CSA Certified closed-loop terminal connector sized for the wire gauge involved. Connector must be fixed using the crimp tool specified by the connector manufacturer.\*, or equivalent wording included in the manual.
- (viii) \*Device provides motor overload protection at 115% of device FLA \* or equivalent.

## 3.2. 設置


### 3.2.1. 設置場所

- モーター部は通常の屋内で使用することを前提としていますので、次の項目を満足することを確認してください。
  - ◇ 周囲温度 0～40℃の雰囲気
  - ◇ 屋内で腐食性ガスのない場所
  - ◇ ゴミ、ほこりが比較的少なく、水、油、切粉等が直接かからない環境

### 3.2.2. 設置方法

- 表 3-1 を参考にモーターを設置してください。

表 3-1 : 設置方法

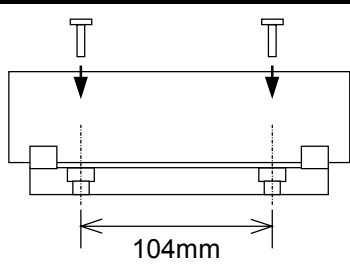モーター型式	PD1, PD2, PD3
取付形態	
取付ボルトサイズ	M8
ボルト取付ピッチ	180 mm

- 固定部の剛性を得るために設置取付面は十分にとってください。  
(ベースフレーム全面を取付面に設置してください。)
- 取付ボルトは取付穴全場所を締めてください。
- 取付面平面度は [0.05mm/1m] 以下とってください。
- スライダー部にコネクタボックスの付属していない仕様の場合は、コネクタおよびケーブルに無理な力がかからないように、コネクタおよびケーブルを搭載物およびスライダーに固定してください。

### 3.2.3. ドライブユニット取付方法


**注意** : ドライブユニットは自然対流による空冷方式を採用しておりますので、ドライブユニット上下は十分空間を空けてください。(図3-4 参照)

◇ 背面の空間は不要です。

**注意** : 多軸組み合わせ等ドライブユニットを複数並べる場合は、ドライブユニット側面は密着させず1cm以上の空間を開けてください。


- 制御盤に内蔵する場合は盤内温度は0℃～50℃になるようにしてください。たびたびオーバーヒートアラーム(「11. アラーム」参照)が発生する場合は、ファン等により、ヒートシンクを強制空冷してください。
- EDB型ドライブユニットは取付金具により、パネル取付が可能です。


図3-4

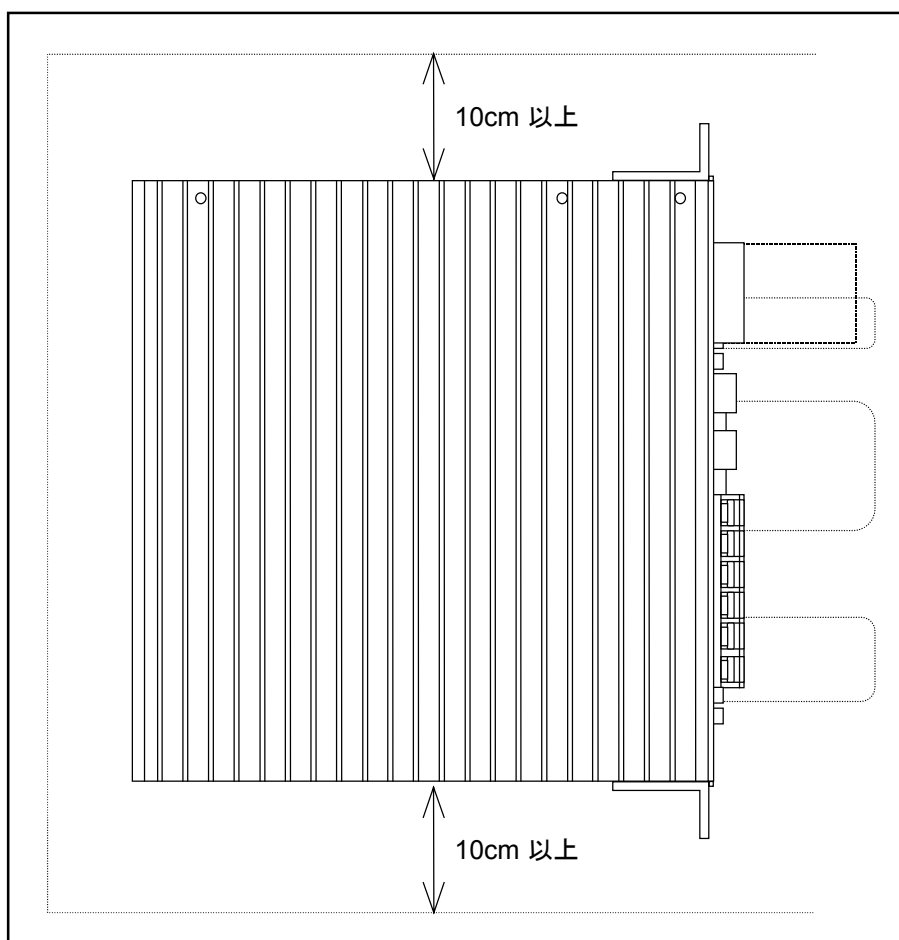

### 3.3. 配線

#### 3.3.1. モーター配線

 **注意** : モーターケーブルは納入時より長くしたり短くしたりしないでください。購入後に長さを変更するには、詳細を購入元に連絡してください。

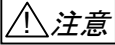 **注意** : パワー系統 (AC 電源、モーターケーブル) と信号系統は離して配線してください。束線したり同一ダクト内に通したりしないでください。

- ケーブルセットの長さは、1m～30m の範囲で 1m 単位で選べます。

#### 3.3.2. 電源配線

- 「2.10. TB : 電源用ターミナルブロック」を参照ください。
- 電源用のケーブルには、耐熱ビニル AWG16 以上を用意してください。
- 電源ケーブルは信号系統とは離して配線してください。束線したり同一ダクト内に通したりしないでください。
- 外来ノイズの浸入を防ぐため、供給電源とドライブユニットの間にはノイズフィルターを挿入してください。

表 3-2 : 推奨ノイズフィルター (SCHAFFNER 製)

電源	形式	定格電圧	定格電流
単相 AC200V	FN2070-10	AC250V	AC10A
3 相 AC200V	FN258-16		AC16A


- ノイズフィルターの一次側と二次側配線は分離し、また別々のルートで配線してください。
- ノイズフィルターとドライブユニットはできるだけ近距離に配置してください。途中でマグネットスイッチやリレーの接点は極力、入れないでください。
- マグネットスイッチ、リレー、ソレノイドなどのコイルにはサージ吸収回路を必ず挿入してください。
- 主電源回路には容量性負荷が接続されているため、電源投入時に突入電流が流れます。このため、パワーラインにマグネットスイッチなどの接点を入れる場合、下記の定格電流以上のものを選定してください。
- 電源とドライブユニットの間にサーキットブレーカを設置してください。

表 3-3

機器	EDB 型用
ノーヒューズブレーカー	定格電流 20A
漏電ブレーカー	定格電流 20A、感度 15mA
マグネットスイッチ	定格電流 20A

表 3-4 : 突入電流

項目	突入電流 (TYP.値)
	電源 AC200V
制御電流	15A
主電源	20A

-  **注意** : ・主電源に単相 AC200V を使用する場合は、必ず R-S 端子を使用してください。R-T 端子を使用すると突入電流が大きくなり、ドライブユニットの破壊に至ることがあります。
- ・配線時には、端子台のビス等をなくさないように注意してください。

### 3.3.3. コネクタ配線

- 「2.6. インターフェイス仕様」を参照してください。

### 3.3.4. モーター過熱防止について

- モーターを高いデューティで使用すると、巻線の過熱でスライダが熱くなります。モーターが過熱すると、スケールヘッドや UVW センサー等の制御機器を破壊したり、潤滑ユニット NSK K1 の機能を損なうこととなります。過熱時の保護機能として、モーターには温度センサーが組み込んであります。センサー出力を使用して、リレー等で主電源を切断できるような回路構成をとってください。また、モーターをカバーで覆う等の熱的に遮蔽する可能性のあるときには、モーターにエアーを吹きつける等の外部冷却を行ってください。

#### 温度センサー仕様

樹脂タイプサーマルプロテクター  
T100AR1U1N 松下電器産業株式会社製

表 3-5

電気定格	最大定格	抵抗負荷	AC250V/5A AC125V/8A
		誘導負荷 50%	AC250V/3.5A AC125V-5A
	最小定格		6V - 150mA



### 3.3.5. 接地


**注意** : 信号用シールド線 (CN2) のシールドは上位コントローラ側 (またはSG端子) へ接続してください。ノイズによる誤動作が発生する場合はドライブユニット側のTBのFG端子へ接続してください。

- ドライブユニットの接地線は平編み銅線または  $3.5\text{mm}^2$  以上の線など、できるだけ太い線を使用してください。

**注意** : モーター本体が機械との間で絶縁状態となる場合にはモーター本体を接地してください。


**警告** : 接地は一点接地で第三種 (接地抵抗  $100\Omega$  以下) としてください。

図 3-5

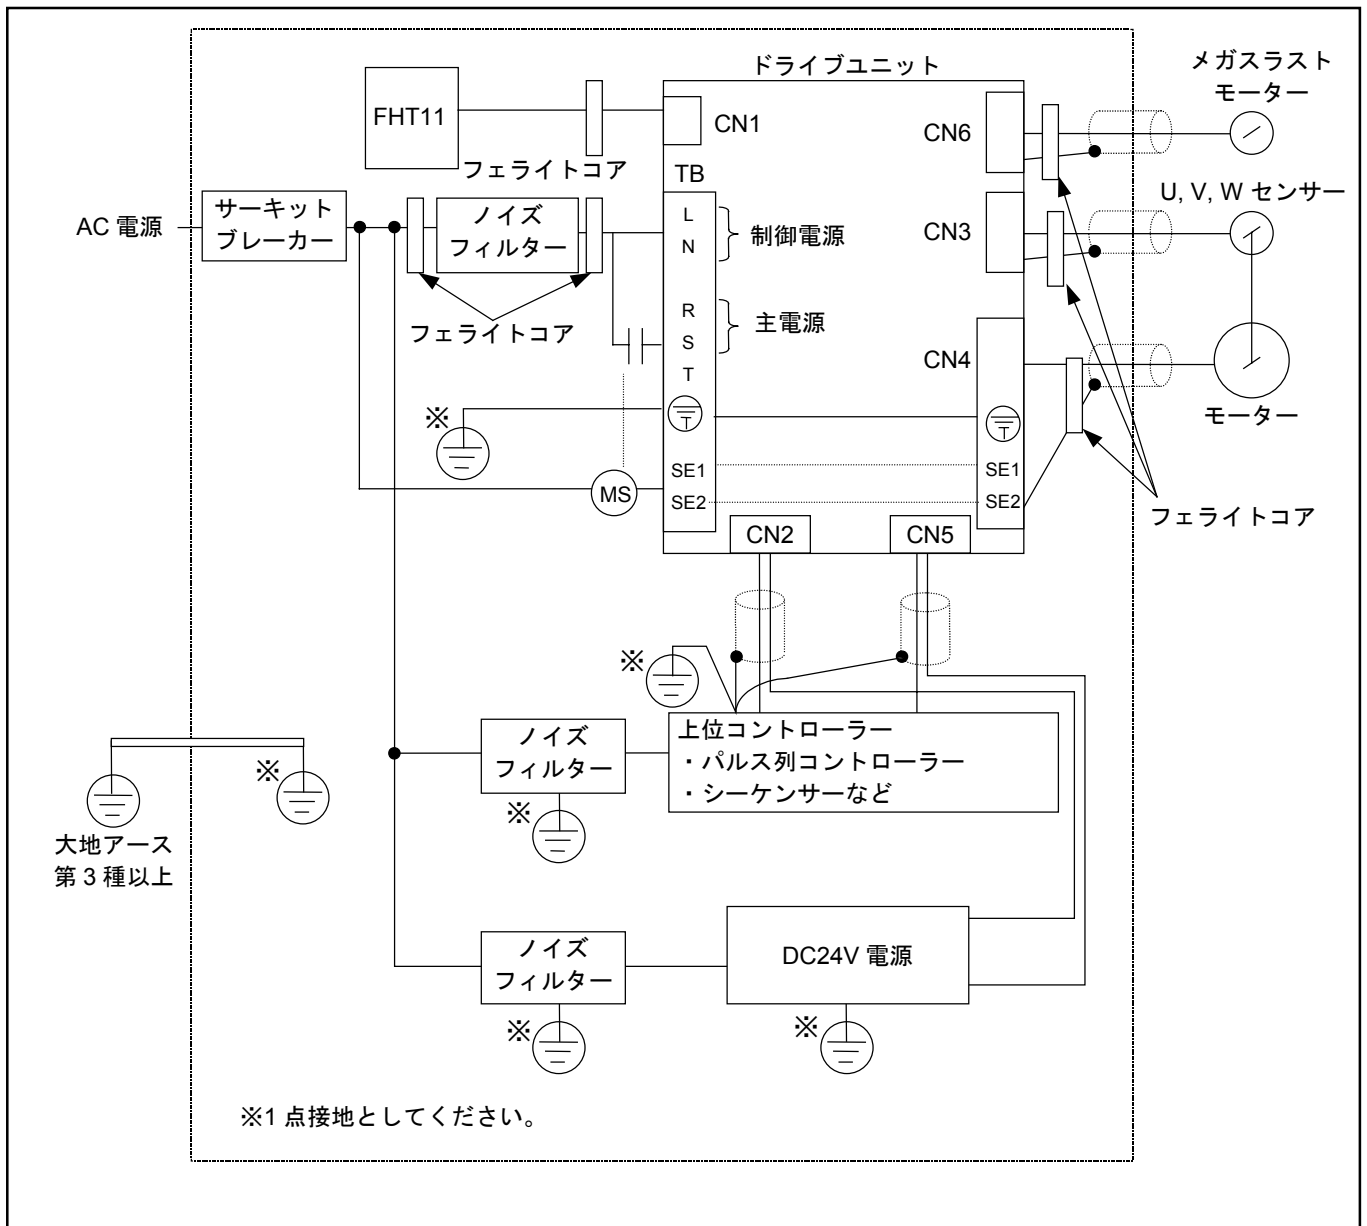



### 3.4. 電源投入

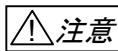
#### 3.4.1. 電源投入前の確認

 **注意** : 誤接続によりドライブユニットを破損することがあります。

- ①各接続ケーブルの配線確認
- ②ハンディターミナルの接続
- ③安全確認

 **危険** : 作業者がモーター移動範囲内にいないこと

 **警告** : モーター本体が架台に確実に固定されていること

 **警告** : 負荷がモーターに確実に固定されていること

#### 3.4.2. 電源投入時確認事項

- 1 電源を投入してドライブユニット前面のLEDの確認をしてください。

図3-6 : アラーム発生時



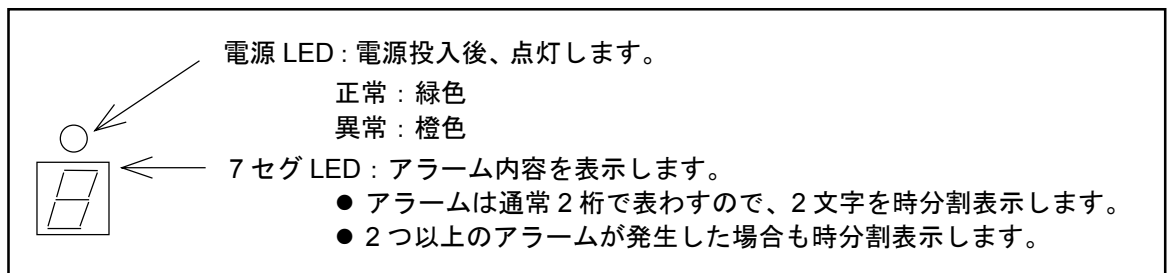


図3-7 : 正常時

 

- 2 ハンディターミナルに“NSK MEGA…”というメッセージが表示され最後に“:”が表示されれば正常です。

図3-8 : ハンディターミナル表示

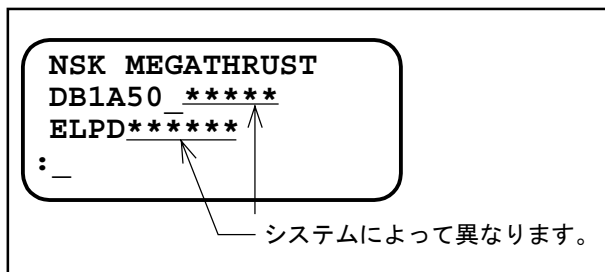

- 3 アラーム発生時は「11. アラーム」をお読みください。

### 3.4.3. 電源投入とサーボ ON

- (1) 電源を投入します。
- (2) 2 秒後、DRDY 出力をチェックします。
  - ◇ DRDY 出力が正常に出ない場合は「11. アラーム」を参照し適切な処置を行ってください。
- (3) 異常がなければ SVON 入力を ON してください。ドライブユニットはサーボオンの準備を開始します。
- (4) サーボオンが完了すると、SVST 出力が閉となります。
- (5) 以後、必要な運転指示を行ってください。

図 3-9


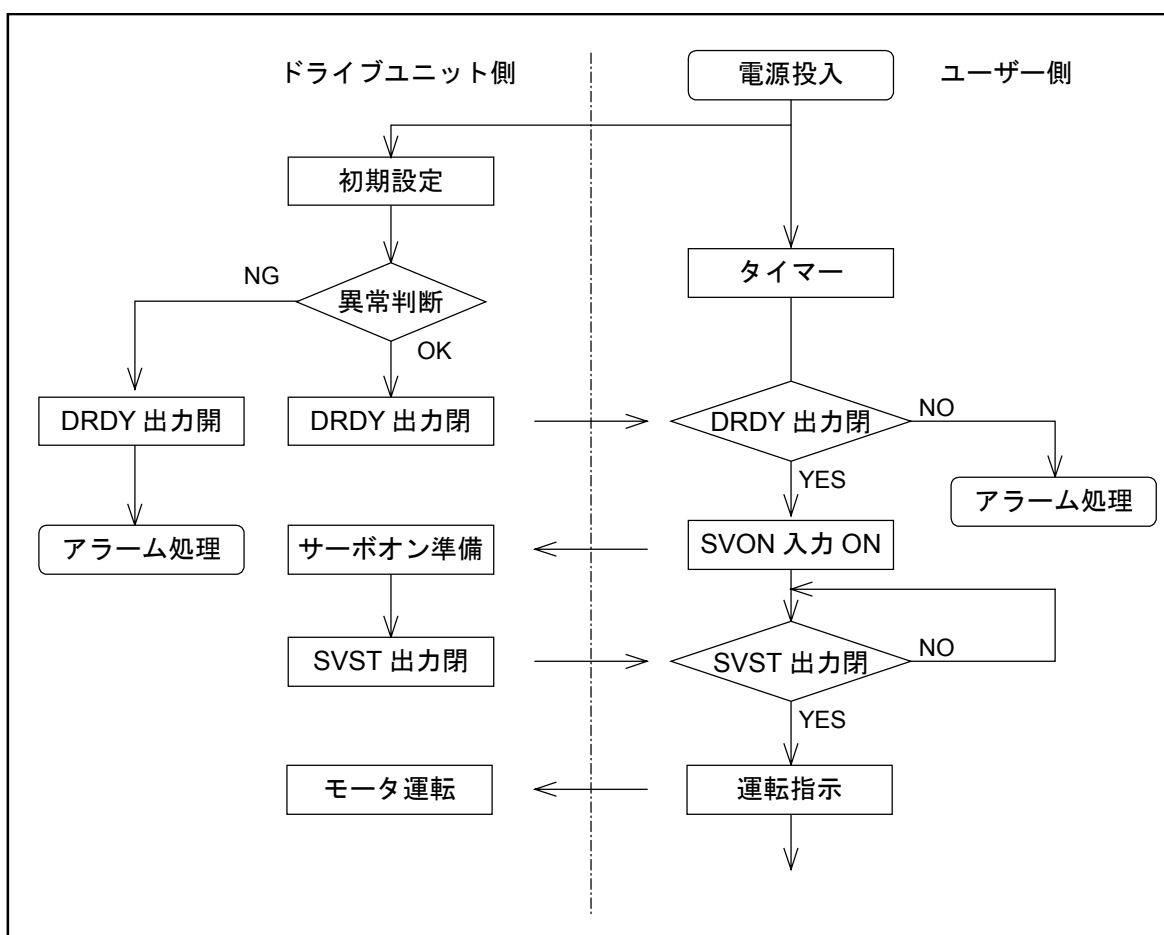


図 3-10

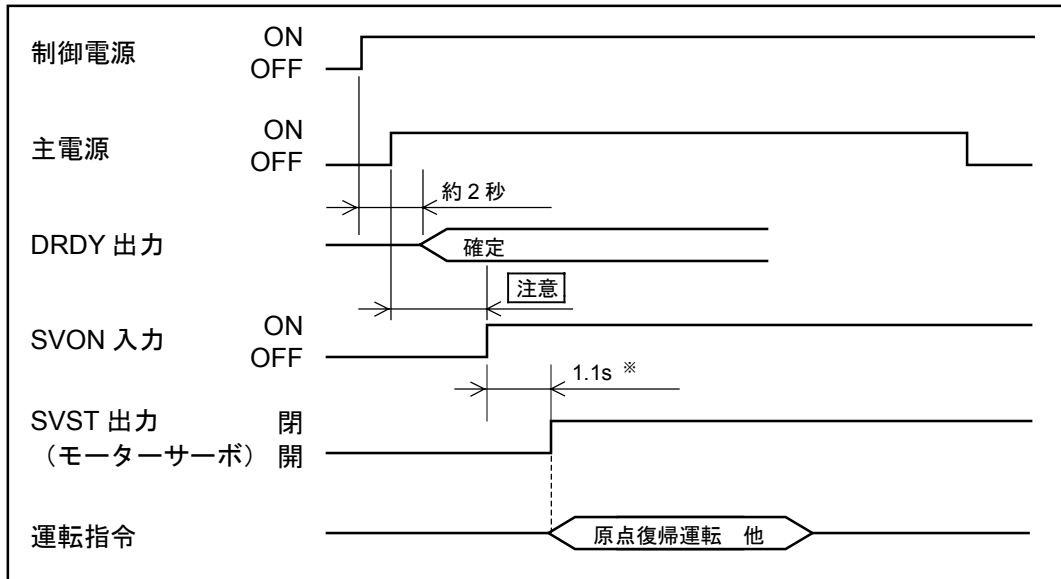

※SVON 入力を ON してからサーボオン状態になるまで 1.1s かかります。  
1.1s 以降に運転指令を開始してください。

**注意** : 主電源を投入してから SVON 入力を ON してください。主電源を切る前に SVON 入力を OFF してください。SVON 入力 ON 状態で主電源が切れていると主電源低下アラームを出力します。

## 4. ハンディターミナルの操作方法


- ハンディターミナルの機能

◇ ドライブユニットの CN1 に接続するだけで、RS232C 通信によるパラメーターの設定、内部チャンネルのプログラミング、各種モニターが容易に行えます。（通信速度などの設定は一切必要ありません。）

- ハンディターミナルの外観および各部の機能

**注意**：通信ケーブル（CN1）の抜き差しは、ドライブユニットの電源を切った状態で行ってください。（RS232C 異常や、故障の原因になります。）

図 4-1

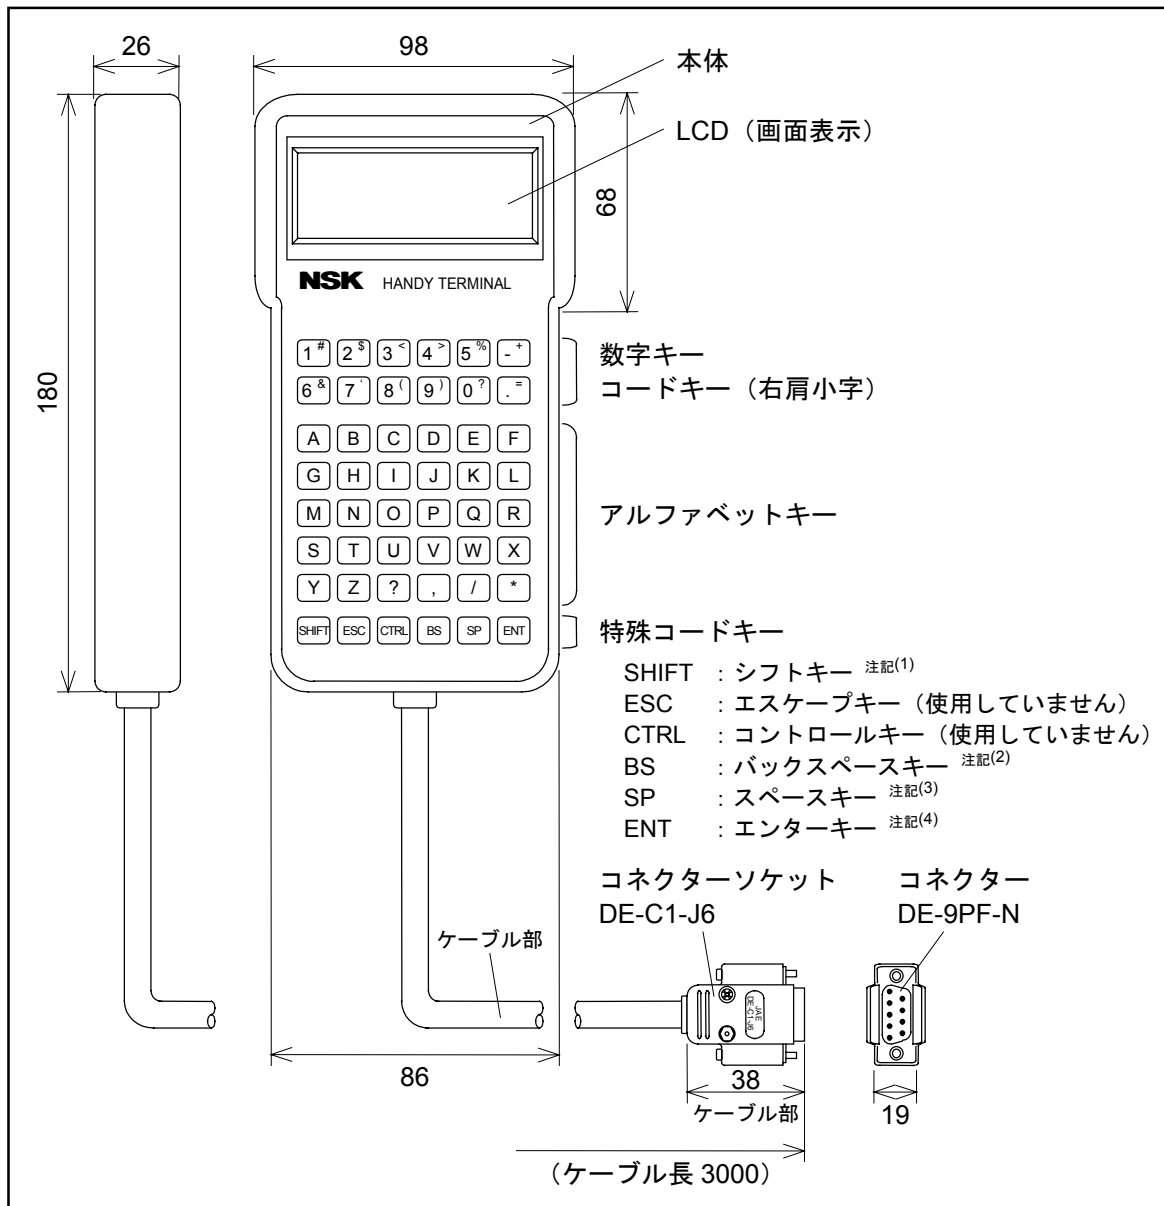

注記： (1) SHIFT : コードキーを打ち込むには、**SHIFT** キーを押しながら、数字キーを押します。数字キーの右肩の小文字が表示されます。

(2) BS : 入力中に誤入力した場合に、**BS** キーを押します。

(3) SP : スペース“空白”を打ち込むときに使用してください。

(4) ENT : 各命令およびパラメーター入力の最後に押します。

## 4.1. パラメーター設定方法


- ここでは、ハンディターミナルを用いてパラメーターを設定する場合の手順について説明します。

### 4.1.1. パスワードを必要としないパラメーター設定の場合

- ①ハンディターミナルをドライブユニットの CN1 に接続し電源を投入します。
- ②ハンディターミナルの表示画面がコロン (:) になっていることを確認します。  
(コロンが表示されていないときは **ENT** キーを 1 度入力してみてください。)



- ③例として移動速度を設定するパラメーター MV を 100mm/s に設定します。  
ハンディターミナルより

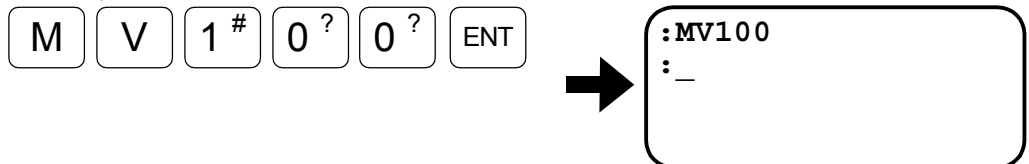

と入力します。コロン (:) が表示されると入力完了です。


- 上記のように「パラメーター名+数値+ **ENT**」と入力し、パラメーターのデータを設定します。(パラメーターと数値の間にスペース等は入りません。)

### 4.1.2. パスワードを必要とするパラメーター設定の場合

- ①ハンディターミナルをドライブユニットの CN1 に接続し電源を投入します。
- ②ハンディターミナルの表示画面がコロン (:) になっていることを確認します。  
(コロンが表示されていないときは **ENT** キーを 1 度入力してみてください。)



- ③パスワードを入力します。

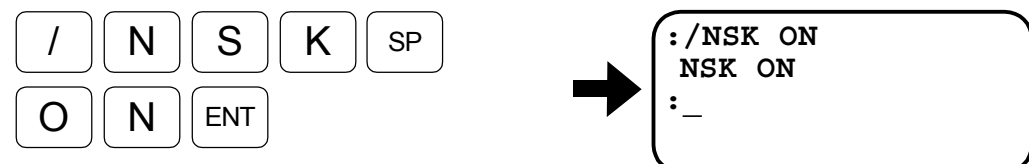

表示画面にパスワード受領メッセージが表示されコロン (:) の状態になります。

- ④上記「4.1.1. パスワードを必要としないパラメーターの設定の場合」の③項と同様にパラメーターを設定します。ただし、パスワードを必要とするパラメーターはパスワード入力直後の 1 回のみしか設定できません。

**注意** : パラメーターを設定した後、ドライブユニットの電源を切る場合はパラメーター設定後コロン “:” が表示されたことを確認してから電源を切ってください。コロン “:” が表示される前に電源を切ると次回電源投入時にメモリー異常アラームが発生することがあります。

## 4.2. パラメーター設定値の読み出し

- ここではハンディターミナルを用いてパラメーター設定を読み出す場合の手順について説明します。

### 4.2.1. TS 命令にてパラメーター設定を読み出す場合

- TS 命令の詳細については「9. 命令／パラメーター解説」を参照してください。

- ①ハンディターミナルをドライブユニットの CN1 に接続し電源を投入します。
- ②ハンディターミナルの表示画面がコロン (:) になっていることを確認します。  
(コロンが表示されていないときは **ENT** キーを 1 度入力してみてください。)



- ③例としてジョグ移動速度を設定するパラメーター **JV** の設定を読み出します。  
「9. 命令／パラメーター解説」の TS 命令の説明よりパラメーター **JV** は **TS7** に属していることがわかりますので、ハンディターミナルより以下のように入力します。  
表示画面に移動速度を設定するパラメーター **MV** の値がはじめに表示されます。



- ④ハンディターミナルより **SP** キーを入力すると **TS7** に属するパラメーターが **SP** キーを入力する度に表示されます。 **SP** キーを数回入力しパラメーター **JV** を捜します。



- ⑤読み出しを終了させるには **SP** キーを入力し続けすべてのパラメーターを表示させるか、 **BS** キーを入力してください。コロン (:) が表示され読み出しが終了します。



#### 4.2.2. 「？」にてパラメーター設定を読み出す場合

- ①ハンディターミナルをドライブユニットの CN1 に接続し電源を投入します。
- ②ハンディターミナルの表示画面がコロン（:）になっていることを確認します。  
(コロンが表示されていないときは **ENT** キーを 1 度入力してみてください。)

**ENT**



:\_

- ③例としてジョグ移動速度を設定するパラメーター JV の設定を読み出します。  
読み出したいパラメーターの前に “?” をつけて入力します。本例ではハンディターミナルより以下のように入力します。

**?** **J** **V** **ENT**



:?JV  
JV50.0  
:\_

表示画面にパラメーター JV の値が表示され、コロン（:）の状態になります。


**△注意** : パラメーター設定の読み出し方法としては TS 命令による方法と、“?” を用いる方法と 2 通りありますが、誤入力防止のためなるべく TS 命令にて行ってください。



# 5. 調整

## 5.1. 調整手順

図 5-1 : 調整手順

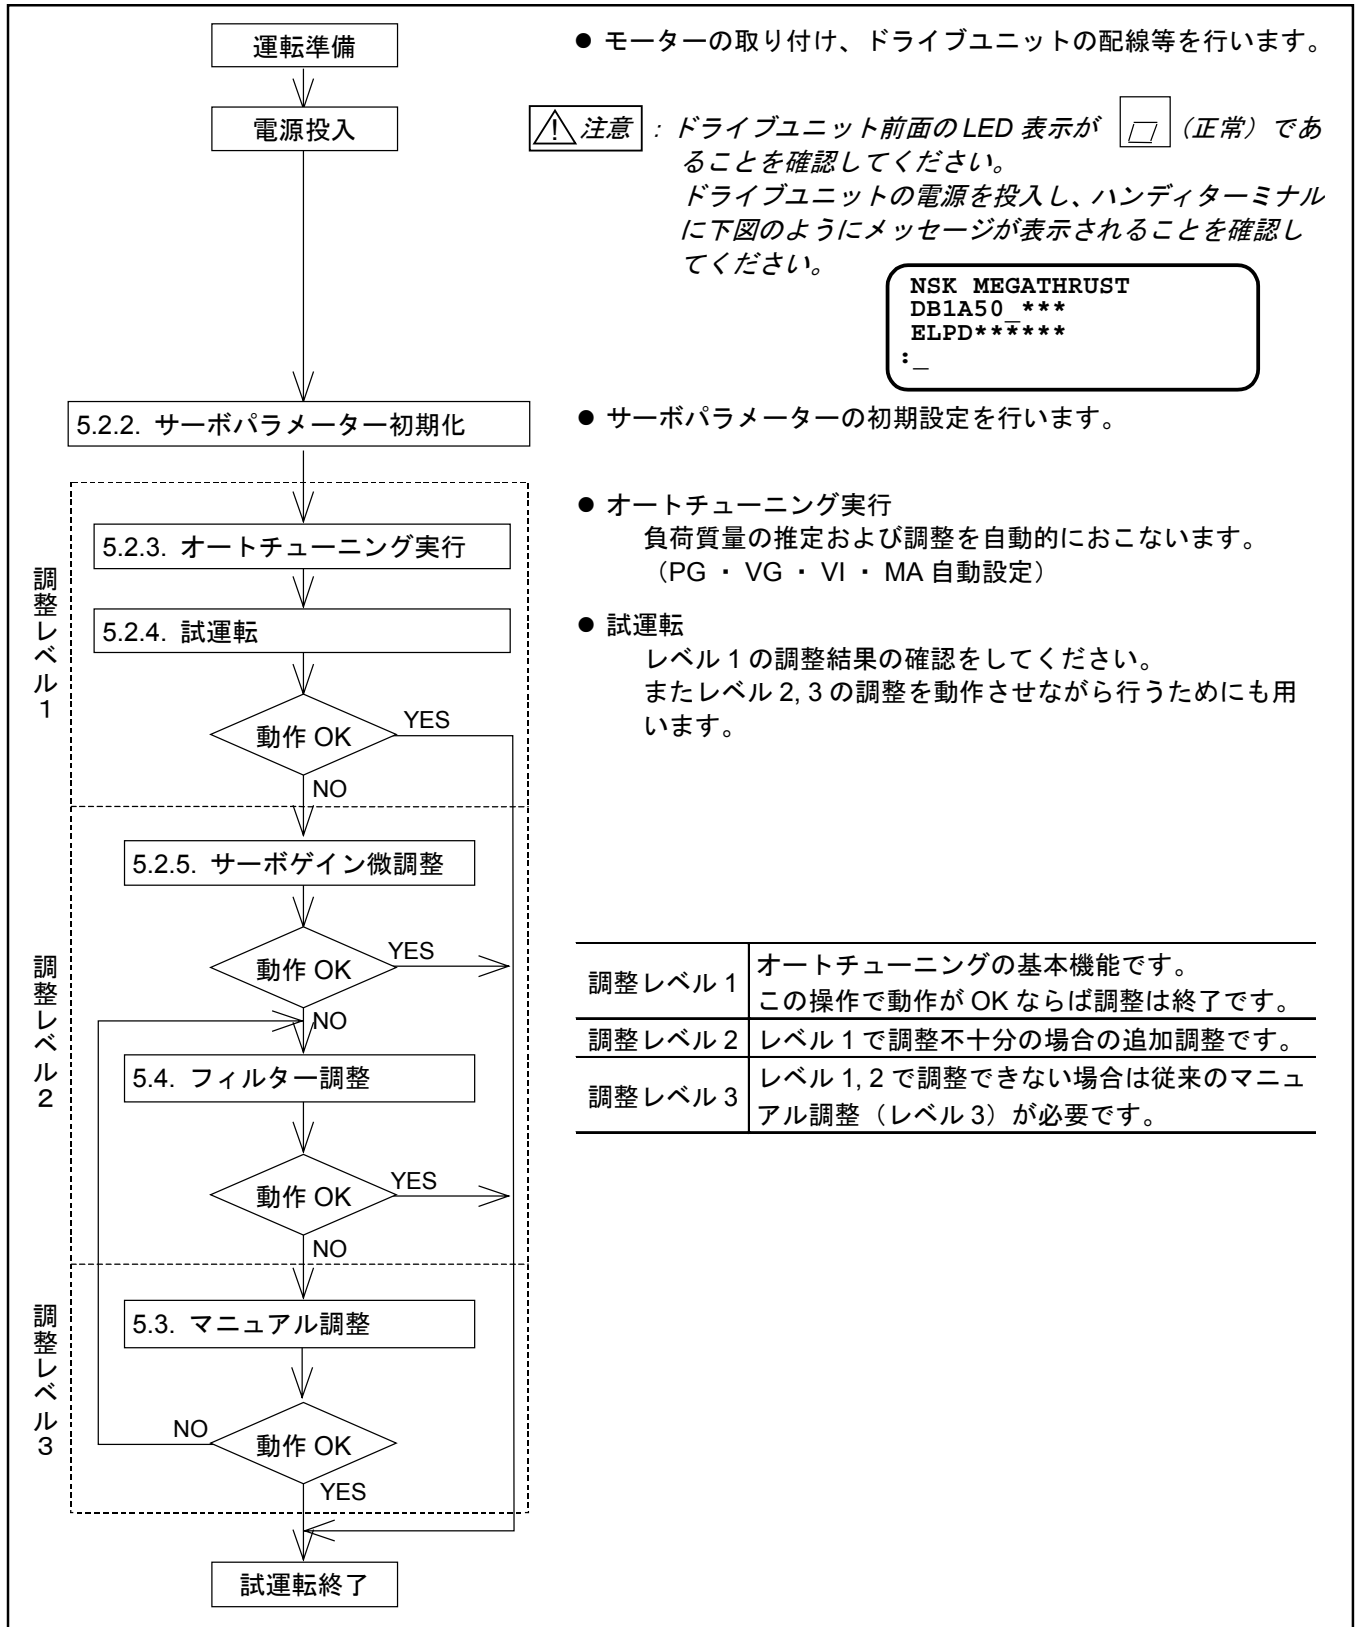

● モーターの取り付け、ドライブユニットの配線等を行います。

**注意** : ドライブユニット前面のLED表示が  (正常) であることを確認してください。  
 ドライブユニットの電源を投入し、ハンディターミナルに下図のようにメッセージが表示されることを確認してください。

```

  NSK MEGATHRUST
  DB1A50 ***
  ELPD*****
  : _
  
```

● サーボパラメーターの初期設定を行います。

● オートチューニング実行  
 負荷質量の推定および調整を自動的におこないます。  
 (PG・VG・VI・MA自動設定)

● 試運転  
 レベル1の調整結果の確認をしてください。  
 またレベル2,3の調整を動作させながら行うためにも用います。

調整レベル1	オートチューニングの基本機能です。 この操作で動作がOKならば調整は終了です。
調整レベル2	レベル1で調整不十分の場合の追加調整です。
調整レベル3	レベル1,2で調整できない場合は従来のマニュアル調整(レベル3)が必要です。

## 5.2. オートチューニング機能による調整

 **注意** : オートチューニング機能は下記の条件を満たしていないとご使用できませんのでご確認ください。

- ◇ 負荷質量はモーターの許容負荷質量の範囲内であること。
- ◇ モーターは水平置きであること。（スライダーが重力等の外力を受けていないこと）
- ◇ 負荷およびモーター本体取り付けベースの機械剛性が十分高いこと。
- ◇ バックラッシュやガタがないこと。
- ◇ 負荷が受ける摩擦が小さいこと。


### ◆ 運転準備

- オートチューニング機能の使用にあたり下記項目の準備が必要です。
  - ◇ モーター本体の取り付け
  - ◇ スライダーへの負荷の取り付け
  - ◇ ドライブユニットの取り付け
  - ◇ ドライブユニットーモーター結線（NSK 製ケーブルセット使用）
  - ◇ ハンディターミナル接続
  - ◇ AC 電源結線
  - ◇ サーボオン（SVON）信号および非常停止（EMST）の結線（CN2）

### 5.2.1. 調整にあたっての注意事項

- 危険** : (1) オートチューニング実行前に、非常停止入力 (EMST) および、侵入禁止領域がある場合はオーバートラベルリミット (OTP, OTM) を必ず配線し、危険な状態に陥った場合に必ず停止するようにしてください。
- (2) オートチューニング実行中は負荷質量を推定するためにスライダは約  $\pm 20$  [mm] 移動します。危険防止のため移動範囲内には立ち入らないでください。
- 注意** : 負荷の剛性が不足している場合、オートチューニング実行後モーターが振動することがあります。この場合、サーボオン (SVON) 信号を OFF するかドライブレユニットの電源を切ってください。また、再度調整を行う場合は負荷の剛性を高くするか、マニュアル調整を行ってください。

図 5-2 : オートチューニング運転準備参考図

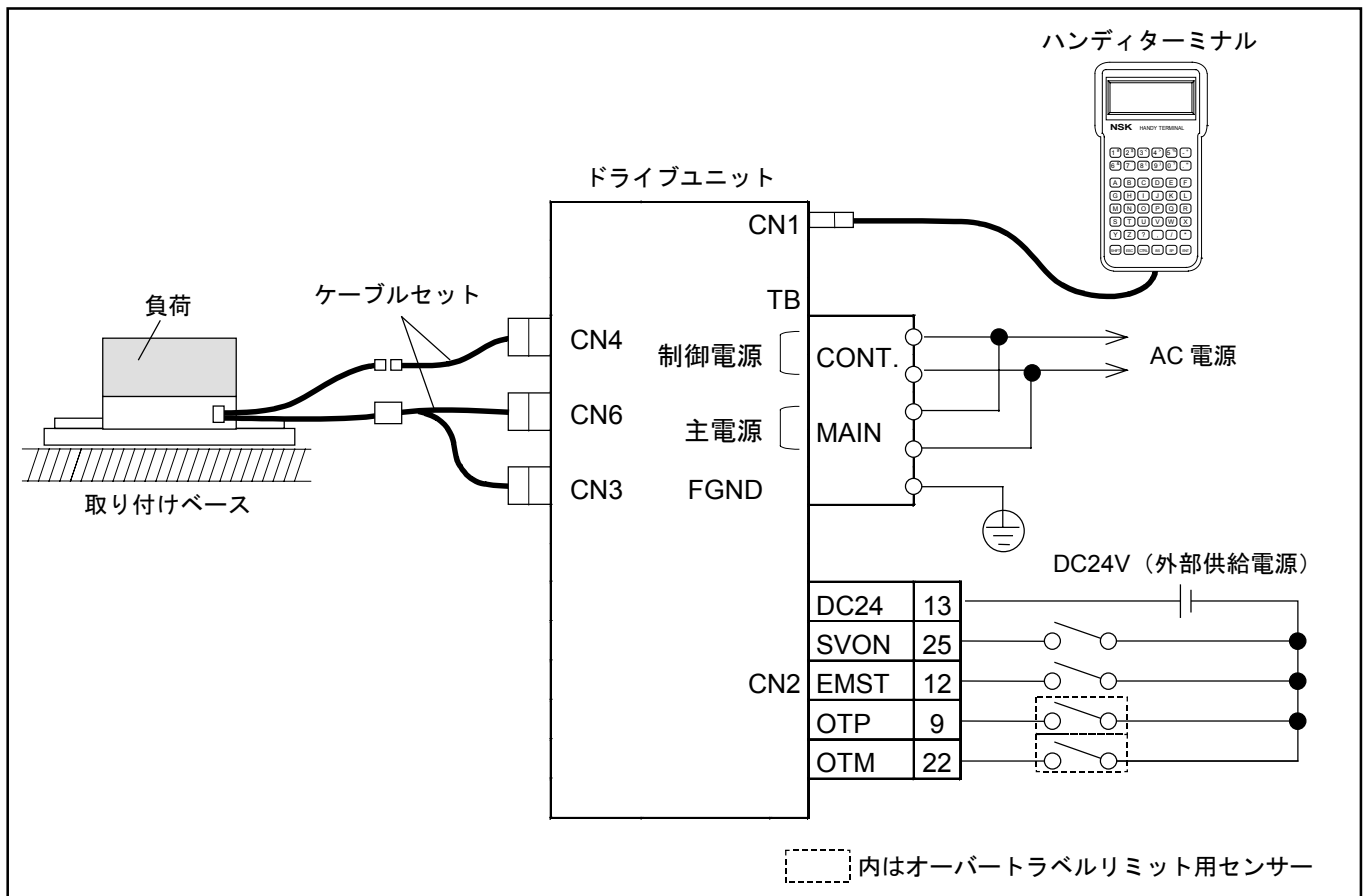

## 5.2.2. サーボパラメーター初期化

- ①CN2 のサーボオン (SVON) 信号を OFF にしてください。  
 ②TS 命令を実行し現在のパラメーターの値をそれぞれ記録しておいてください。

**T S 1 # ENT** および **T S 2 \$ ENT**

- ③パスワードを入力します。パスワード受領メッセージを表示します。

**/ N S K SP**  
**O N ENT**

→ **:/NSK ON  
 NSK ON  
 : \_**

- ④パラメーター初期化命令を入力します。  
 受領メッセージ “INITIALIZE” が表示されパラメーターの初期化を開始します。  
 初期化が完了するまでに数秒かかります。完了するとコロン (:) を表示します。

**S I ENT**

→ **:SI  
 INITIALIZE  
 : \_**

**⚠注意** : CN2 のサーボオン (SVON) 信号が ON のまま SI 命令を実行しようとする  
 と受け付けられませんので注意してください。 “SI INHIBITED” というメッ  
 essageが表示されます。

→ **:SI  
 SI INHIBITED  
 : \_**

表 5-1 : サーボパラメーター一覧表

TS1による読み出し			TS2による読み出し		
パラメーター	初期値	設定値	パラメーター	初期値	設定値
PG	0.100		FO*	0	
VG	1.0		FP	0	
VGL*	1.0		FS	0	
VI	1.00		NP	0	
VIL*	1.00		NS	0	
VM	1		DBP*	0.0	
LG*	50		DBA*	0	
TL*	100		ILV*	100.0	
GP*	0		FF*	0.0000	
GT*	5		FC*	0	

※レベル 1, 2 の調整では調整不要です。

### 5.2.3. オートチューニング実行（調整レベル 1）

- 負荷の質量が分かっている場合と不明な場合で、オートチューニングの手順は異なります。

#### 5.2.3.1. 負荷質量の値が分かっているとき

- 負荷質量の値をパラメーター LO で設定します。LO の単位は [kg] で数値を 0.1 きざみで設定できます。
- 例えば負荷質量が 5.5 [kg] の場合は以下のように設定します。

①パスワードを入力します。パスワード受領メッセージを表示します。

/ N S K SP  
O N ENT

→  
:/NSK ON  
NSK ON  
:\_

②負荷質量を設定します。

L O 5 % . = 5 % ENT

→  
:/NSK ON  
NSK ON  
:LO5.5  
:\_

- LO 値を入力する時は現在の設定とは異なる値を入力してください。LO 値の変化がないとオートチューニング機能が働きません。

### 5.2.3.2. 負荷質量が不明なとき


**⚠危険** : 最低でも±20 [mm] 程度スライダが移動が可能な状態を確保してください。  
 この際、侵入禁止領域にはオーバートラベルリミット (OTP, OTM) を必ず設置してください。

- ①CN2 のサーボオン (SVON) 信号を ON にし、SV 命令を入力しモーターをサーボオンの状態にします。

**S** **V** **ENT**



```
:SV
:_
```

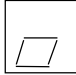- ②ドライブユニット前面の LED 表示が  (正常) であることを確認してください。
- ③オートチューニング実行命令を入力します。  
 下記表示にならない場合、①、②項を再度ご確認ください。

**A** **T** **ENT**



```
:AT
AT ready OK
?_
```

- ④確認できましたら“OK”を入力してください。  
 入力後、スライダが 10~20mm 程度動作し、負荷質量推定が開始されます。  
 負荷質量推定中は 1 ステップごとに“.”を表示します。

**O** **K** **ENT**



```
:AT
AT ready OK
?OK
...

```

- ⑤負荷質量推定が正常に終了しますと下記画面のようになり、負荷質量推定値 (LO 値) が表示されます。  
 (“.” の表示および LO の値は負荷質量状態により異なります。)



```
?OK
.....
LO****
:_
```

負荷質量推定値

**⚠注意** : オートチューニング実行中に下記画面のようにエラーメッセージが表示された場合は、「11. アラーム」を参照し処置を行ってください。  
 オートチューニング・エラーの場合、ドライブユニット前面の LED 表示は F8 を表示します。



```
?OK
.....
AT Error*
:_
```

エラーナンバー

## 5.2.4. 試運転（調整レベル 1）


 **危険** : モーターの駆動範囲には立ち入らないでください。

- ドライブユニットのデモ運転プログラムを用いて調整の確認を行います。

- ① スライダーを可動ストロークの中央付近に移動してください。
- ② CN2 のサーボオン（SVON）信号を ON にして SV 命令を入力し、モーターをサーボオンの状態にします。

**S** **V** **ENT**

**:SV**  
:-

- ③ ドライブユニット前面の LED 表示が （正常）であることを確認してください。

- ④ CN2 非常停止（EMST）、オーバートラベルリミット（OTP, OTM）が入力されていないことを確認してください。

- ⑤ オートチューニング実行後は移動速度 MV 値が 500mm/s に初期化されています。試運転時は移動速度 MV 値を 50mm/s に下げてください。

**M** **V** **5%** **0?** **ENT**

**:MV50**  
:-

安定した動きになることを確認した後、お客様のご使用になる移動速度に MV 値を上げてください。

- ⑥ デモ運転プログラムのメニュー画面を表示させます。

**S** **P** **/** **A** **J** **ENT**

**:SP/AJ**  
**IN100.0, IS0.0, FW0.0**  
**IR200000.0**  
? -

位置決め完了条件  
移動量  
コマンド入力待ち

位置決め完了条件およびデモ運転の移動量を表示します。

表示されたパラメーターは、

IN : 位置決め完了検出値


IS : 位置決め完了安定確認タイマー

FW : 位置決め完了信号出力時間

IR : 移動量

を表わしています。

- ⑦調整状態のチェックを簡単にするため、位置決め完了検出値を 10 [ $\mu$ m] パルスに、位置決め完了安定確認タイマーを 50ms に設定します。  
下記画面表示になっていることを確認してください。

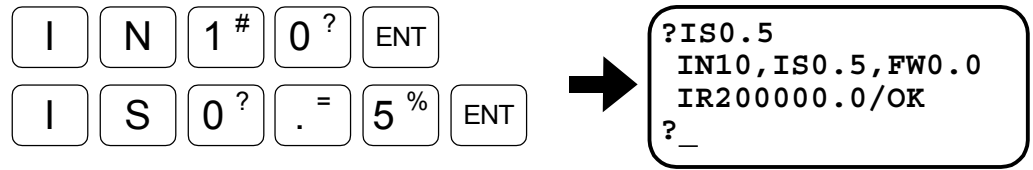


- ⑧表示された移動量 (IR200000.0 は 200mm を意味します) で問題がなければ “OK” と入力してください。



入力と同時にスライダが往復運転を開始します。(最初に PLS 方向に動作します。)

[参考] 移動量を変更する場合はプロンプトが “?” になっているときに “OK” を入力せずに、IR 命令で設定します。

例：移動量を 100mm に変更する場合

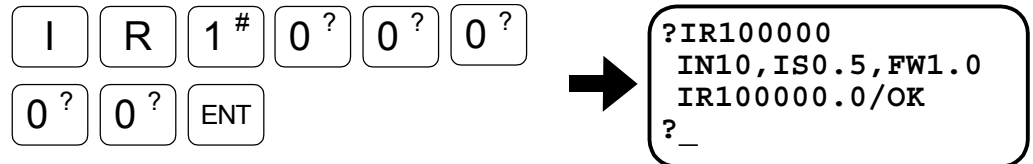

と入力します。

- ⑨調整の確認が終了しましたら MS 命令を入力し、スライダを止めます。



[参考] 往復動作を実行しないでデモ運転プログラムを抜け出すには “?” に続いて何も入力せずに **ENT** キーを入力します。



- 動作が正常であればこれで調整終了です。
- 動作が不安定な場合には、「5.2.5. サーボゲイン微調整 (調整レベル 2)」または「5.3. マニュアル調整」を行ってください。




## 5.2.5. サーボゲイン微調整（調整レベル 2）

**⚠危険**：モーターの駆動範囲には立ち入らないでください。

- サーボゲインの微調整は命令 AT によるオートチューニング（調整レベル 1）で満足な動作が得られない場合に行ってください。
- サーボゲインの微調整はパラメーター SG にて行います。
  - ◇ パラメーター SG の数値が大きいほど応答性はよくなりますが、大きくしすぎますとモーターが振動しやすくなります。
- パラメーター SG の調整はデモ運転プログラム（SP/AJ）にてモーターを動作させた状態で行います。（「5.2.4. 試運転（調整レベル 1）」の（1）～（8）を実行しモーターを動作させます。）

(1) パラメーター SG の調整プログラムを起動します。

下記画面表示になり、**+** キー、**-** キー入力による SG 値の上下が可能になります。  
（実際の数値は負荷質量、移動量などにより異なります。）

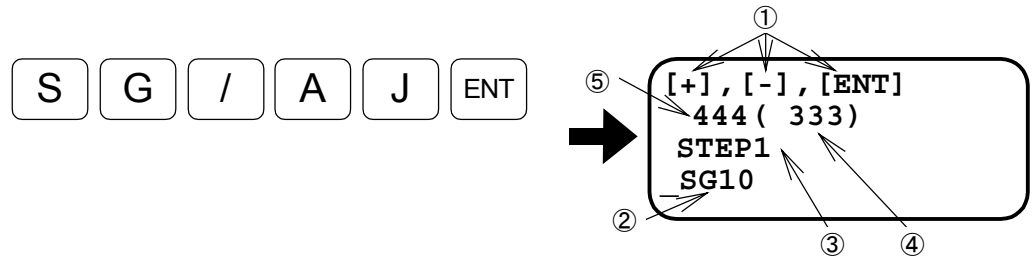

### ● 表示の説明

#### ①使用するキーの説明

- SHIFT** と **- +** を 1 回押すと SG 値が 1 上がります。
- +** を 1 回押すと SG 値が 1 下がります。
- ENT** を 1 回押すと SG 値をメモリーして終了します。

②現在の SG 値を示します。

③**+**、**-** キーを押したときの SG 値の変化量を示します。

④応答性指数：数値が小さいほど応答性がよくなります。

⑤位置決め指数：数値が小さいほど位置決めが速くなります。

**⚠注意**：**SP** キー、**BS** キーを入力しますと、**+** キー、**-** キーを押したときの SG 値の変化量を変更されますので入力しないでください。

(2) **+** キーをスライダの動きに合わせて数回入力します。



応答性指数が徐々に小さくなり、スライダの動きもきびきびとしてくることを確認してください。


- (3) さらに **[+]** キーを入力していきますと、やがてスライダーが小刻みに振動状態になり往復運動をしなくなります。




- (4) 発振が止まり往復運動を再開するまで、**[-]** キーを数回押して SG 値を下げます。



- (5) 発振の状態から抜け出した SG 値から 80%程度に下げると、どの位置でも安定した動きが得られます。

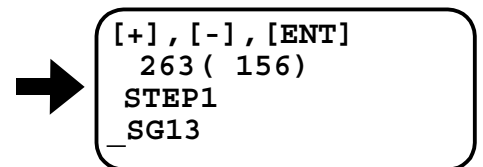

- (6) **[ENT]** キー入力で調整完了となります。

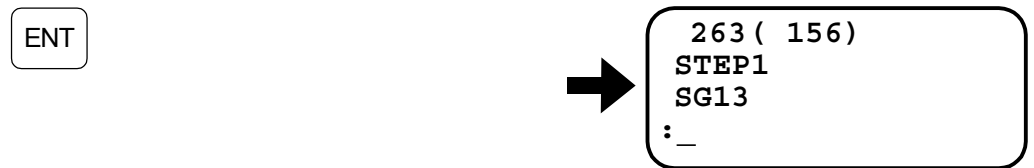

## 5.3. マニュアル調整

**⚠危険** : モーター駆動範囲には立ち入らないでください。


- マニュアル調整はオートチューニングで満足な調整が得られない場合に行ってください。

### 5.3.1. 調整に当たっての注意事項

- (1) 「5.2.2. サーボパラメーター初期化」の手順でパラメーターを初期化します。
- (2) 「5.2.4. 試運転（調整レベル 1）」を参照し、デモ運転プログラムを実行してモーターを動作させてください。最初は調整不十分のため、不自然な動作ですが異常ではありません。

### 5.3.2. 速度ループ比例ゲイン（VG 値）の調整

- (1) パラメーター VG の調整プログラムを起動します。  
下記画面表示になり、**[+]**、**[-]** キー入力による VG 値の上下が可能になります。  
(実際の数値は負荷質量、移動量などにより異なります。)

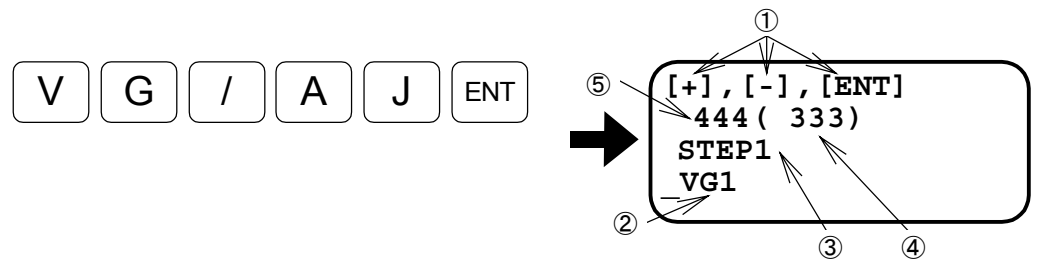

- 表示の説明

#### ①使用するキーの説明

**SHIFT** と **- +** を 1 回押すと VG 値が 1 上がります。

**- +** を 1 回押すと VG 値が 1 下がります。

**ENT** を 1 回押すと VG 値をメモリーして終了します。

②現在の VG 値を示します。


③**[+]**、**[-]** キーを押したときの VG 値の変化量を示します。

④応答性指数：数値が小さいほど応答性がよくなります。

⑤位置決め指数：数値が小さいほど位置決めが速くなります。


**⚠注意** : **[SP]** キーを入力しますと、**[+]** キー、**[-]** キーを押したときの VG 値の変化量が現在の 1/10 になります。  
**[BS]** キーを入力しますと、**[+]** キー、**[-]** キーを押したときの VG 値の変化量が現在の 10 倍になります。

- (2) **[+]** キーをスライダの動きに合わせて数回入力します。

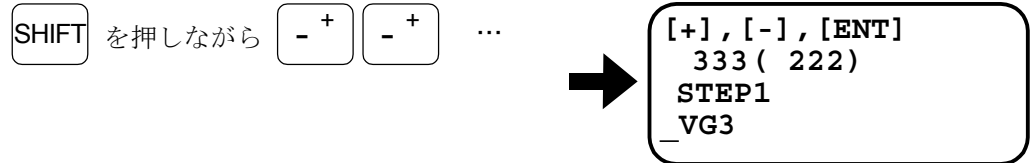

応答性指数が徐々に小さくなり、スライダの動きもきびきびとしてくることを確認してください。

- (3) さらに **[+]** キーを入力していくと、やがてスライダが小刻みに振動状態になり往復運動をしなくなります。

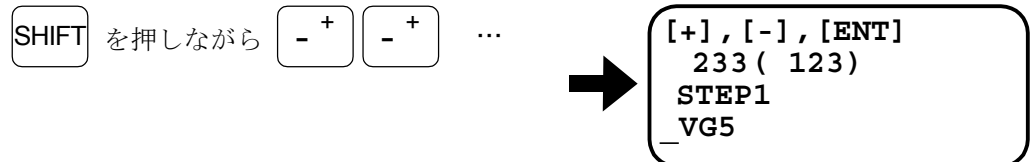

- (4) 発振が止まり往復運動を再開するまで、**[-]** キーを数回押して VG 値を下げます。



- (5) 発振の状態から抜け出した VG 値から 80% を計算します。  
例えば VG4 で発振状態から抜け出したとしますと  
 $4 \times 0.8 = 3.2$   
この値が設定値となります。

- (6) **[SP]** キーを 1 回押して、**[+]** キー、**[-]** キーを押したときの VG 値の変化量を 0.1 にします。



- (7) **[-]** キーを数回押して、VG 値が設定値になったところで押すのをやめます。



- (8) **[ENT]** キー入力で調整完了です。“:” が表示されますと受付完了です。




### 5.3.3. 速度ループ積分周波数（VI 値）の調整

- 速度ループ積分周波数（VI 値）の調整は、速度ループ比例ゲイン（VG 値）の調整を済ませてから行ってください。

(1) パラメーター VI の調整プログラムを起動します。

下記画面表示になり、**[+]** キー、**[-]** キー入力による VI 値の上下が可能になります。

(実際の数値は負荷質量、移動量などにより異なります。)

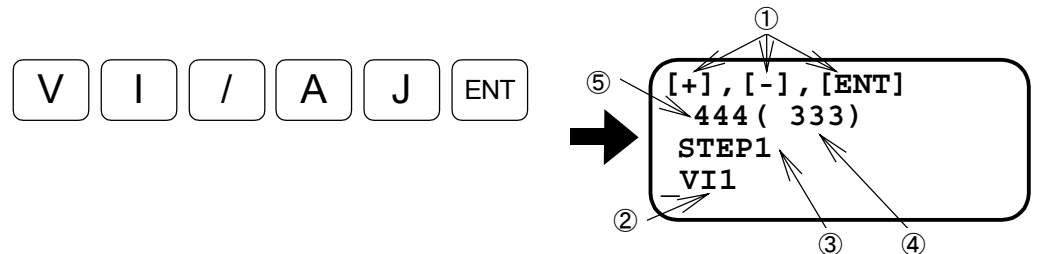

- 表示の説明

①使用するキーの説明

**[SHIFT]** と **[ - + ]** を 1 回押すと VI 値が 1 上がります。

**[ - + ]** を 1 回押すと VI 値が 1 下がります。

**[ENT]** を 1 回押すと VI 値をメモリーして終了します。

②現在の VI 値を示します。

③**[+]**、**[-]** キーを押したときの VI 値の変化量を示します。

④応答性指数：数値が小さいほど応答性がよくなります。

⑤位置決め指数：数値が小さいほど位置決めが速くなります。

**[⚠注意]** : **[SP]** キーを入力しますと、**[+]** キー、**[-]** キーを押したときの VI 値の変化量が現在の 1/10 になります。  
**[BS]** キーを入力しますと、**[+]** キー、**[-]** キーを押したときの VI 値の変化量が現在の 10 倍になります。

(2) **[+]** キーをスライダの動きに合わせて数回入力します。

応答性指数が徐々に小さくなり、モーターの動きもきびきびとしてくることを確認してください。



- (3) さらに **[+]** キーを入力していくと、やがてスライダーが小刻みに振動状態になり往復運動をしなくなります。




- (4) 発振が止まり往復運動を再開するまで、**[-]** キーを数回押して VI 値を下げます。



- (5) 発振の状態から抜け出した VI 値から 80%を計算します。  
 例えば VI4 で発振状態から抜け出したとしますと  
 $4 \times 0.8 = 3.2$   
 この値が設定値となります。

- (6) **[SP]** キーを 1 回押して、**[+]** キー、**[-]** キーを押したときの VI 値の変化量を 0.1 にします。

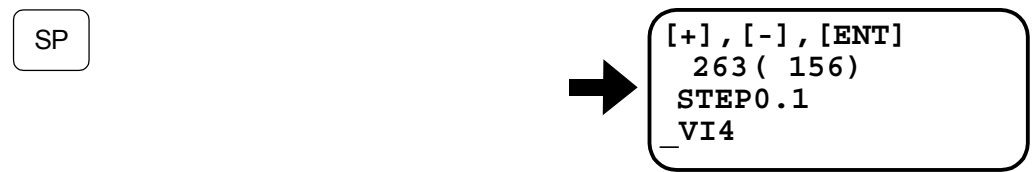

- (7) **[-]** キーを数回押して、VG 値が設定値になったところで押すのをやめます。



- (8) **[ENT]** キー入力で調整完了です。“:” が表示されますと受付完了です。



## 5.4. フィルター調整（調整レベル 2）

- ローパスフィルター（パラメーター FP, FS）を設定することでモーターの共振音を低減することができます。パラメーター FP, FS の数値は周波数 [Hz] を示します。


◇ パラメーター FP, FS の値を 100 [Hz] より小さくしますとサーボ系が不安定になり、モーターがハンチングを起こしたり、位置決めが悪影響を及ぼしたりすることがありますのでご注意ください。

- ローパスフィルターはゲイン調整後（オートチューニング実行後またはマニュアル調整終了後）に設定してください。
- ローパスフィルターの調整はデモ運転プログラム（SP/AJ）にて、モーターを動作させた状態で行ってください。（「5.2.4. 試運転（調整レベル 1）」の（1）～（7）を実行してモーターを動作させてください。）

(1) パラメーター FP の調整プログラムを起動します。

下記画面表示になり、**[+]** キー、**[-]** キー入力による FP 値の上下が可能になります。

（実際の数値は負荷質量、移動量などにより異なります。）

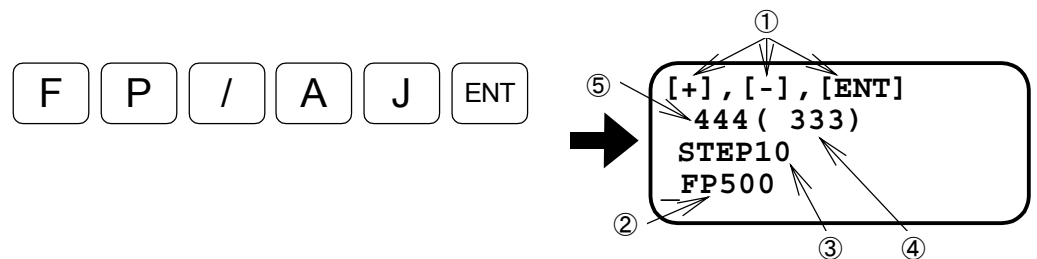

- 表示の説明

①使用するキーの説明

**[SHIFT]** と **[- +]** を 1 回押すと FP 値が 10 上がります。

**[- +]** を 1 回押すと FP 値が 10 下がります。

**[ENT]** を 1 回押すと FP 値をメモリーして終了します。

②現在の FP 値を示します。

③**[+]**、**[-]** キーを押したときの FP 値の変化量を示します。

④応答性指数：数値が小さいほど応答性がよくなります。

⑤位置決め指数：数値が小さいほど位置決めが速くなります。

**[!]** **注意** : **[SP]** キーを入力しますと、**[+]** キー、**[-]** キーを押したときの FP 値の変化量が現在の 1/10 になります。  
**[BS]** キーを入力しますと、**[+]** キー、**[-]** キーを押したときの FP 値の変化量が現在の 10 倍になります。

(2) **[ - ]** キーを数回押してローパスフィルター周波数 (FP 値) を下げてください。

**[ - + ]** **[ - + ]** ...



**[+], [-], [ENT]**  
333 ( 222 )  
STEP10  
\_FP500

(3) 不安定な動きになりましたら安定するところまで **[ + ]** キーを数回押してローパスフィルター周波数 (FP 値) を上げてください。

**[SHIFT]** を押しながら **[ - + ]** **[ - + ]** ...



**[+], [-], [ENT]**  
233 ( 123 )  
STEP1  
\_FP120

(4) **[ ENT ]** キー入力で調整完了です。

**[ ENT ]**



233 ( 123 )  
STEP1  
FP120  
:\_

[参考] ローパスフィルターを無効にする場合

**[ F ]** **[ P ]** **[ 0 ? ]** **[ ENT ]**



:FP0  
:\_

[参考] ノッチフィルターの調整

● ノッチフィルター (NP, NS) を設定する場合、共振周波数を測定する必要があります。

◇ 共振周波数を測定し、振動の周波数が 200 [Hz] であれば、

**[ N ]** **[ P ]** **[ 2 \$ ]** **[ 0 ? ]** **[ 0 ? ]** **[ ENT ]**

と入力しノッチフィルターを 200 [Hz] に設定します。




## 6. 機能

### 6.1. 一般操作・機能

#### 6.1.1. サーボオンとサーボ状態の確認

- 電源を投入し DRDY 出力が閉になった後、SVON 入力を ON することにより、モーターはサーボオン状態となります。
- モーターにサーボオン指令を与えてから実際にサーボオン状態となるまで 1.1s を要します。モーターがサーボオン状態になると SVST 出力が閉になります。
- モーターがサーボオフ状態になると SVST 出力は開になります。モーターがサーボオフ状態の場合はダイナミックブレーキが働きます。
- SVON 入力 ON によるサーボオン状態のとき、MO 命令を実行することによりサーボオフ状態になります。
- MO 命令によるサーボオフ状態のとき、SV 命令または MS 命令を実行することによりサーボオン状態になります。


図 6-1

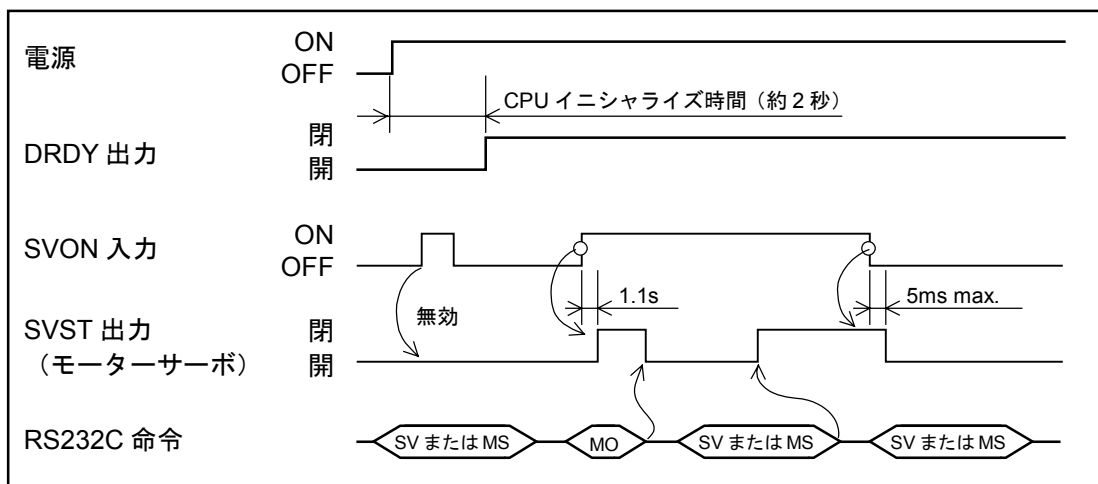

#### ◆ 主電源と制御電源を別々に、ON/OFF する場合の注意点

- 制御電源 ON 後に主電源を投入する場合：主電源を投入してから SVON 入力を ON する。
- 制御電源 ON のまま主電源を切る場合：SVON 入力を OFF してから主電源を切ります。
- ※サーボオン状態で主電源が OFF されていると主電源電圧異常アラームが発生します。主電源電圧異常アラームは電源再投入しないとリセットできません。


図 6-2

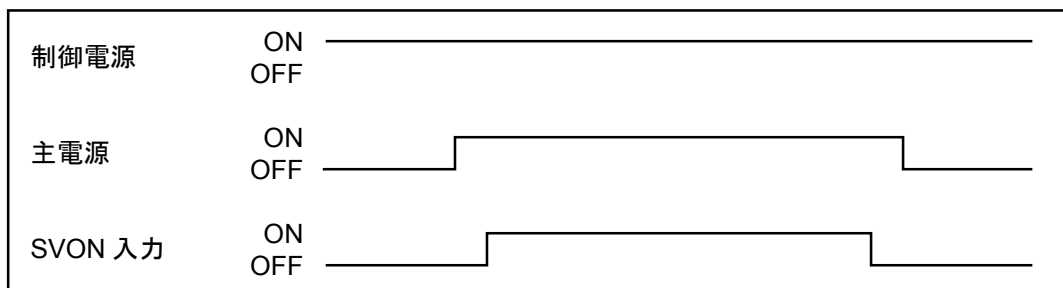

## 6.1.2. 非常停止入力

- EMST 入力を ON すると、サーボオフ状態となります。モーターはダイナミックブレーキによって停止します。
- EMST 入力 が ON の間は、いかなる運転指令も受け付けません。
- このとき、前面パネル LED で “F4” を表示します。DRDY 出力は変化しません。（閉のまま）
- EMST 入力は出荷時設定では、A 接点ですが、B 接点仕様に変更できます。（パラメーター AB 参照）

図 6-3

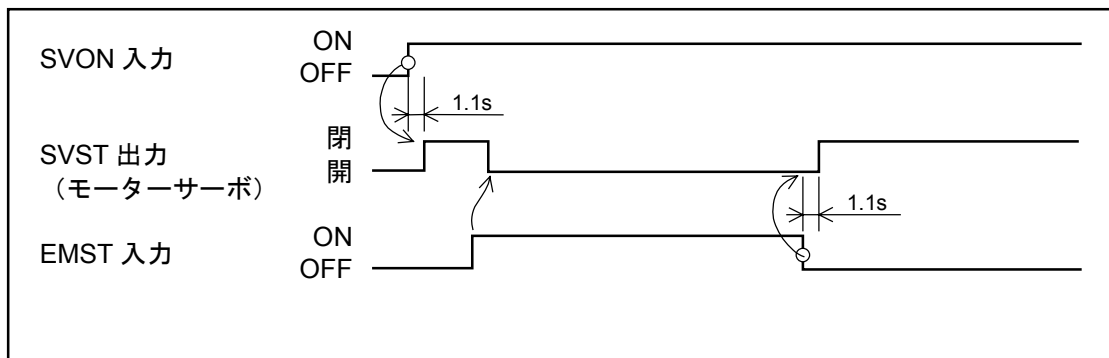


◇ EMST 入力は、10ms 以上 ON が保持されないと受け付けない場合があります。

### 6.1.3. クリアー

- CLR 入力を ON すると位置ループ内部偏差カウンタがクリアされます。

※CLR 入力はエッジ（立上り）検出です。一旦クリアした後は、CLR 入力が ON のままでも偏差カウンタは有効です。

図 6-4

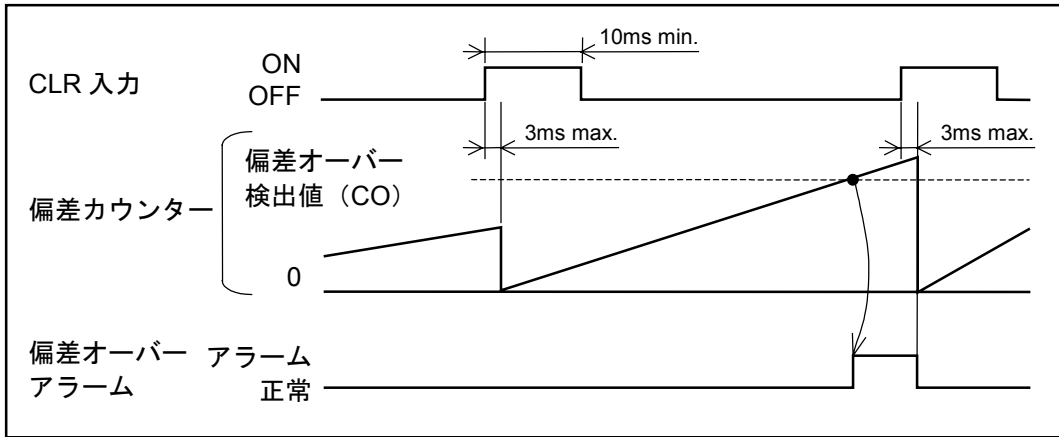

- アラーム発生時に CLR 入力を ON すると、以下のアラームが解除されます。


表 6-1

アラーム種類	7セグ LED	TA による表示
位置偏差オーバー	F1	F1>Excess Position Error
プログラム異常	F5	F5>Program Error
オートチューニング・エラー	F8	F8>AT Error
RS232C 異常	C2	C2>RS232C Error
ソフトサーマル	A3	A3>Overload
速度異常	A4	A4>Over Speed
原点未確定	A5	A5>Origin undefined

### 6.1.4. 積分オフ

- IOFF 入力を ON すると、積分制御 (VI) は無効となります。同時に速度ループ比例ゲイン (VG) もゲイン低減になります。(  $VG \times LG$  [%] )
- IOFF 入力が OFF の状態で通常状態となります。

図 6-5

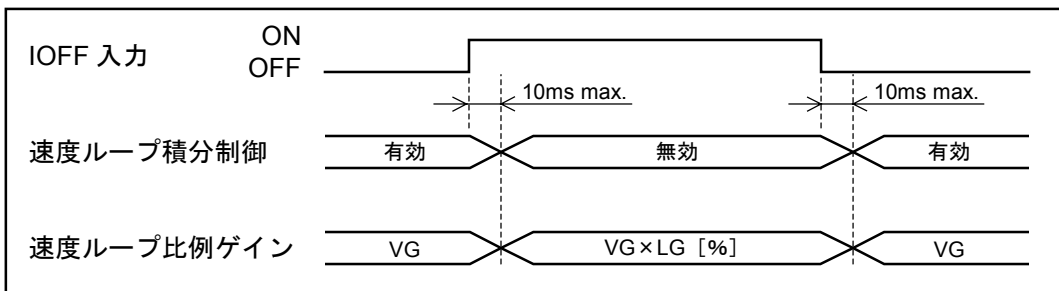

## 6.1.5. オーバートラベルリミット


### 6.1.5.1. ハードオーバートラベルリミット

- モーター移動範囲に禁止領域を設けたい場合、OTP, OTM 入力を使います。
- OTP 入力を ON するとモーターはサーボオン状態で急停止します。このとき、モーターは MNS 方向のみに移動させることができます。
- OTM 入力を ON するとモーターはサーボオン状態で急停止します。このとき、モーターは PLS 方向のみに移動させることができます。
- ※OTP および OTM は、出荷時設定では、A 接点ですが、B 接点仕様に変更できます。（パラメーター AB 参照）
- ※OTP, OTM 入力のほかに、ドライブユニット内部のソフトウェアによるリミット（ソフトトラベルリミット）も用意されています。「6.1.5.2. ソフトオーバートラベルリミット」を参照してください。

◇ オーバートラベル発生時は、DRDY 出力が開となり、前面パネルは次の表示を行います。

OTP、または OTM のセンサー作動 : F3  
ソフトリミットオーバー : F2

図 6-6

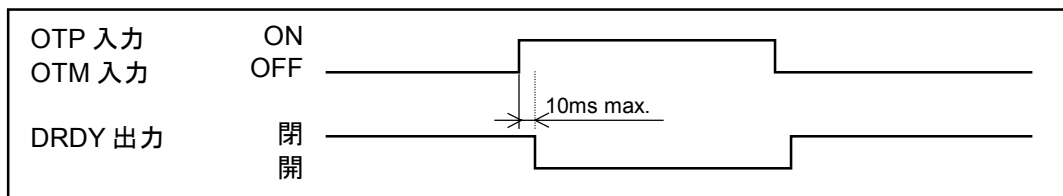

- 原点復帰運転中に OTP または OTM 入力が ON した場合は、下記の動作を行います。

#### ①MNS 方向移動時

**⚠注意** : OTM 入力が ON すると減速反転します。

◇ OTP 入力が ON しても無効になります。（そのまま移動します）

#### ②PLS 方向移動時

**⚠注意** : OTP 入力が ON すると減速反転します。

◇ OTM 入力が ON しても無効になります。（そのまま移動します）

### 6.1.5.2. ソフトオーバートラベルリミット

**注意** : モーター可動部のオーバーシュートを見越してゆとりを持った設定をしてください。

- 原点復帰完了または AZ 命令により、座標値が確定した後有効となります。  
座標の確定状態は HCMP 出力によって確認することができます。
- オーバートラベルリミット値は OTP, OTM 命令によって設定します。

#### <操作方法> ティーチングによる設定方法

- 原点復帰完了後に以下の手順で設定してください。

①モーターをサーボオフします。

M O ENT



:MO  
:\_

②モーター可動部をプラス側オーバートラベルリミットにするポイントに手で移動します。

③パスワードを入力します。

/ N S K SP  
O N ENT



:MO  
:/NSK ON  
NSK ON  
:\_

④現在位置をプラス側オーバートラベル値として設定します。  
表示は設定されたオーバートラベル値です。

O T P / S T  
ENT



:OTP/ST  
OTP12345.0  
OTM0  
:\_

⑤モーター可動部をマイナス側オーバートラベルリミットにするポイントに手で移動します。

⑥パスワードを入力します。

/ N S K SP  
O N ENT



:MO  
:/NSK ON  
NSK ON  
:\_

⑦現在位置をマイナス側オーバートラベル値として設定します。  
表示は設定されたオーバートラベル値です。

O T M / S T  
ENT



:OTM/ST  
OTP123456  
OTM-456789.0  
:\_

⑧モーター可動部をオーバートラベル領域に進入させて、F2 アラームが出力されることを確認します。(LED 表示または TA 命令で確認します。)

- もしここで、F2 アラームが出力されない場合、以下の項目をご確認ください。

- ◇ OTP は正数、OTM は負数になっているか。


#### 座標データによる設定

- オーバートラベルリミット値があらかじめわかっている場合、OTP, OTM に直接データを登録することができます。
- オーバートラベルリミットの単位は [ $\mu\text{m}$ ] です。

## 6.1.6. アラーム検出

- 電源投入後 CPU イニシャライズを経てドライブユニット側に異常がなければ DRDY 出力が閉になります。
- アラーム発生時、DRDY 出力は開になります。
- 上位コントローラーのアラーム入力へ結線してください。

図 6-7

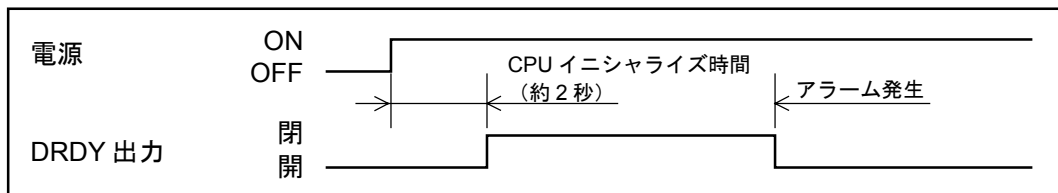


## 6.1.7. 位置決め完了検出

- 位置決め完了条件は以下のパラメーター設定により決定されます。

表 6-2

パラメーター	機能名称	出荷時設定
FW	IPOS 出力時間幅 (出力モード)	FW0
IN	位置決め完了検出値	IN100.0
IS	インポジション安定確認タイマー	IS0

図 6-8

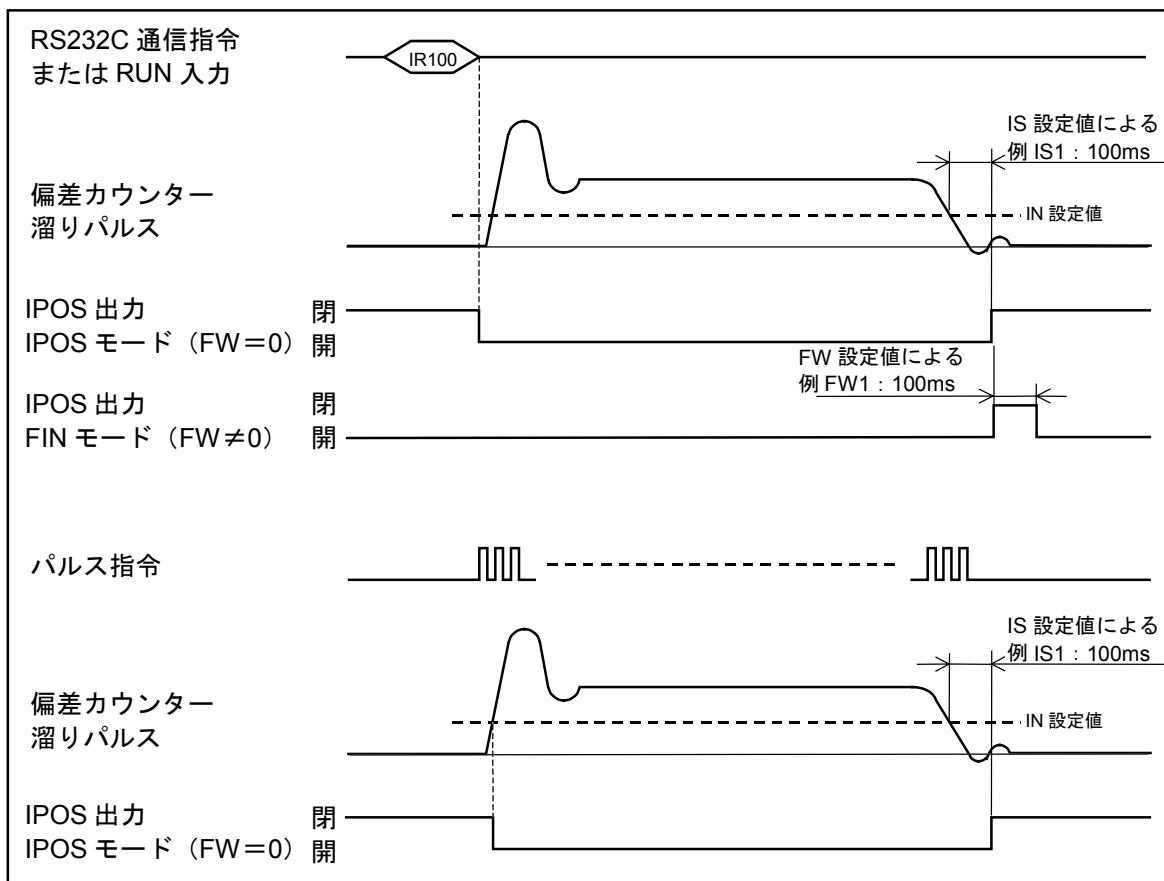

### 6.1.7.1. 出力信号形態

#### ①パラメーターFWがFW0以外に設定されているとき（FINモード）

- ある位置決め運転指令に対して、運転が完了したことを示します。
- **RUN**や**HOS**等の運転起動信号に対して必ず1：1で対応して出力します。
- 信号の出力形態は、位置決め運転が完了するとパラメーターFWで設定された時間（単位は100 [ms]でFW1.0のとき100 [ms]）だけ「閉」になり、それ以外は「開」になります。

推奨：プログラム運転ではFINモードを推奨します。

- パルス列入力運転、JOG運転ではIPOSが出力されません。
- 非常停止やオーバートラベル等で運転を途中でやめた場合、IPOSが出力されません。

#### ②パラメーターFWがFW0に設定されているとき（IPOSモード）

- 位置指令に対して実際の位置にズレがあるかないかを示します。
- 基本的には「位置偏差カウンターの溜まりパルス $\leq$ パラメーターINの設定値」になった場合にIPOS出力が「閉」になり、それ以外は「開」です。
- ただし、内部パルス発生中（プログラム運転、原点復帰、JOG運転、通信位置決め等実行中）は例外で、「位置偏差カウンター溜まりパルス $\leq$ パラメーターINの設定値」になっても強制的にIPOS出力を「開」にします。

推奨：パルス列入力運転、通信位置決めではIPOSモードを推奨します。

- 非常停止やオーバートラベルリミットで停止した場合でも、「位置偏差カウンター溜まりパルス $\leq$ パラメーターINの設定値」になっていれば、IPOS出力は「閉」になります。
- パルス列入力運転では、パルス列入力中でも「位置偏差カウンター溜まりパルス $\leq$ パラメーターINの設定値」になっているとIPOS出力は「閉」になります。（低速運転時やフィードフォワード制御（パラメーターFF）を行うと発生しやすくなります。）

### 6.1.7.2. パラメーターINについて

- 位置決め精度を決定します。
- 位置偏差カウンターの溜まりパルスがIN以下になるとIPOS出力が「閉」になります。
- 設定単位は[ $\mu\text{m}$ ]です。

### 6.1.7.3. パラメーターISについて

- 位置決め安定を確認します。IPOSモードの場合、パラメーターINの設定値が小さい（目安としてはIN20以下）とサーボゲインの調整が良好でも、位置決め整定時間にIPOS出力がバツキます。
- このバツキを防止するためにパラメーターISを設定します。また、FINモードの場合でも十分にモーターが整定しないうちに、IPOS出力が出ることを防止します。



#### 6.1.7.4. 特殊な場面での IPOS 出力

##### ① 移動量が 0 の位置決めを行った場合

- 例えば、現在、原点に位置しているのにもかかわらず「AR0」を実行した場合、移動量は 0 になります。そのときの IPOS 出力の状態を下記に示します。

##### (1) IPOS モード、IS=0 のとき

- ◇ 内部パルス発生は行わないため、「位置偏差カウンタ溜まりパルス $\leq$ パラメーター IN の設定値」になっていれば、IPOS 出力は「閉」のままです。

##### (2) IPOS モード、IS $\neq$ 0 のとき

- ◇ 内部パルス発生量が 0 でも、位置決めの安定を見るために、最低パラメーター IS の間は「開」になります。

##### (3) FIN モードのとき

- ◇ 内部パルス発生量が 0 でも、起動入力に対して必ず IPOS 出力を返します。

##### ② プログラム運転での \*シーケンス動作時

##### (1) IPOS モード

- ◇ 位置決め完了後、IPOS 出力が「開」のまま次のチャンネルの動作を行います。

##### (2) FIN モード

- ◇ 位置決め完了後、パラメーター FW の間に、IPOS 出力が「閉」になり、再度「開」になったところで、次のチャンネル動作を行います。

## 6.1.8. 速度通知

- パラメーター SB で設定された検出速度に対する、モーターの速度を通知します。
- パラメーター ST によって、検出速度に対する速度の安定を確認することができます。
- パラメーター SO によって、出力モードをゼロスピードモード／オーバースピードモードのいずれかに設定可能です。
- ゼロスピードモードの場合、速度が、ST 時間継続して検出速度 SB 以下で SPD 出力は閉になります。
- オーバースピードモードの場合、速度が、ST 時間継続して検出速度 SB 以上で SPD 出力は閉になります。

表 6-3 : パラメータ SO : SO0 の場合…ゼロスピードモード


状態	動作
開	モーターの速度が、SB 設定値を上回っている。
閉	モーターの速度が、SB 設定値以下で ST 時間継続している。

表 6-4 : パラメータ SO : SO1 の場合…オーバースピードモード

状態	動作
開	モーターの速度が、SB 設定値を下回っている。
閉	モーターの速度が、SB 設定値以上で ST 時間継続している。

- オーバースピードモードはゼロスピードモードの論理反転ではありません。ゼロスピードモードの場合、速度安定確認は検出速度以下での安定確認を行います。オーバースピードモードの場合、検出速度以上での安定確認を行います。

図 6-9

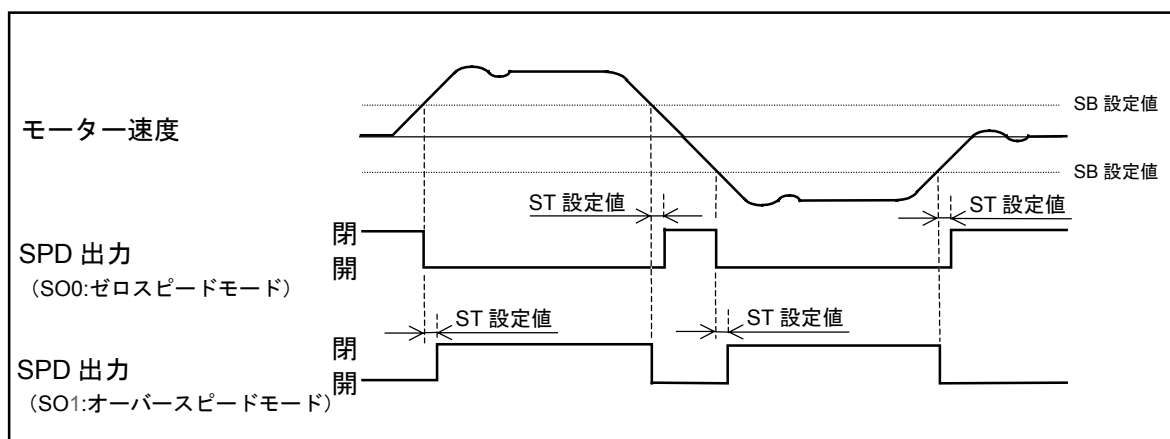

### 6.1.9. 原点確定出力

- 原点復帰運転等により、原点が確定していることを通知します。
- 原点復帰運転の完了、または AZ 命令の実行により原点が確定すると、HCMP 出力は閉となります。
- 原点が未確定の場合、HCMP 出力は開となります。原点が未確定となるのは以下の条件です。
  - ①電源投入後、一度も原点復帰運転を完了していない。
  - ②原点復帰運転が起動されたが、完了しなかった (= 中断された)。
  - ③DI 命令により座標カウント方向が変更された。
  - ④SI/AL 命令により、システムパラメーターの初期化を行った。
  - ⑤アラーム A0>Encoder Circuit Error を検出した。
  - ⑥アラーム A4>Over Speed を検出した。
  - ⑦アラーム E0>Memory Error を検出した。
  - ⑧アラーム C3>CPU Error を検出した。

**注意:** 原点が未確定の場合、ソフトオーバートラベルリミット機能は無効になります。

- HS/LS の実行を完了した場合も本出力は閉になります。

■ 動作タイミングは「7.2.1. 原点復帰運転」を参照してください。

### 6.1.10. 位置フィードバック信号

#### ◆ 分解能


- A 相/B 相分解能はリニアスケール分解能により決まります。

表 6-5

リニアスケール分解能 [ $\mu\text{m}$ ]	A 相/B 相分解能 [ $\mu\text{m}/\text{パルス}$ ]
0.5	2.0
1.0	4.0

#### ◆ 出力タイミング

図 6-10

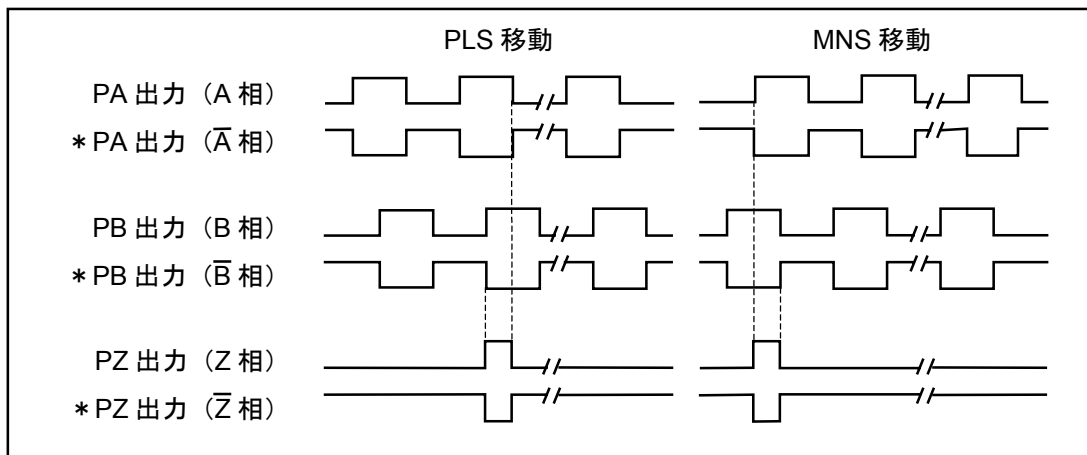

- ※Z 相の出力タイミングは、リファレンスマークの調整によって、PLS/MNS 方向のいずれか一方方向の移動において、繰り返し性が保証されます。

### 6.1.11. モニター

- ドライブユニットの前面パネルのチェックピンおよび RS232C 通信により各種のモニターができます。

表 6-6

項目	RS232C 通信命令	モニター出力	概要
位置偏差 カウンター	TE	RS232C 通信 ターミナル	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 位置偏差カウンタデータがリアルタイムでモニターできます。</li> <li>● 詳細は「9. 命令/パラメーター解説」を参照してください。</li> </ul>
入出力	IO		<ul style="list-style-type: none"> <li>● CN2 の制御用入出力状態 (ON/OFF) をモニターできます。</li> <li>● 詳細は「9. 命令/パラメーター解説」を参照してください。</li> </ul>
現在位置	TP		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 絶対座標系における現在位置をリアルタイムでモニターできます。</li> <li>● 詳細は「9. 命令/パラメーター解説」を参照してください。</li> </ul>
推力指令 & サーマル負荷量	TT		<ul style="list-style-type: none"> <li>● モーターへの推力指令と、サーマル負荷量をモニターできます。</li> <li>● 詳細は「6.1.11.3. 推力指令とサーマル負荷量のモニター」を参照してください。</li> </ul>
パラメーター 設定値	TS		<ul style="list-style-type: none"> <li>● サーボパラメーター、運転パラメーター等の設定内容をモニターできます。</li> <li>● 詳細は「9. 命令/パラメーター解説」を参照してください。</li> </ul>
アラーム内容	TA		<ul style="list-style-type: none"> <li>● アラーム内容を表示します。</li> <li>● 詳細は「11.2.5. TA 命令によるアラーム読出」を参照してください。</li> </ul>
チャンネル内容	TC		<ul style="list-style-type: none"> <li>● チャンネル内容をモニターできます。</li> <li>● 詳細は「9. 命令/パラメーター解説」を参照してください。</li> </ul>
アナログ モニター	MN	前面パネル MON (GND) 端子	<ul style="list-style-type: none"> <li>● モーター速度や位置偏差カウンター溜まりパルス量などが、アナログでモニターできます。</li> </ul>

### 6.1.11.1. 制御用入出力信号のモニター方法

- CN2, CN5 の入出力状態は命令 IO によりモニターすることができます。
- 配線チェック等に活用できます。

- ◇ 入力形式 IO0/RP : 入出力信号表示  
 IO2/RP : 内部プログラム指令入出力信号表示  
 IO3/RP : ジョグ運转入出力信号表示  
 /RP なし : 1 回のみ表示  
 /RP あり : リアルタイム表示

- ◇ 表示形式 : ビットマップで入力/出力を 1 行表示 (図 6-11~13)

図 6-11 : IO0/RP の表示形式

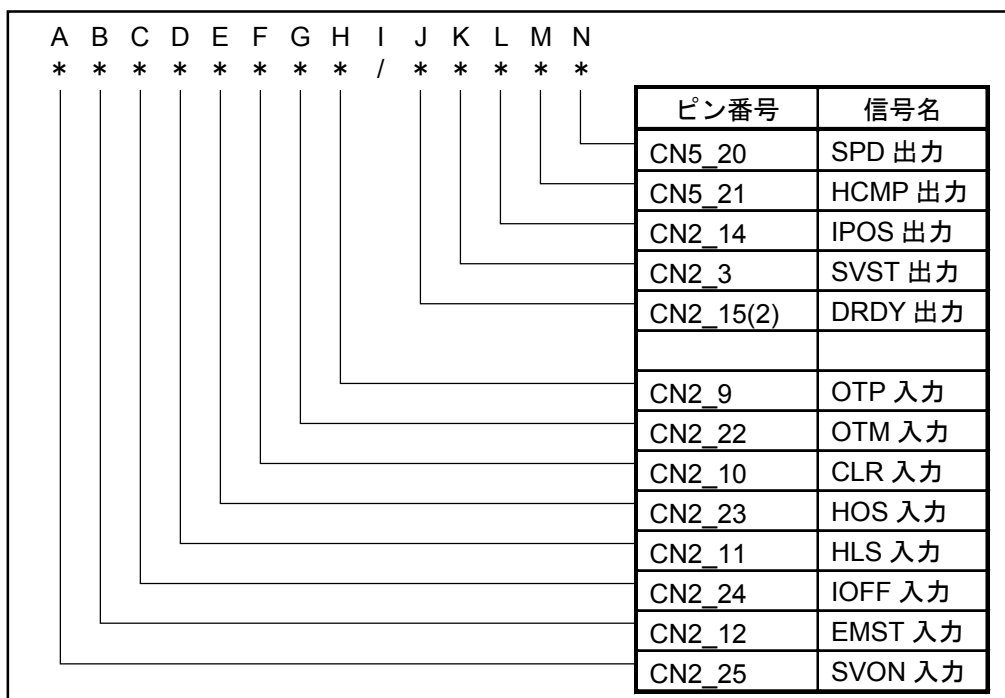


図 6-12 : IO2/RP の表示形式

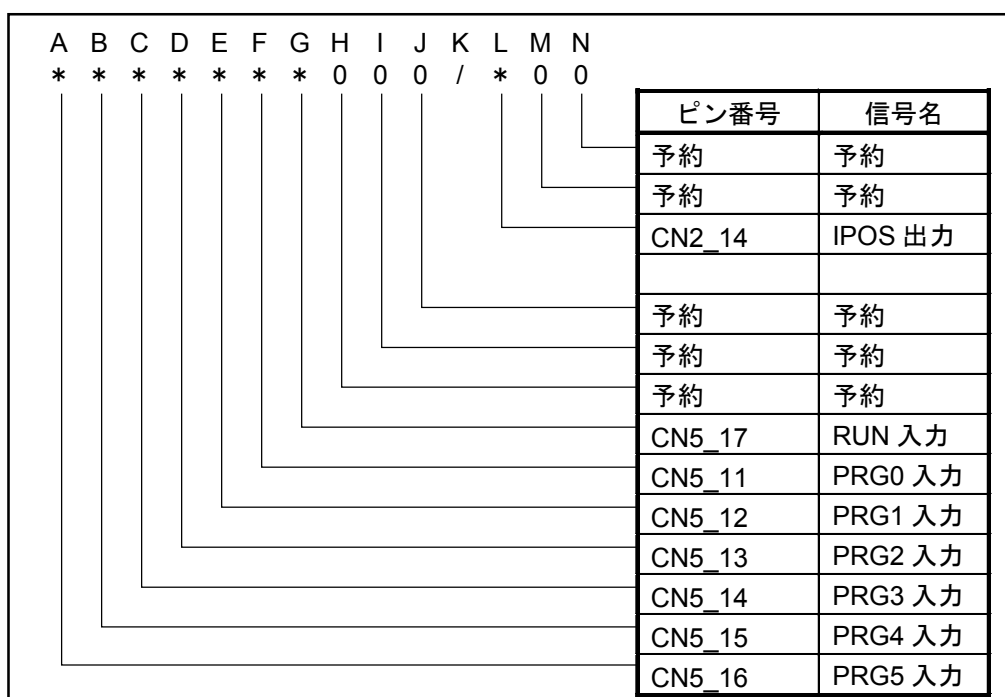


図 6-13 : IO3/RP の表示形式

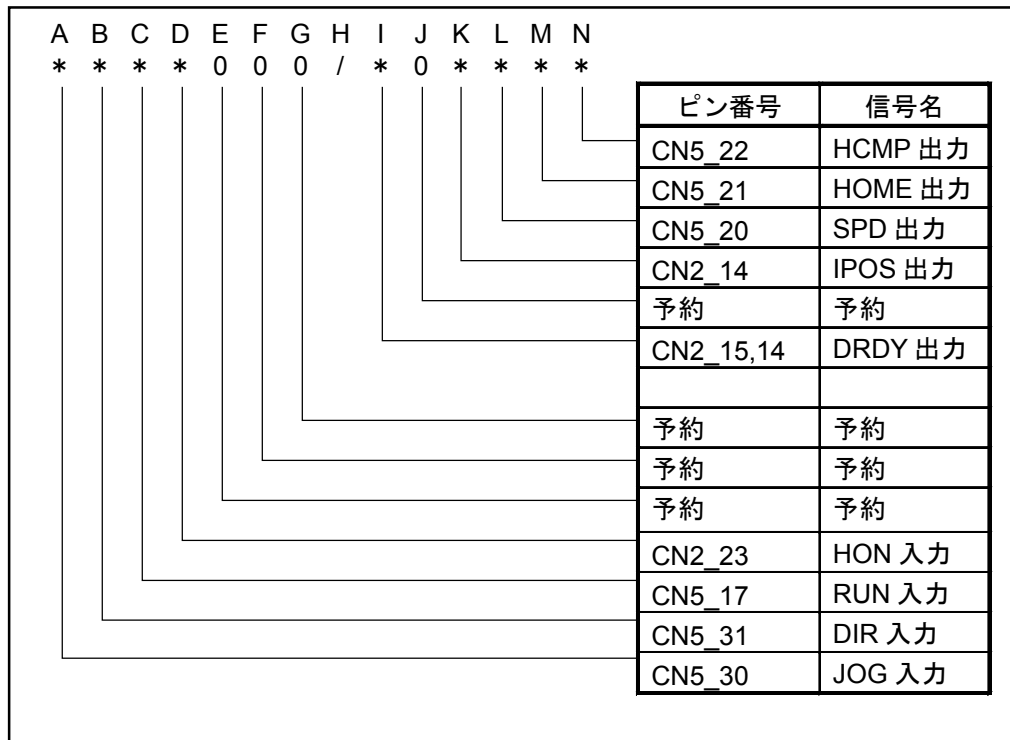


表 6-7 : 表示データの意味

	表示 : 1	表示 : 0
入力ポート	ON	OFF
出力ポート	閉	開

図 6-14 : モニター例

<b>: IO0/RP</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">ENT</span> <b>ABCDEFGHIJKLMN</b> <b>01000011/00101</b>	CN2 より、EMST, OTP, OTM が入力されています。出力は、DRDY : 開、SVST : 開、IPOS : 閉、HCMP : 開、ZSPD : 閉 表示状態から抜け出すときは、 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">BS</span> キーを入力してください。
---	--

### 6.1.11.2. アナログモニター


- 前面パネルモニター用出力（MON+）、モニター用出力 GND（MON-）間の電圧により以下の項目をモニターすることができます。
  - ◇ モーター移動速度 ----- モーターの実際の移動速度
  - ◇ 移動速度指令値 ----- 移動速度の指令値
  - ◇ 移動速度偏差量 ----- 速度指令値と実際値との偏差  
(1 サンプル当たり)
  - ◇ 推力指令値 ----- 推力の指令値
  - ◇ U 相駆動電流指令値 ----- モーターの U 相に流す電流の指令値
  - ◇ 位置偏差カウンター溜まりパルス量 ----- 位置偏差カウンター溜まりパルス量
  
- モニター出力内容は MN 指令により選択します。

表 6-8

モニター出力内容	MN 命令
モーター移動速度	MN0
移動速度指令値	MN1
移動速度偏差量	MN2
推力指令値	MN3
U 相駆動電流指令値	MN4
移動量指令値	MN5
位置偏差カウンター溜まりパルス量	MN6
	MN7

● アナログモニターの仕様は図 6-15 のとおりです。

図 6-15

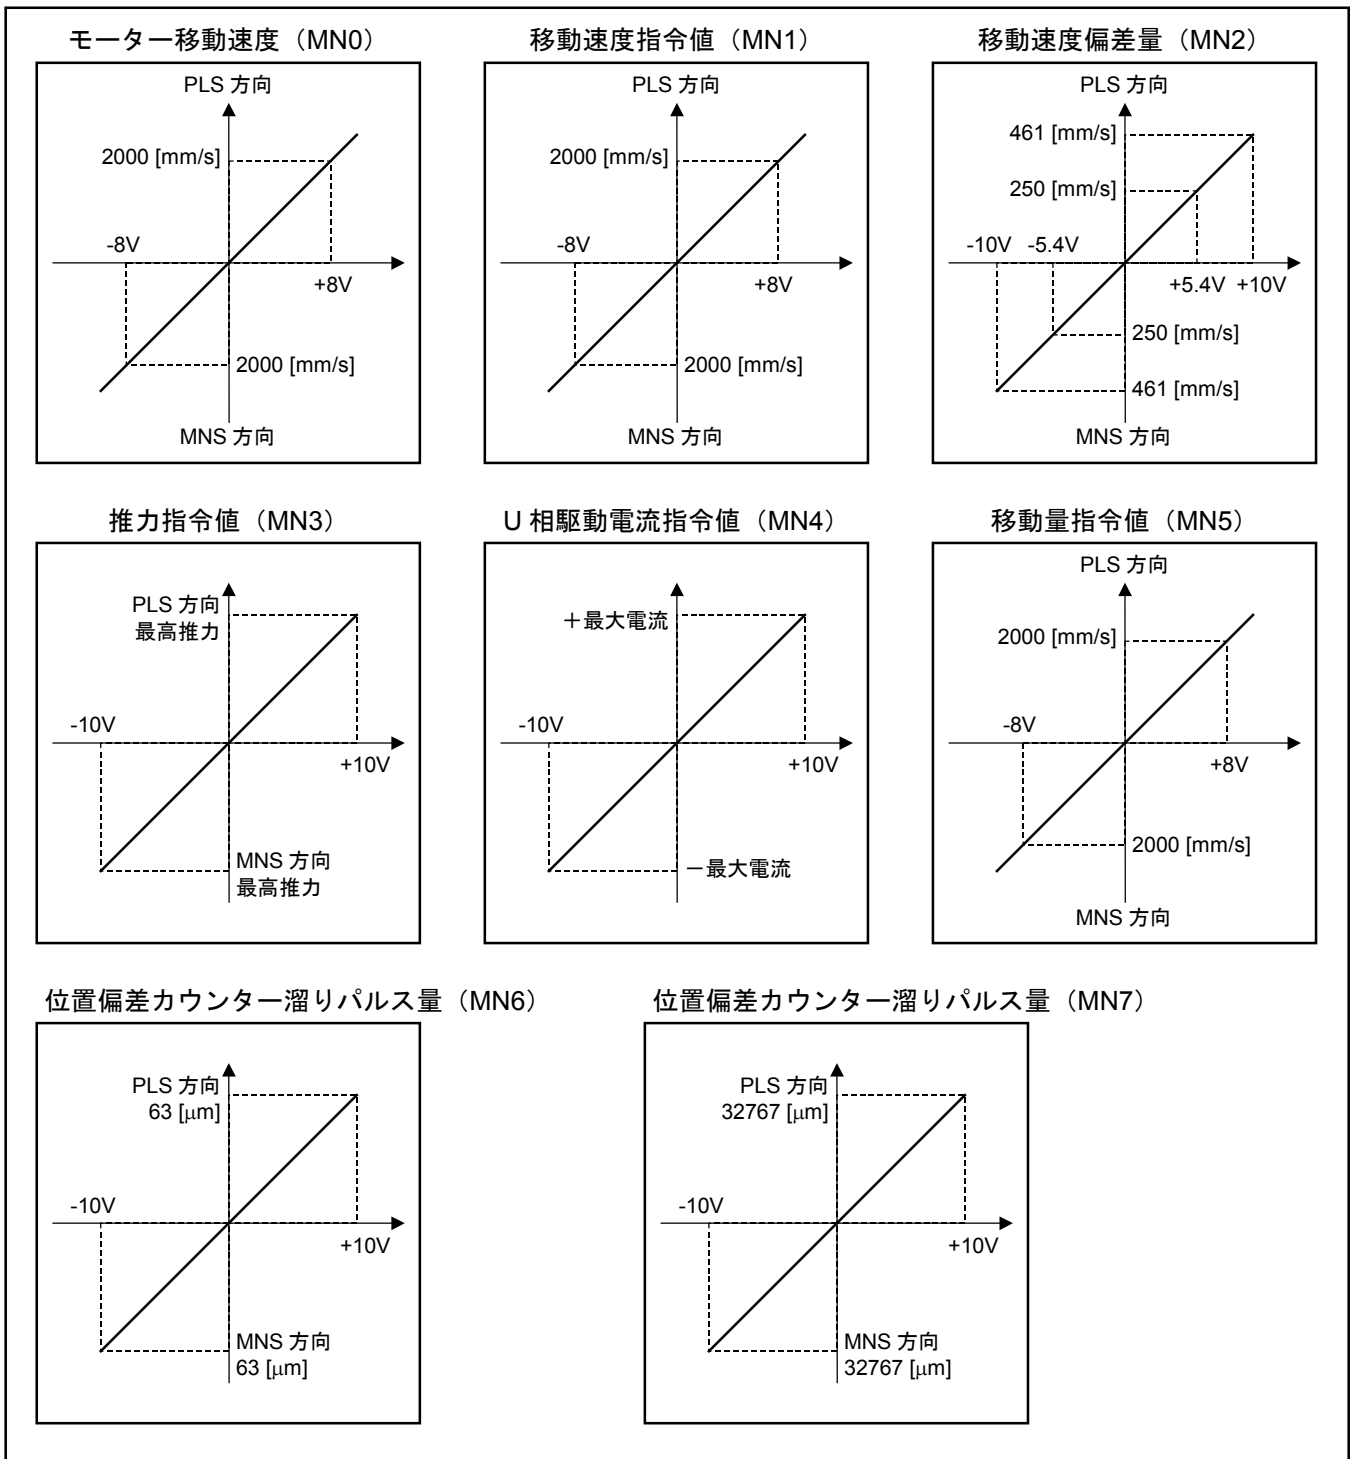




### 6.1.11.3. 推力指令とサーマル負荷量のモニター

- モーターの推力指令と、サーマル負荷量を TT 命令でモニターすることができます。
- 運転デューティが適正であるかのチェックに活用できます。

図 6-16 : 表示形式 (TT/RP)

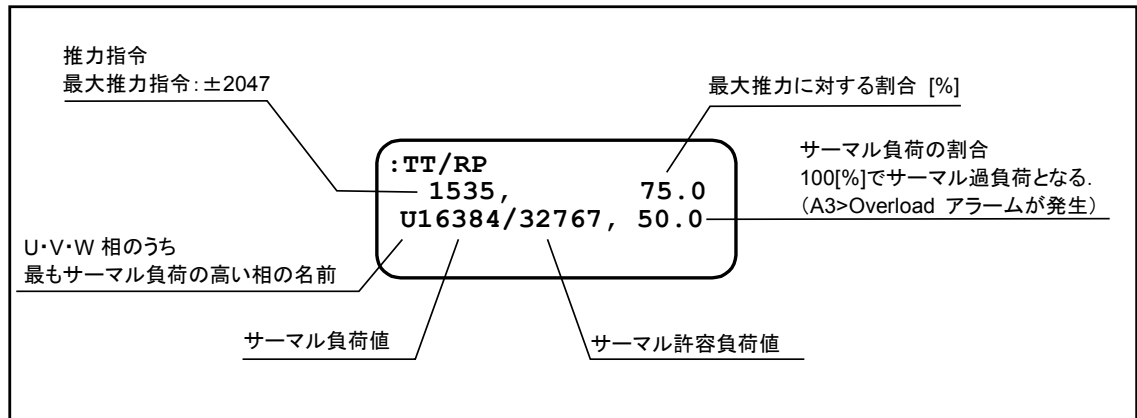

## 6.2. より高度な操作を行うために

### 6.2.1. 座標系

- ドライブユニットは、位置決め運転やオーバートラベルリミットを管理するための座標を持っています。

#### 6.2.1.1. 座標分解能

- 座標値のカウント単位やソフトオーバートラベルリミットの設定は [μm] の単位で行います。

#### 6.2.1.2. 座標の方向

- 座標のカウント方向は、標準状態では図 6-17 のように、モーター本体を上から見てスライダーについている磁極センサーの出張りを左側に見たときに右方向をプラス、左方向をマイナスとしております。ただし、パラメーター DI の設定によって逆方向に反転することができます。

図 6-17 : DI0 設定時


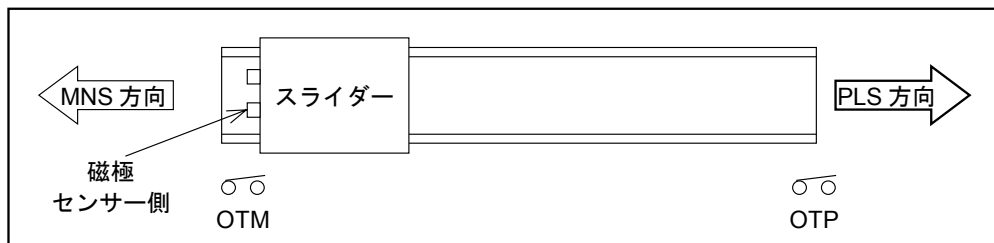


図 6-18 : DI1 設定時

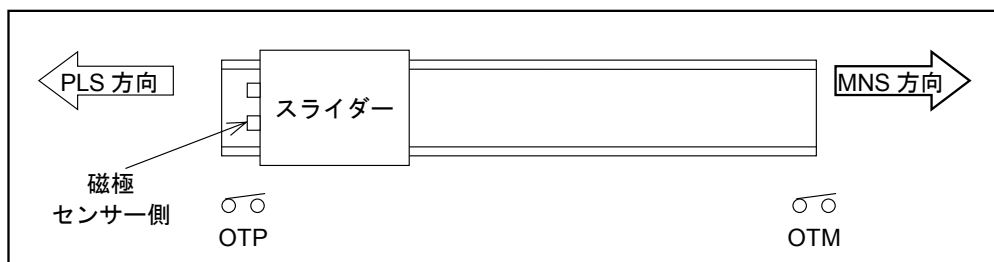

- また、座標方向に付随して以下の機能の方向が決定されます。
  - ◇ パルス列入力運転
  - ◇ 通信による位置決め運転 (IR, AR, HS)
  - ◇ 内部プログラム運転
  - ◇ 原点復帰運転
  - ◇ ソフトオーバートラベルリミット
- ハードオーバートラベルリミットは、DI 設定で方向が変わりません。DI1 設定時は注意してください。

### 6.2.1.3. 座標値のリセット

- 座標値は以下の操作で 0 にリセットされます。
  - ◇ 原点復帰運転完了
  - ◇ AZ 命令入力 (AZ 命令の入力にはパスワードが必要です。)
- 電源投入直後は座標値が不定となっています。必ずリセットした後に位置決め運転を行なってください。

### 6.2.1.4. 座標値の読み出し

- 現在位置の読み出しはハンディターミナル等の RS232C 端末より TP 命令を入力することで確認できます。

◇ 命令形式 : TP2/RP`ENT`… [μm] 単位での読み出し

/RP なし : 1 ショット表示

/RP あり : リアルタイム表示

## 6.2.1.5. 座標系の設定例

### (1) 座標方向を反転座標方向に設定する

①パスワードを入力します。パスワード受領メッセージを表示します。

/ N S K SP  
O N ENT

→  
:/NSK ON  
NSK ON  
:\_

②DI 命令を入力し座標方向を設定します。

D I 1 # ENT

→  
:/NSK ON  
NSK ON  
:DI1  
:\_

### (2) 座標値をリセットする

①パスワードを入力します。パスワード受領メッセージを表示します。

/ N S K SP  
O N ENT

→  
:/NSK ON  
NSK ON  
:\_

②AZ 命令を入力し座標値をリセットします。

A Z ENT

→  
:/NSK ON  
NSK ON  
:AZ  
:\_

### (3) 現在位置を読む

- 座標値をリアルタイムで読む。

①リアルタイムで [μm] 単位の座標値を表示します。スライダーを動かすと数値が変わります。

T P 2 \$ / R P  
ENT

→  
:  
:TP2/RP  
\*\*\*\*\*.\*

②[BS] キーを入力すると表示から抜け出せます。

BS

→  
:  
:TP2/RP  
\*\*\*\*\*.\*  
:\_

## 6.2.2. デジタルフィルター

**注意** : (1) フィルターを多重に挿入すると速度ループの制御の位相が反転し不安定となる場合があります。

(2) フィルター挿入は2つ以内にしてください。また、フィルター周波数が低すぎるとハンチング等が発生する場合があります。100 [Hz] 以上を目安としてください。

◆ パラメーター : FP, FS, NP, NS


- 速度ループ内にフィルターを挿入します。
- 共振音、振動対策として利用できます。

表 6-9

パラメーター名	機能	出荷時設定
FP	第1ローパスフィルター周波数設定	FP0
FS	第2ローパスフィルター周波数設定	FS0
NP	第1ノッチフィルター周波数設定	NP0
NS	第2ノッチフィルター周波数設定	NS0

- 速度ループ内のフィルター周波数を設定します。
- パラメーターについての詳細は「9. 命令/パラメーター解説」を参照してください。

図 6-19

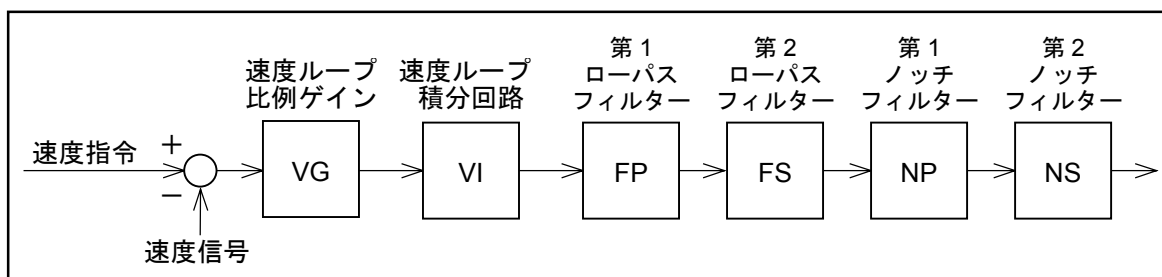

### 6.2.3. フィードフォワード補償

◆ パラメーター FF (パスワードが必要です。)


- 位置指令の微分より作成した速度指令を前向きに速度ループに加えます。
- 加減速時の追従遅れが改善できます。

表 6-10

パラメーター名	機能	出荷時設定
FF	フィードフォワード補償ゲイン設定	FF0.0000

- 位置指令の微分より速度指令を作成し、速度ループに前向きにこれを追加します。このときゲインをパラメーター FF で設定します。
- パラメーター FF を大きく設定しますと、追従遅れはより改善されますが、オーバーシュートが発生しやすくなります。一般には、0.5 以下が適当です。

図 6-20

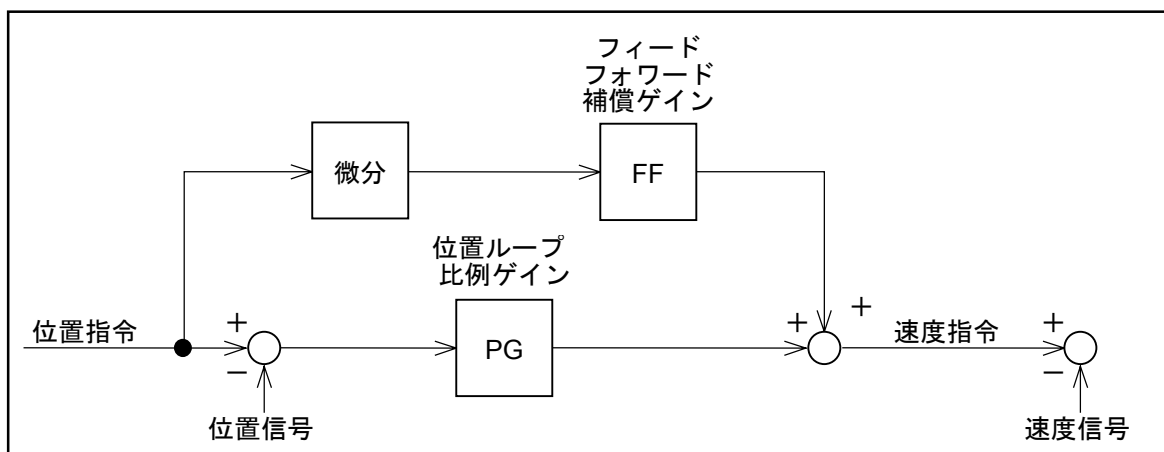

## 6.2.4. 積分リミッター：ILV

### ◆ パラメーター ILV（パスワードが必要です。）

- 高加減速設定時の積分動作によるオーバーシュートを改善できます。

表 6-11

パラメーター名	機能	出荷時設定
ILV	速度ループ積分リミット値（%）設定	ILV100.0

- 速度ループの積分動作に上限を設定します。
- 精度の高い位置決めには積分動作は欠かせないものですが、高加減速設定時には偏差がたまり易く、積分によるオーバーシュートが発生し易くなります。これを改善するため積分にリミッターを設け、過剰な積分動作を抑制します。
- ※パラメーターについての詳細は「9. 命令／パラメーター解説」を参照してください。

図 6-21


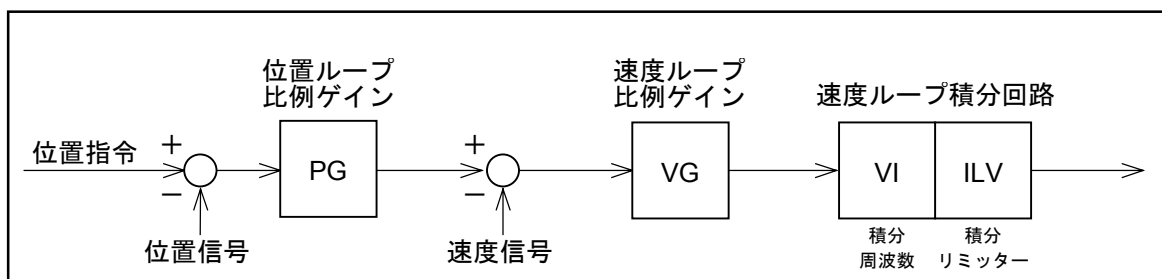


図 6-22

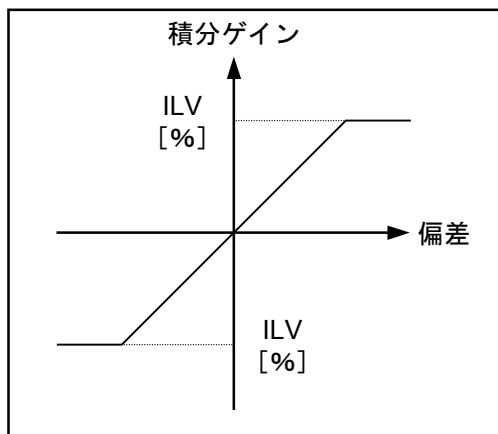

## 6.2.5. 不感領域設定 : DBP

### ◆ パラメーター DBP (パスワードが必要です。)


- 位置ループの偏差にデッドバンドを設け、パラメーター DB 設定値以下では偏差を無視します。
- 位置決め停止後のバタツキ=微震動を改善します。

表 6-12

パラメーター名	機能	出荷時設定
DBP	位置ループデッドバンド設定	DBP0.0

- 位置ループの偏差に 0 を中心としたデッドバンド不感帯を設け、設定値以下では指令を 0 とします。
- 応用例によっては位置決め後、微少な偏差が原因で微震動を発生する場合があります。このようなとき、デッドバンド (不感帯) を設けることにより微震動を改善できます。
- デッドバンドを設けますと、微震動は改善されますが繰り返し位置決め精度は設定値分劣ります。
- デッドバンドの単位は [ $\mu\text{m}$ ] です。

図 6-23

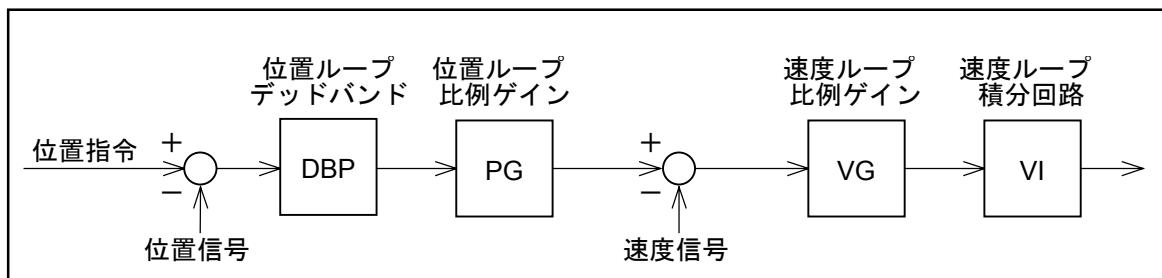



## 6.2.6. 自動ゲイン切替機能


- 自動ゲイン切替はモーター移動時と停止時のサーボゲインを位置偏差量の値によって切り替える機能です。
- 負荷の剛性等の影響により停止時に振動などが発生し、サーボゲインを上げられない場合に、停止時のゲインを下げることで振動を抑えるために有効です。
- また、移動時の振動を小さく且つ、位置決め整定時間を短くしたい場合に、移動時のゲインを低く、さらに停止時のゲインを高く設定することで実現できます。

表 6-13 : 関連パラメーター

パラメーター名	機能	出荷時設定
GP	ゲイン切替検出値	GP0.0
GT	ゲイン切替安定確認タイマー	GT5
VG	移動時の速度ループ比例ゲイン	VG1.0
VI	移動時の速度ループ積分周波数	VI1.00
VGL	停止時の速度ループ比例ゲイン	VGL1.0
VIL	停止時の速度ループ積分周波数	VIL1.00
TG	ゲイン切替状態モニター	確認命令

- パラメーター GP が GP0 の場合は、ゲイン切替機能は働きません。この場合、移動時のゲイン VG, VI が常時有効になります。
- パラメーター GP を 0 以外に設定すると移動中は VG, VI による値を使用して位置決めを行います。モーターが停止し、位置偏差量が GP 設定値を下回ると、停止時のゲイン VGL, VIL を使用します。
- パラメーター GT が設定されている場合は、GT の設定時間、位置偏差量が GP 設定値を下回り続けたことを確認して静止時のゲインに切替わります。

図 6-24

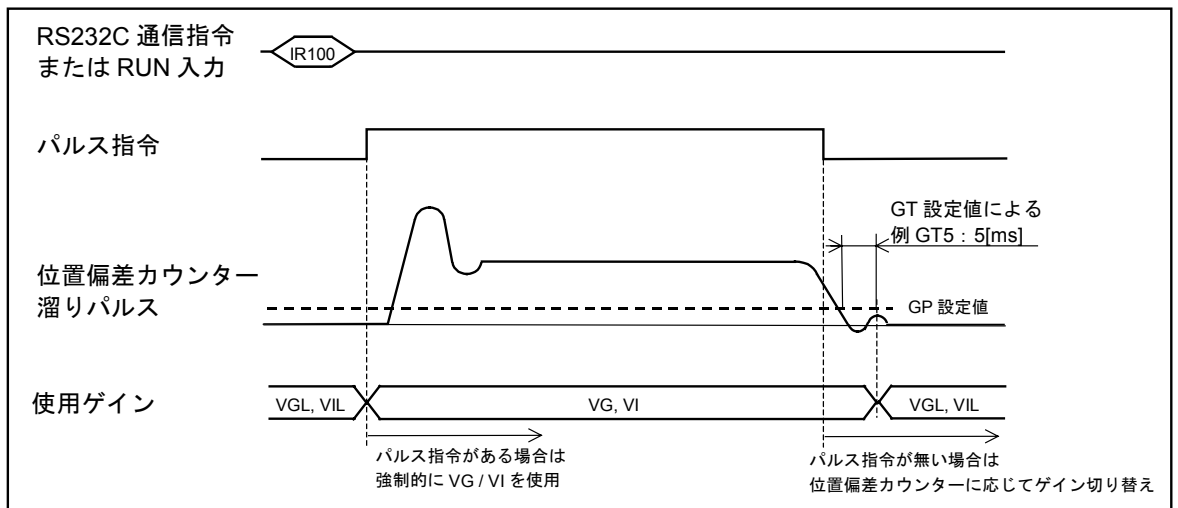

- プログラム運転や RS-232C 通信運転による内部パルス発生、または、パルス列入力による位置指令が発生すると、動作用ゲイン VG / VI を使用して動作を開始します。
- 内部パルス発生の終了、またはパルス列入力による位置指令が途絶えた状態で、位置偏差カウンターがパラメータ GP を下回ると、静止時のゲイン VGL, VIL を使用します。  
(パラメータ GT が設定されている場合、GT 時間だけ位置偏差カウンターが GP 値を下回り続けたことを確認します。)


- パルス列入力運転の場合、位置指令の有無は 556 [μs] 毎に判定します。したがって、下表に示す速度未満では位置指令が断続的に入力されているものとみなされ、ゲイン切り替えが頻繁に発生する場合があります。  
この場合、ゲイン切り替え安定確認タイマー GT を設定することで、頻繁なゲイン切り替えを抑制することができます。

表 6-14

位置検出器分解能 [μm]	指令 [mm/s]
0.5	0.9
1.0	1.8

- ゲイン切り替え機能の状態を TG 命令でモニターすることができます。

図 6-25 : 表示形式 (TG/RP)

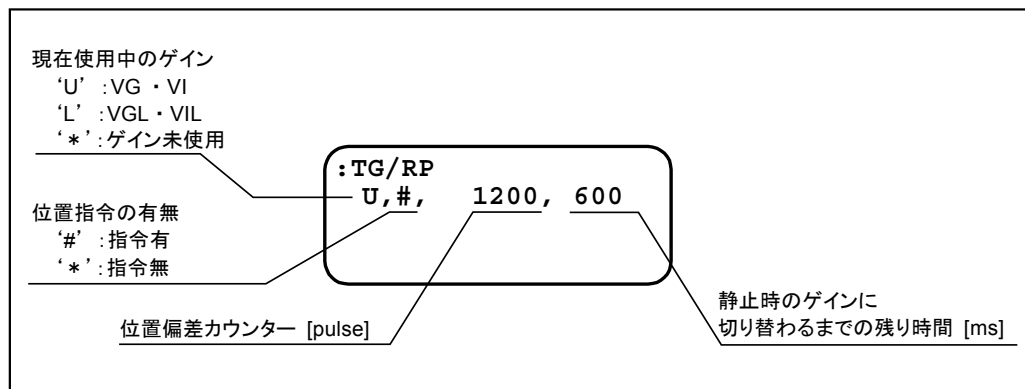

## 6.3. RS232C 通信

### 6.3.1. 通信仕様

- ドライブユニットにシリアル通信（RS232C 仕様）で命令を与えることによって、各種のパラメーターの設定、試運転／調整などを行うことができます。
- ドライブユニット側の入出力ポートは CN1 です。
- ハンディターミナル（FHT11）を使わない場合は、パラメーター MM を 0 に設定してください。  
MM1：標準設定（ハンディターミナル用）  
MM0：パーソナルコンピューターとの接続時用

表 6-15


項目	仕様
通信方式	調歩同期方式 全二重
通信速度	9600bps
データビット長	8bit
ストップビット長	2bit
パリティチェック	なし
キャラクター	ASCII コード準拠
通信制御手順	● X パラメーター なし ● 制御信号（RTS, CTS） あり

### 6.3.2. 通信方法・手順

#### 6.3.2.1. 電源投入


- ターミナル機器（当社製ハンディターミナル FHT11 など）を CN1 に接続し、ドライブユニットの電源を投入すると、次のようなメッセージを出力します。このメッセージの内容（文字数）はドライブユニットの設定状態やシステムバージョンによって変化することがあります。
- ドライブユニット内部の初期設定が終了すると、“:” を出力して指令入力待ち状態になります。（この“:” をプロンプトといいます。）

<b>NSK MEGATHRUST</b> DB1A50_***** ELPD***** :_	—— システムによって多少異なります。
	—— 内部初期設定終了 命令受付可能状態を示します。

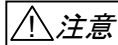 **注意** : 通信ケーブル（CN1）の抜き差しは、ドライブユニットの電源を切った状態で行なってください。（RS232C 異常アラームや、故障の原因になります。）


### 6.3.2.2. 命令入力方法

- 通信命令は、「命令 (文字列) + データ等 (必要な場合) + キャリッジリターンコード (0DH)」という順序で入力します。
- 例えば、速度ループ比例ゲインを 0.5 に設定したいときは、VG 命令にデータとして 0.5 を付けて “VG0.5” と入力します。この場合は

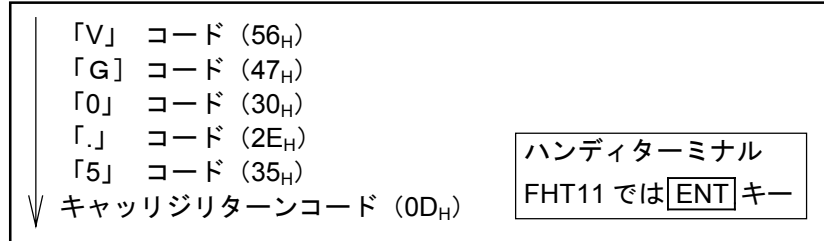


という要領でドライブユニットに送信します。

- ドライブユニットは、一文字入力する毎にエコーバックを返します。(ドライブユニットが受信した文字と同一の文字をターミナル側へ返信します。)
- ただしキャリッジリターンコード入力は、「キャリッジリターンコード (0DH) + ラインフィードコード (0AH)」に変換して返信します。
- ドライブユニットは、最後のキャリッジリターンコードの入力により、それまでに受信してある文字列 (この場合 VG0.5) をまとめて解読して実行しますので、キャリッジリターンコード入力がないと命令は実行されません。
- 入力された命令が解読できれば、ラインフィードコードの直後に “:” を返信します。
- ただし、内部データの読出し命令などの場合は、“:” の前にそのデータを返信します。

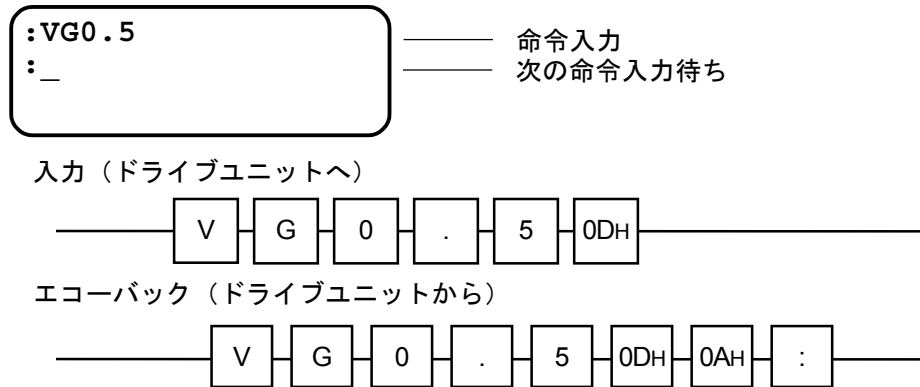

### 6.3.2.3. パスワード

- 本システムに用意されている通信命令のうち、特殊な用途の命令については誤入力防止のため、入力の前にパスワードが必要です。他の命令と同じようには入力できないようになっています。
- パスワードは以下のように“/NSK ON”と入力します。ドライブユニットはこれを受信すると“:”に先だって“NSK ON”というメッセージを返信します。
- パスワードを入力した直後にだけ、パスワードの必要な命令を実行することができます。

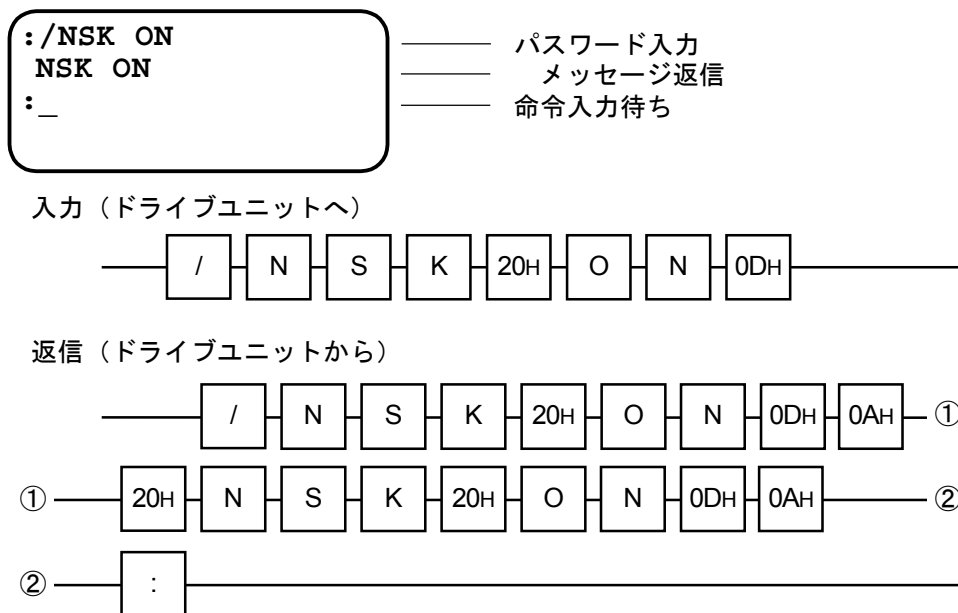


### 6.3.2.4. 命令のキャンセル

- 途中まで入力した命令をキャンセルするときはバックスペースコード（08H）を入力することで画面上の誤入力文字の消去または、入力行のキャンセルができます。2種類の機能の選択は、バックスペース機能切り替え（BM 命令）で行います。（ハンディターミナル FHT11 では、**BS** キーを押します。）


#### ① BM1 の場合（出荷時設定）

- 例えば“VG0.5”と入力した後にバックスペースコード（08H）を入力すると、カーソルは5があった位置に移動して、5が消去されます。

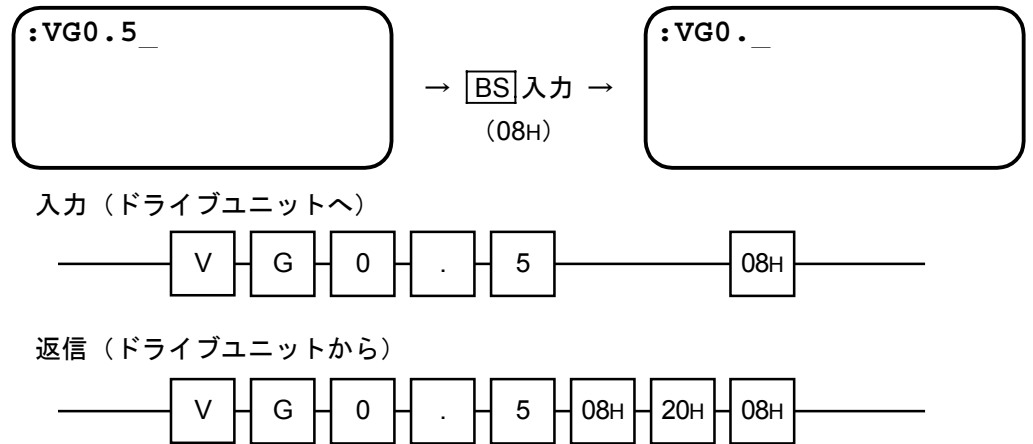

#### ② BM0 の場合（出荷時設定）

- 例えば“VG0.5”と入力した後にバックスペースコード（08H）を入力すると、入力行がキャンセルされます。

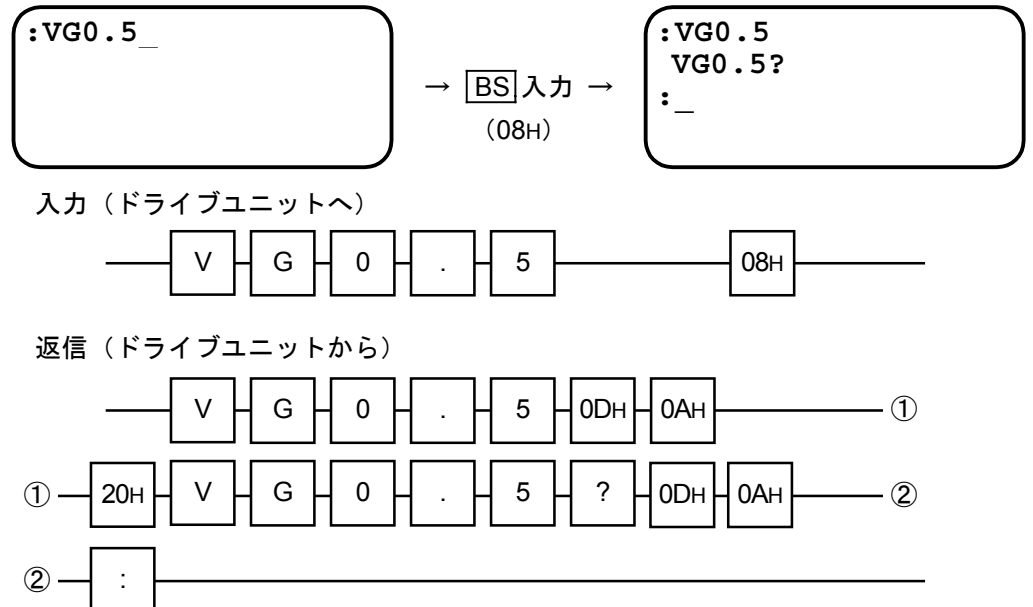


### 6.3.2.5. エラー

■ 次の場合はエラーとなりますのでご注意ください。


- ① 存在しない命令（文字列）を入力したとき（解読できない文字列）
- ② 範囲外のデータ、添字を入力したとき
- ③ パスワードが必要な命令に対し、パスワードなく入力したとき

● これらのときはエラーメッセージとして、「入力した文字列 + “?”」を返信します。例えば

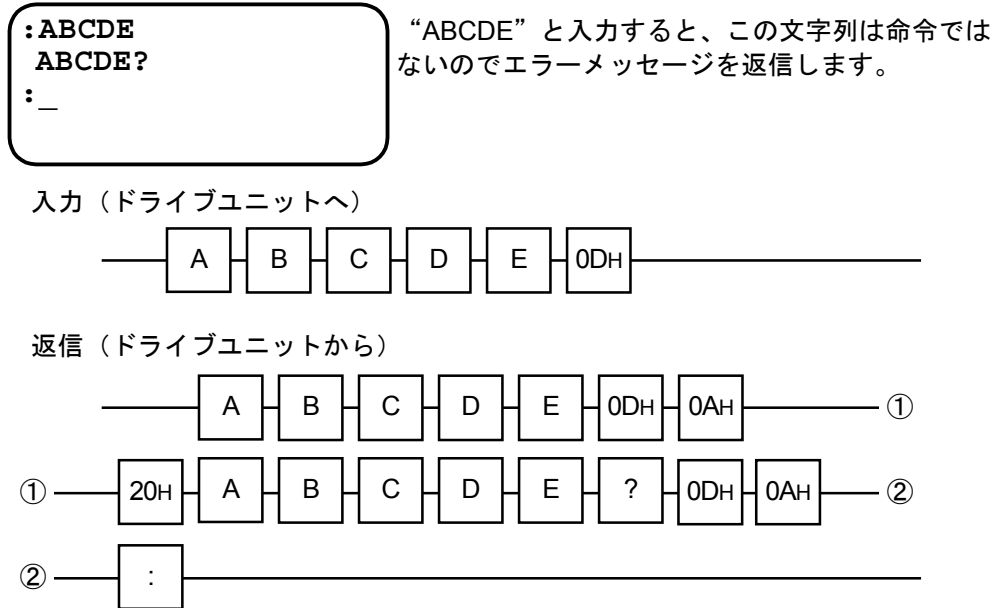

- ④ 命令入力時に、入力条件を満たしていないとき


● エラーメッセージとして、入力した指令の後に “INHIBITED” を付けて返信します。例えば

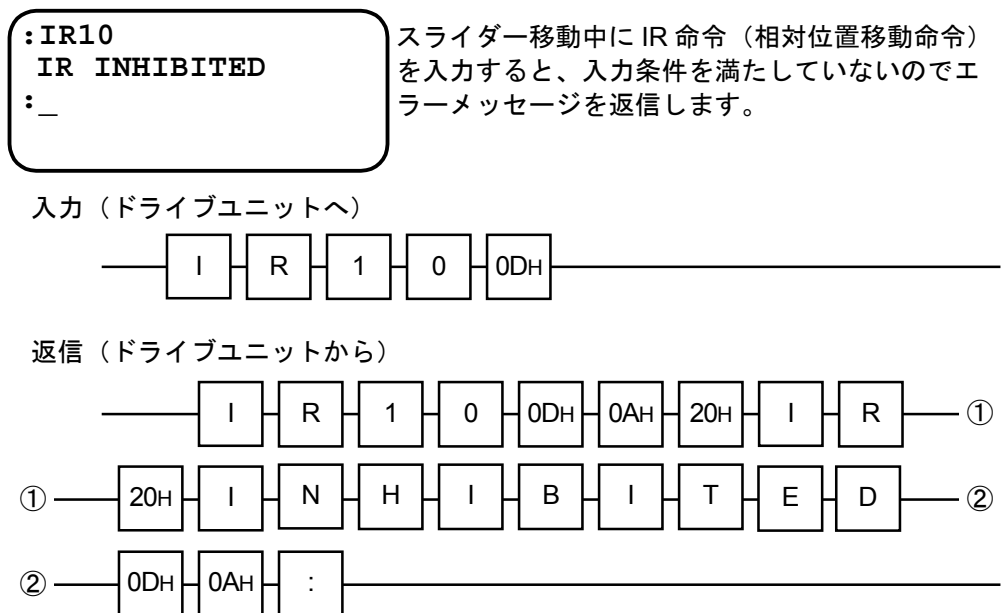

### 6.3.2.6. 読出し命令について


- 本システムに用意されている通信命令のうち、ドライブユニット内部の状態（パラメーター設定値、現在位置等）を読出す命令を入力すると、ドライブユニットよりデータ等が返信されます。
- 返信は、基本的に「スペースコード（20H）＋読出値、データ＋キャリッジリターン（0DH）＋ラインフィードコード（0AH）」という形式です。例えば、

#### ① 設定値読出し TS 命令の場合

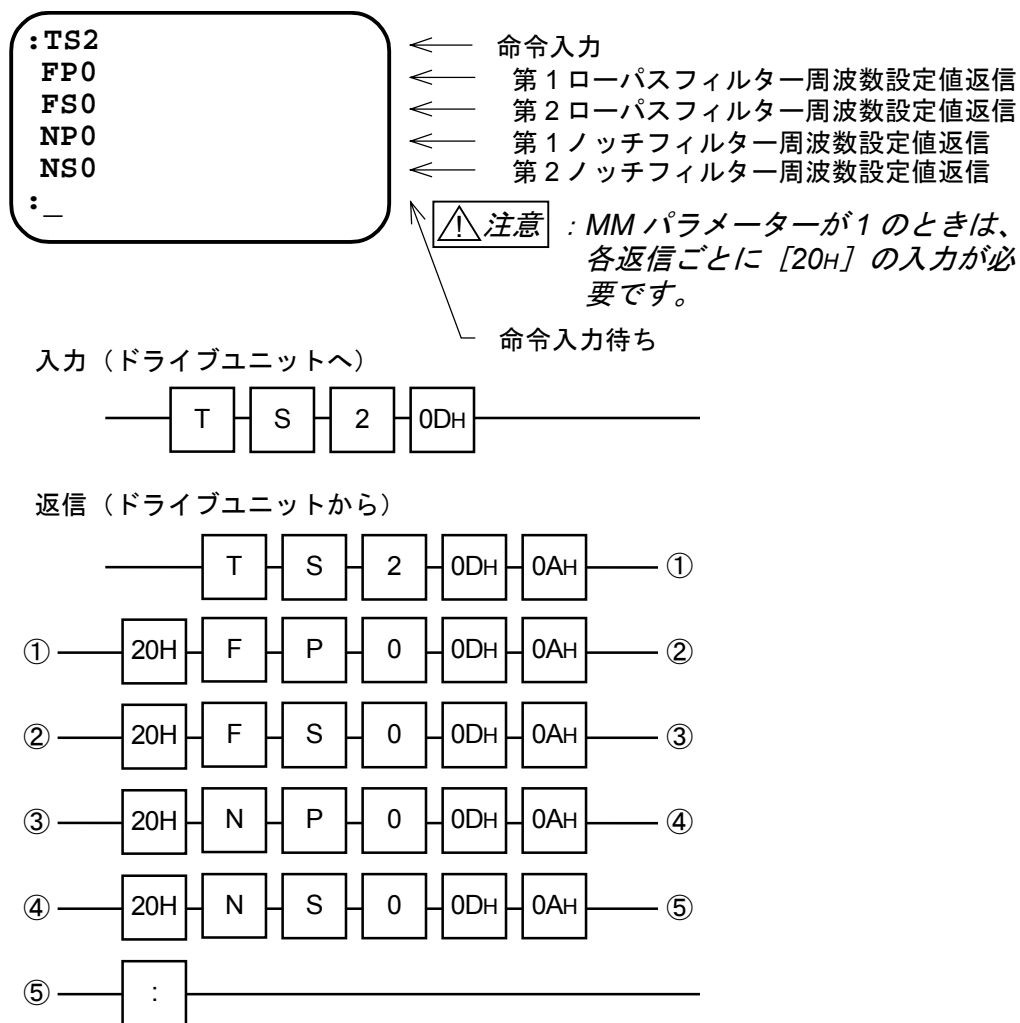





2 設定値読出機能?を使用した場合

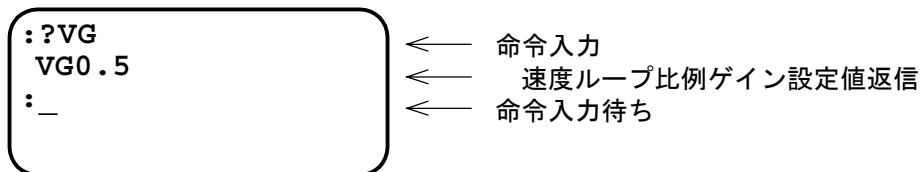


入力 (ドライブユニットへ)

 


返信 (ドライブユニットから)

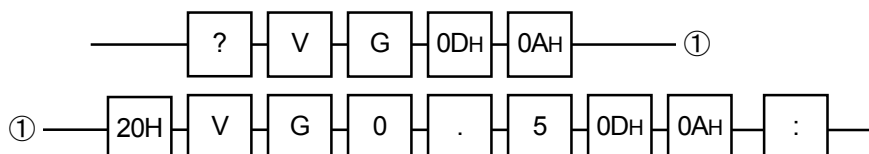


3 現在位置座標読み出し TP 命令の場合

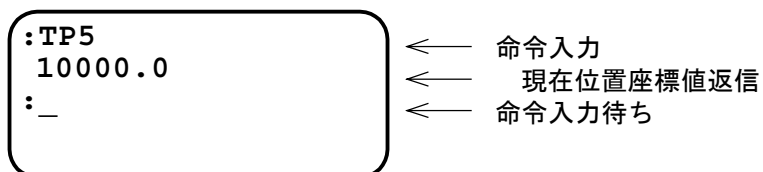

入力 (ドライブユニットへ)

 

返信 (ドライブユニットから)

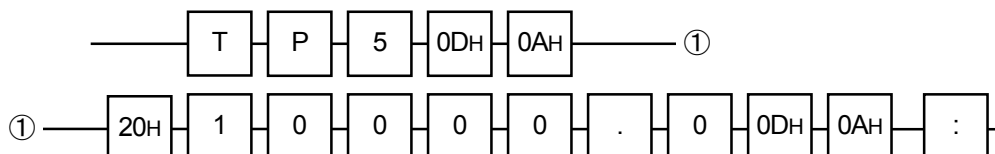

### 6.3.3. パーソナルコンピュータで通信を行なう

- Windows<sup>※</sup>に標準添付されるターミナルソフトウェアのハイパーターミナルを利用して、ドライブユニットのパラメーターを記録する方法について説明します。
- 通信ケーブルは各自ご用意ください。ドライブユニットの D サブ 9 ピンコネクターは DOS/V マシンとはピン配置が異なります。「2.6.1. CN1 : RS232C 仕様シリアル通信用コネクター」および、ご使用になるパーソナルコンピュータの取扱説明書を参照してください。

#### 6.3.3.1. ハイパーターミナルのセットアップ

- (1) ハイパーターミナルを起動します。  
( [スタート] → [プログラム] → [アクセサリ] → [ハイパーターミナル] メニュー内)
- (2) “接続の設定” ダイアログが表示されます。  
接続の名前とアイコンを設定し [OK] ボタンを押します。
- (3) “電話番号” ダイアログが表示されます。  
“接続方法 (N)” で “Com\*へダイレクト” を選択し [OK] ボタンを押します。(Com\* はお客様の環境に合わせて選択してください。)
- (4) “Com\*のプロパティ” ダイアログボックスが表示されます。  
下表に従い入力し [OK] ボタンを押します。

表 6-16

ビット/秒 (B)	9600
データビット (D)	8
パリティ (P)	なし
ストップビット (S)	2
フロー制御 (F)	ハードウェア

- (5) “ファイル (F)” → “プロパティ (P)” メニューを選択します。  
“xxxx のプロパティ” ダイアログが表示されます。  
(xxxx は (2) で指定した接続の名前です。)
- (6) ハイパーターミナルを終了します。  
“セッション xxxx を保管しますか” というダイアログボックスが表示されます。  
[はい (Y)] ボタンを押し、セッションを保管してください。  
以降はこのセッションを利用してドライブユニットと通信します。

※Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

### 6.3.3.2. ドライブユニットのパラメーターを記録する

- (1) ハイパーターミナルを起動します。
- (2) MM 値を MM0 に設定し連続表示モードにします。
- (3) TS 命令と TC/AL 命令を発行し、設定内容を表示します。

```
:MM0
:TS
PG0.100
VG2.0
VI5.00
(中略)
RI0.020
ZP1.00
ZV1.4
:TC/AL
PH0
>TC0
AD0
CV2.0000
CA5.00
(中略)
>TC15
:
```

- (4) 上記の表示内容をメモ帳などに貼り付けてテキストファイルで保存します。  
ドライブユニットへ転送できるようにするために、以下のように編集して保存します。

- ◆先頭行に“KP1”を付加する。
- ◆“:TS” や “:TC/AL” などの余分な文字列を削除する。
- ◆行頭の空白をすべて削除する。
- ◆“>TC” を “CH” に置換える。
- ◆各チャンネルプログラムの区切りおよび最後に改行を 1 行付加する。

```
KP1
PG0.100
VG2.0
VI5.00
(中略)
ZP1.00
ZV1.4
PH0
CH0
AD0
CV2.0000
CA5.00
CH1
AR3000
(中略)
CH15
```

改行を 1 行挿入

### 6.3.3.3. 記録したパラメーターをドライブユニットへ送信する


- 記録したファイルをドライブユニットへテキスト送信します。

- (1) ハイパーターミナルを起動します。
- (2) [転送] - [テキストファイルの送信]でファイルを送信します。
- (3) TS 命令、TC/AL 命令を発行し、正しく設定されたか確認します。

### 6.3.4. 多軸通信


- 複数のドライブユニット（最大 16 台）を 1 台の RS232C ターミナルと 1 本のケーブルにより通信する機能です。

図 6-26

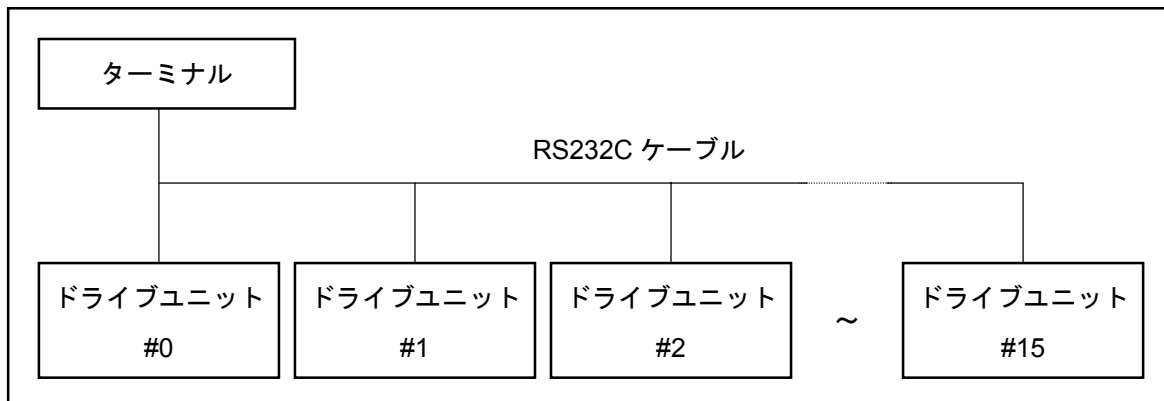

#### 6.3.4.1. 設定手順

図 6-27 : 多軸通信設定手順

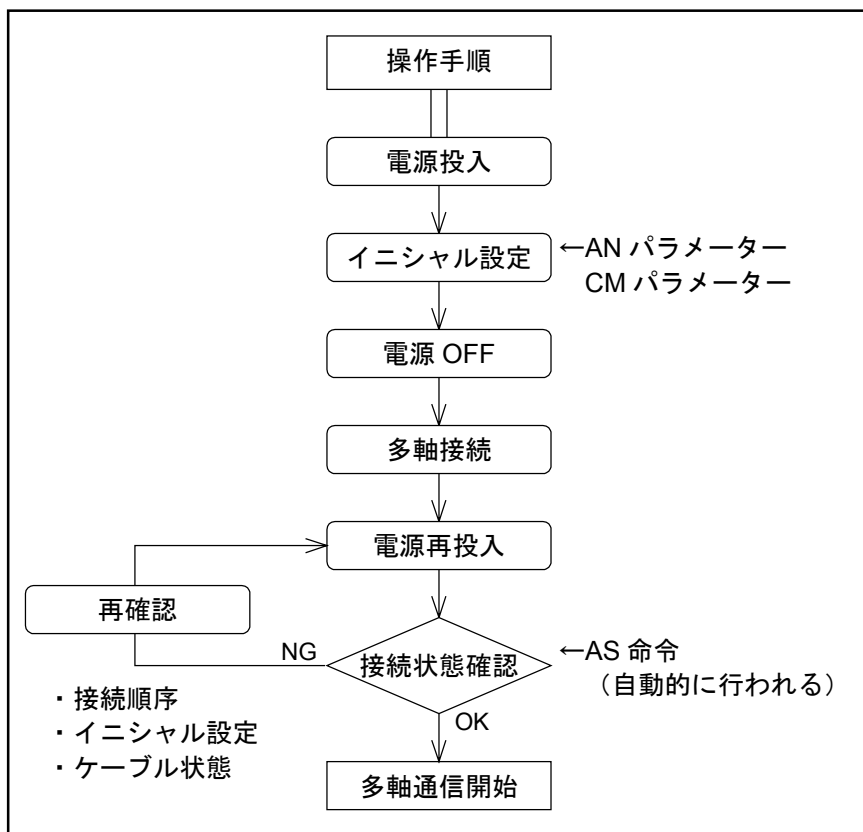

### 6.3.4.2. イニシャル設定

- イニシャル設定パラメーターにはパスワードが必要です。
- イニシャル設定値は次の電源投入時に有効になります。
- イニシャル設定は多軸接続する前に行なってください。

表 6-17 : イニシャル設定


項目	RS232C パラメーター	データ 範囲	出荷時	機能・概要
多軸通信軸番号設定	AN data	0~15	0	設定データが多軸通信時の軸番号になります。
多軸通信モード選択	CM data	0, 1	0	CM0 : 標準通信仕様 CM1 : 多軸通信仕様

### 6.3.4.3. 接続方法

#### ① データ通信線の接続

- データ通信線はターミナルの出力を 0 軸の入力に接続し、0 軸の出力を 1 軸の入力に接続という具合に順番に接続していきます。（図 6-29 参照）
- 最終軸の出力はターミナルの入力に入ります。


図 6-28

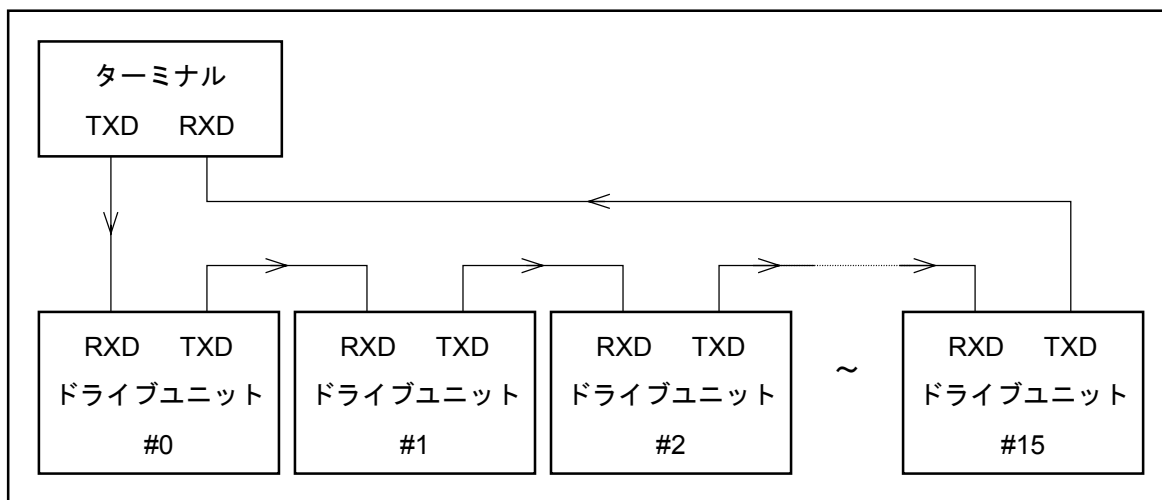

## 2 データ送信要求線の接続

- データ送信要求線はターミナルの入力を 0 軸の出力に接続し、0 軸の入力を 1 軸の出力に接続するという具合に順番に接続していきます。（図 6-29 参照）
- 最終軸の入力はターミナルの出力に入ります。


図 6-29

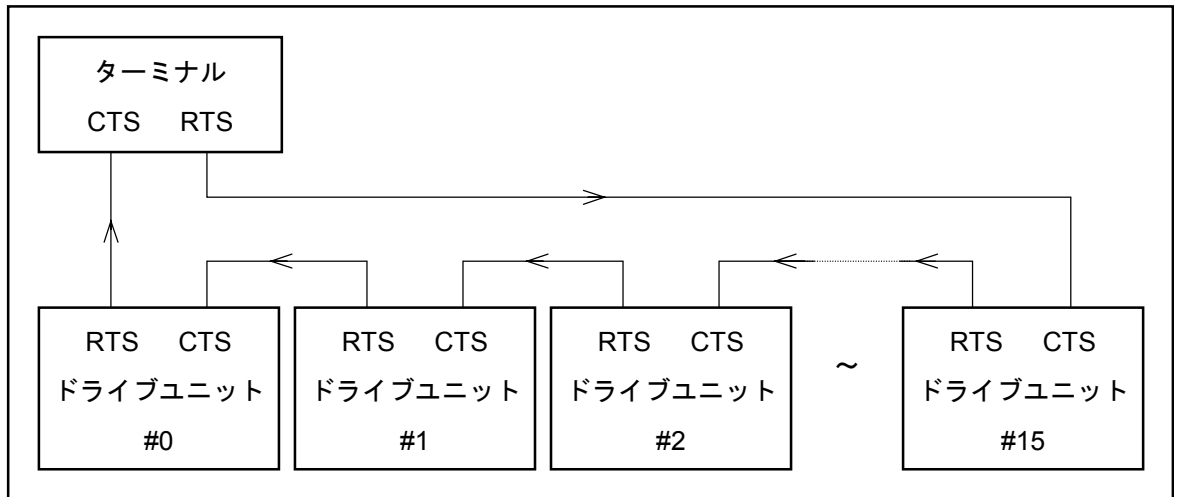

### ◆ 実際の接続例

- 当社製ハンディターミナルで通信する場合は図 6-30 の要領で行ってください。
- また「2.6.1. CN1 : RS232C 仕様シリアル通信用コネクタ」に CN1 の仕様が示してありますのでそちらも参照してください。

図 6-30 : 実際の接続例

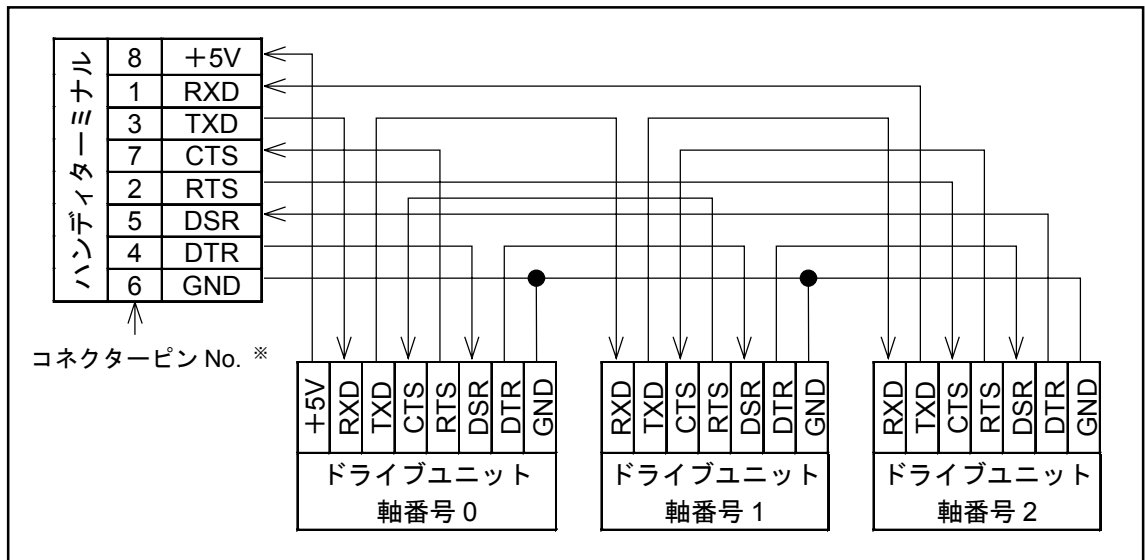

※ハンディターミナル側は通信上逆配置になります。

### 6.3.4.4. 電源投入

- 注意** : (1) ハンディターミナルを使わない場合、電源は、RS232C ターミナル→ドライブユニットの順にいれてください。
- (2) ドライブユニットについては全軸同時に電源投入してください。  
(必ず軸番号0については、最後に電源が入るようにしてください。)

- 軸番号0のドライブユニットは電源投入と同時にAS命令を実行し接続状態の確認を行います。
- 接続状態が正常である場合は次のように表示します。これは3軸の場合です。

NSK MEGATHRUST		
DB1A50 *****		
ELPD*****		
BM1 _____		
AS		
0	OK	AX0
1	OK	AX1
#2	OK	AX2
:	—	_____

軸番号0の情報を下位へコピーします。

接続状態を表示します。

命令待ち状態

- 接続状態が異常である場合は次のようになることがあります。
- これは1軸と2軸が入れ替わっている場合です。

NSK MEGATHRUST		
DB1A50 *****		
ELPD*****		
BM1 _____		
AS		
0	OK	AX0
1	ERR.	AX2
#2	ERR.	AX1
:	—	_____

接続状態を表示します。

命令待ち状態


- 正常な表示にならない場合は、接続順序、イニシャル設定内容（パラメーターAN、パラメーターCM）、ケーブル状態を確認してください。

### 6.3.4.5. 操作

#### 通信するドライブユニットの選択

- 多軸通信時、RS232C ターミナルが一度に通信できるドライブユニットは 1 台です。
- 多軸通信用に接続されている何台かのドライブユニットの中から通信する 1 台を選択するとき AX 命令を用います。

**注意** : 接続されていないドライブユニットは選択しないでください。この場合は処理状態から抜けられなくなります。正常状態に戻るにはまず **[BS]** キーを押し、続けて接続されているドライブユニットの番号を選択します。

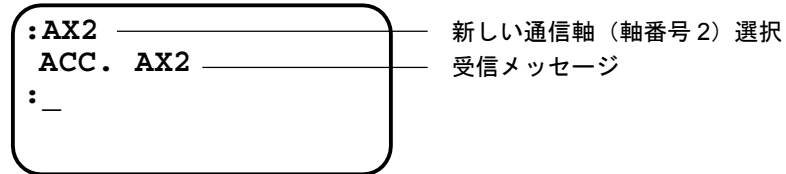


- ?AX 命令で通信軸を確認することができます。通信軸の表示は選択時と同じ形式です。



#### 多軸通信の例

図 6-31 : 多軸通信の例

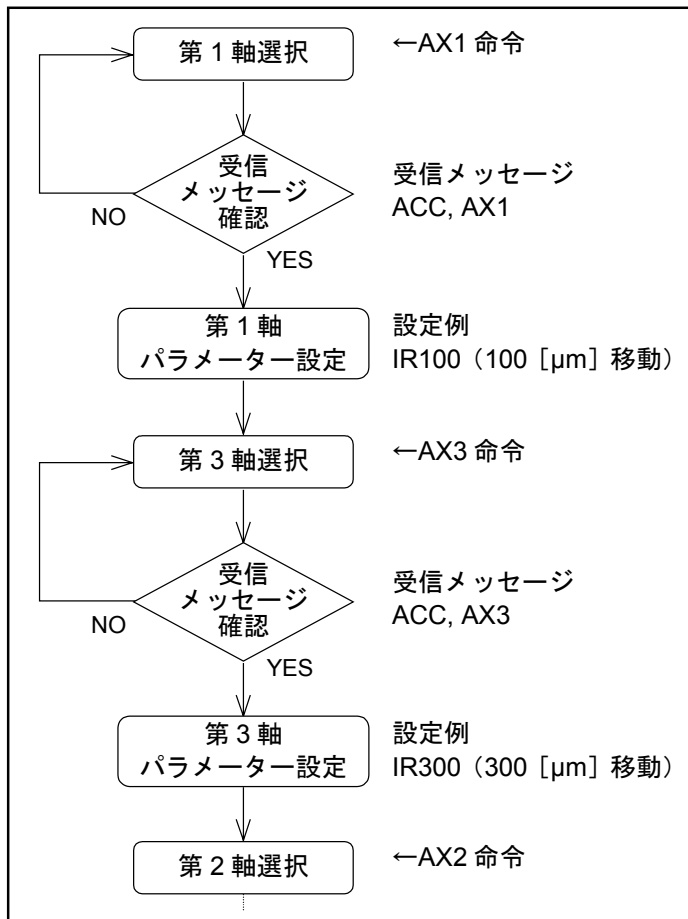



# 7. 位置決め運転

## 7.1. 運転準備

### 7.1.1. 確認事項


**注意** : ドライブユニットの配線完了後は、位置決め運転を行う前に表 7-1 の項目を確認してください。

表 7-1

No.	確認事項	確認内容
1	電源・入出力線の接続	<ul style="list-style-type: none"><li>配線は正しく行われているか。</li><li>電源端子ねじのゆるみはないか。</li><li>コネクタは正しく接続され、ロックされているか。</li></ul>
2	接続ケーブル	<ul style="list-style-type: none"><li>ケーブルセット（モーターケーブル、センサーケーブル）は正しく接続され、ロックされているか。</li></ul>
3	ハンディターミナル	<ul style="list-style-type: none"><li>ハンディターミナルは CN1 に正しく接続されロックされているか。</li></ul>

### 7.1.2. 位置決め運転手順

図 7-1

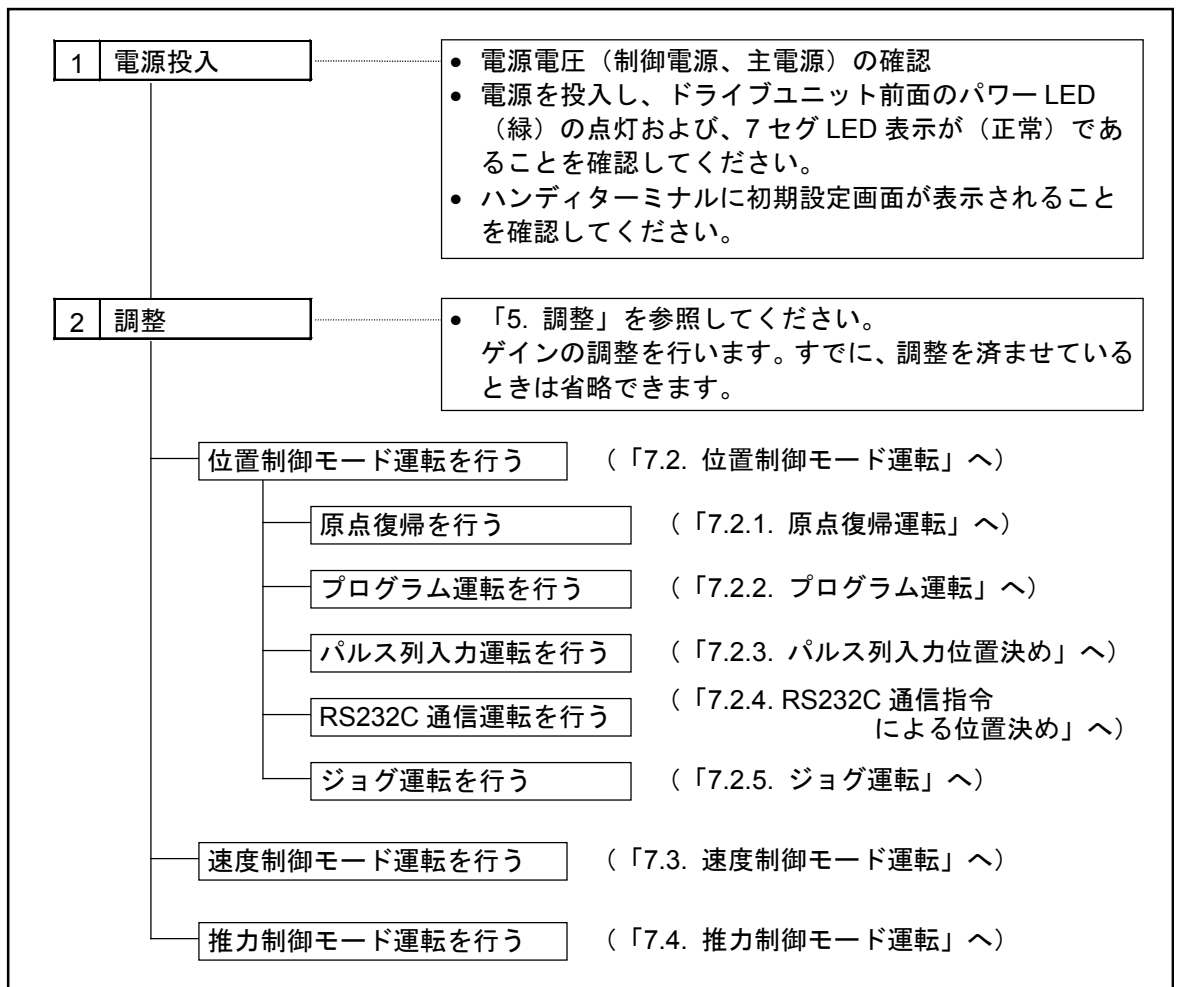

## 7.2. 位置制御モード運転

- 位置制御モード運転はパラメーター SL で設定します。

SL1：推力制御モード

SL2：速度制御モード

SL3：位置制御モード

- 位置制御モードでは以下のような運転が選択できます。

- ◇ 原点復帰運転
- ◇ プログラム運転
- ◇ パルス列入力運転
- ◇ RS232C 通信運転
- ◇ ジョグ運転

### 7.2.1. 原点復帰運転

- 上位コントローラーが座標系を管理する場合以外は必ず原点復帰運転を行ってください。原点復帰を行わないと座標原点を特定できません。
- 位置決め運転およびソフトトラベルリミットは本座標系に従います。
- 座標原点は原点復帰完了点になります。


⚠注意：電源 OFF 後は座標は保存されませんので、電源 ON ごとに原点復帰を行ってください。

- 原点復帰運転動作は原点復帰モードにより異なります。

## 1 原点復帰モード OS6

- リニアスケールの Z 相を基準としたモードのため、原点位置の検出にバラツキが生じません。

図 7-2 : 原点復帰運転タイミング

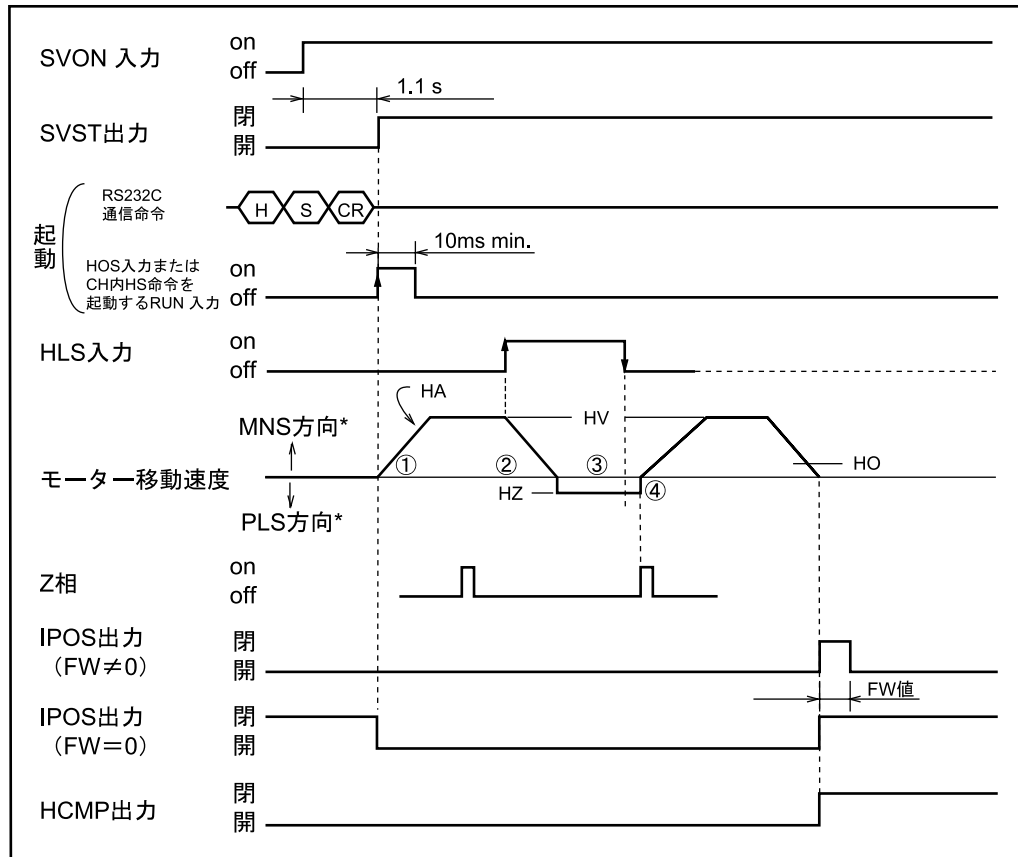

- サーボオン指令を与えてください。(SVON 入力 ON)
- サーボオンが完了したことを確認してください。(SVST 出力閉)
- HOS 入力を ON とすると原点復帰が開始されます。(①)
- モーターは MNS 方向\*へ移動し、HLS (原点近傍領域)に入った時点で減速します。(②)  
減速が完了すると、運転方向を反転し原点サーチ速度で移動します。(③)  
HLS (原点近傍領域) 領域を脱出後、最初の Z 相を検出した時点で原点復帰運転を完了します。(④)

※パラメータ HD で移動方向を変えることができます。


HD0 : PLS 方向

HD1 : MNS 方向 (出荷時設定)

- このとき、原点オフセット量 HO が設定されていると、原点からオフセット量分移動し、原点復帰運転を完了します。
- HS 命令を設定したチャンネルを選択し、RUN 入力を ON するか、RS232C ターミナルから HS 命令を実行することで、HOS 入力の ON と同じ原点復帰運転を行ないます。

- 原点復帰開始点の位置により原点復帰動作は以下のように変化します。

図 7-3

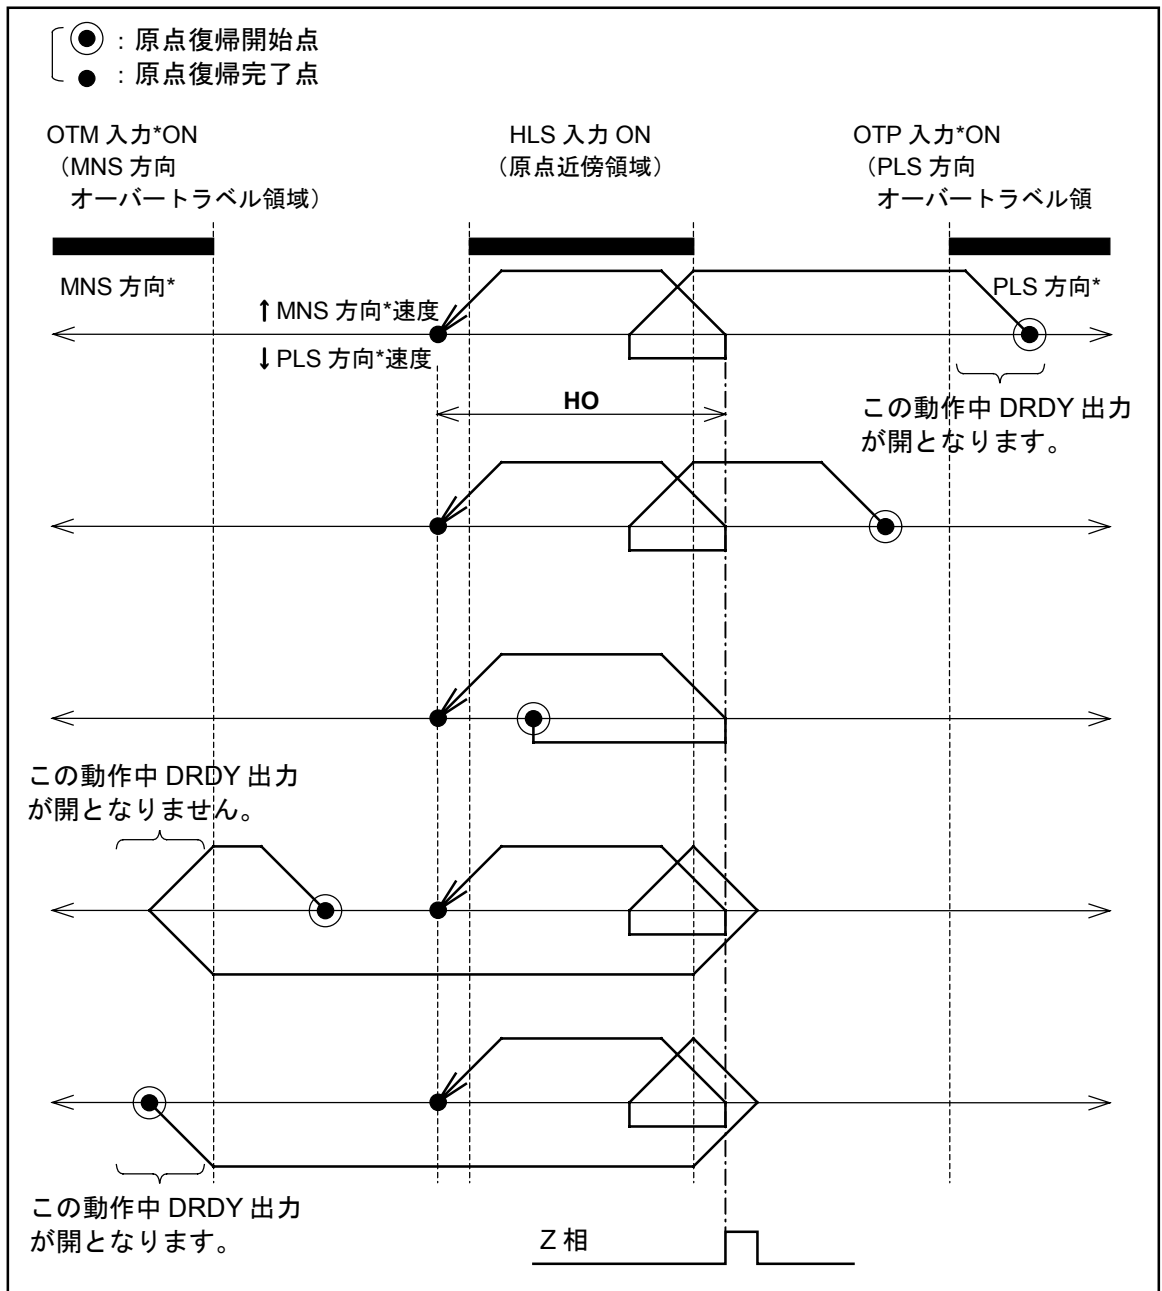


\* パラメーター HD により原点復帰方向を反転すると、PLS, MNS および OTP, OTM は、それぞれ入れかわります。 : PLS → MNS、OTP → OTM

## 2 原点復帰モード OS7

- HLS 入力の立下りエッジを原点とするモードです。

**注意** : Z 相検出を行わないため、原点検出の繰り返し精度にバラツキがあります。バラツキを抑えるために原点サーチ速度 HZ をできるだけ低い速度に設定してください。


図 7-4

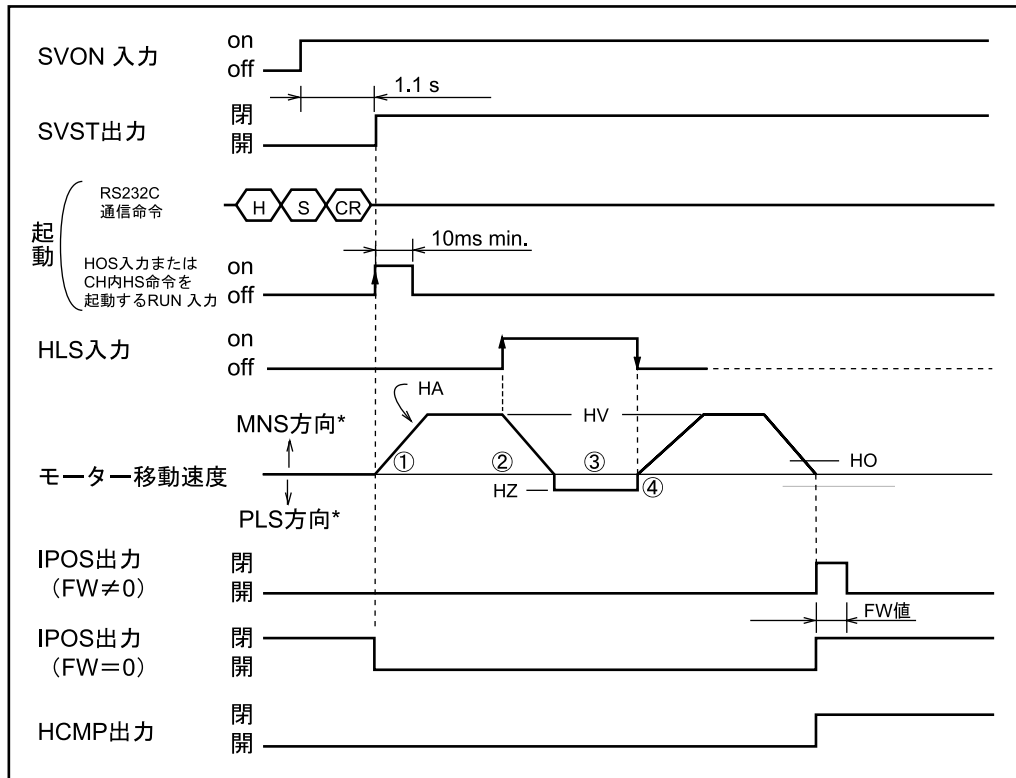

- サーボオン指令を与えてください。(SVON 入力 ON)
  - サーボオンが完了したことを確認してください。(SVST 出力閉)
  - HOS 入力を ON とすると原点復帰が開始されます。(①)
  - モーターは MNS 方向\*へ移動し、HLS (原点近傍領域)に入った時点で減速します。(②)  
減速が完了すると、運転方向を反転し原点サーチ速度で移動します。(③)  
HLS (原点近傍領域) 領域を脱出した時点で、原点復帰運転を完了します。(④)
- ※パラメーター HD で移動方向を変えることができます。
- HD0 : PLS 方向  
HD1 : MNS 方向 (出荷時設定)
- このとき、原点オフセット量 HO が設定されていると、原点からオフセット量分移動し、原点復帰運転を完了します。
  - HS 命令を設定したチャンネルを選択し、RUN 入力を ON するか、RS232C ターミナルから HS 命令を実行することで、HOS 入力の ON と同じ原点復帰運転を行ないます。

- 原点復帰開始点の位置により原点復帰動作は以下のように変化します。

図 7-5

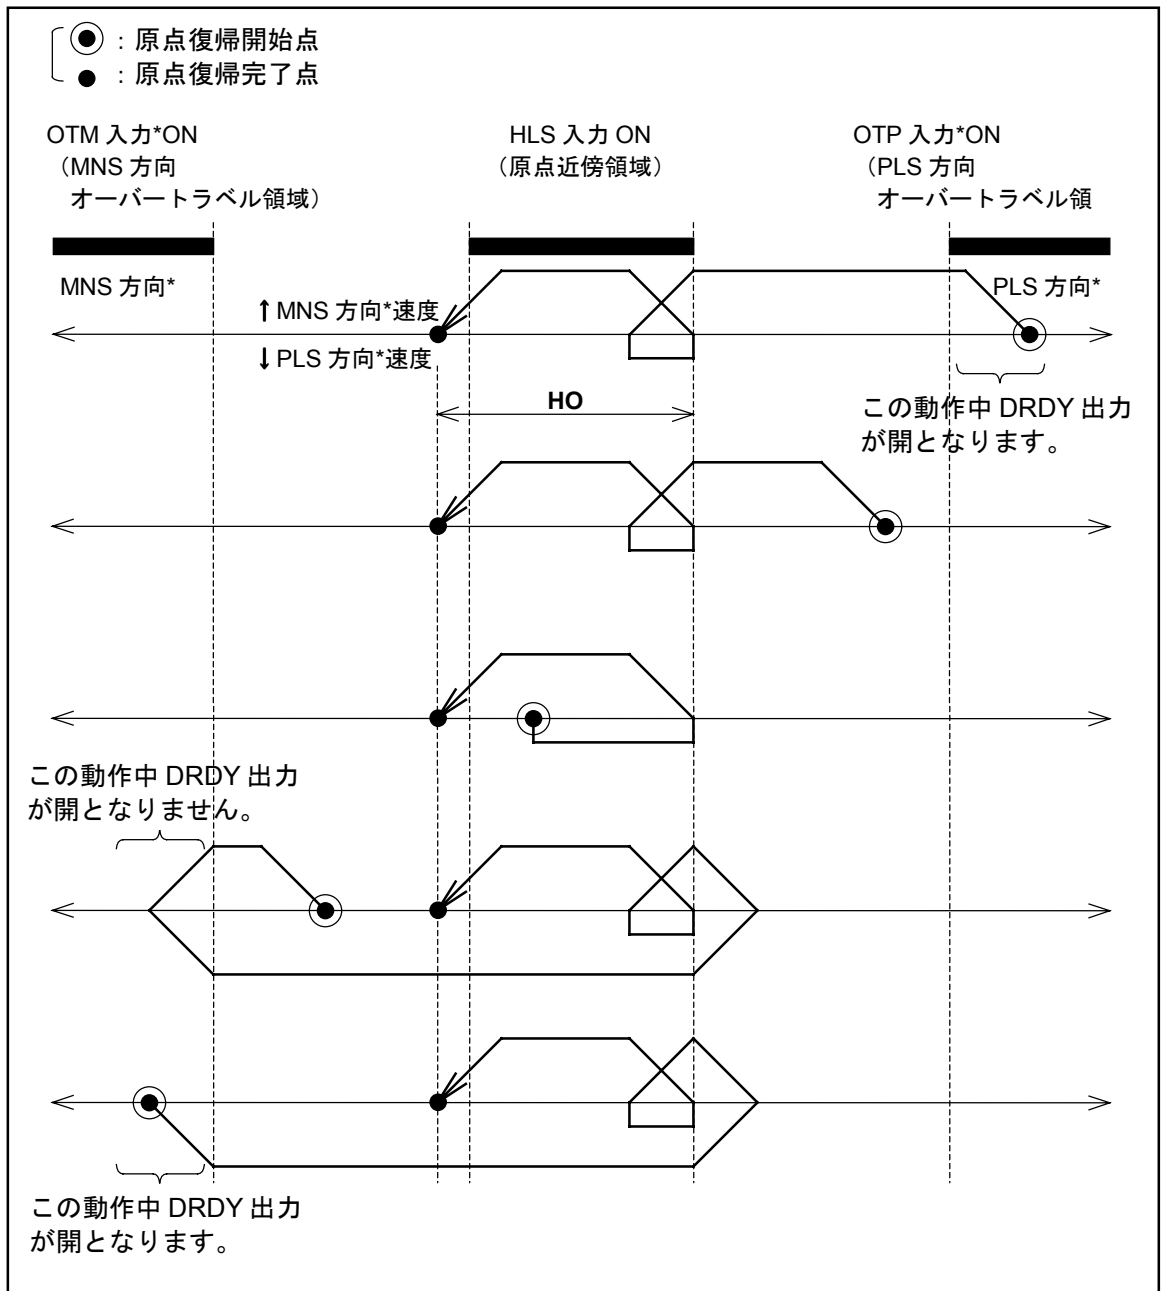

\* パラメーター HD により原点復帰方向を反転すると、PLS, MNS および OTP, OTM は、それぞれ入れかわります。 : PLS → MNS、OTP → OTM

### 7.2.1.1. 原点復帰運転関連パラメーター一覧

表 7-2 : 原点復帰運転関連パラメーター一覧

読み出し	項目	パラメーター	単位	データ範囲	初期値	備考
TS7	原点復帰加速度	HA	m/s <sup>2</sup>	0.1~50.0	HA0.5	
TS7	原点復帰移動速度	HV	mm/s	0.1~2000.0	HV100.0	位置検出器 分解能 1.0 [μm]
				0.1~1500.0		位置検出器 分解能 0.5 [μm]
TS7	原点復帰サーチ速度	HZ	mm/s	0.1~100.0	HZ5.0	
TS8	原点復帰オフセット量	HO	μm	-30000000.0~ +30000000.0	HO0.0	
TS8	原点復帰方向	HD	-	0: 正、1: 負	HD1	
TS8	原点復帰モード	OS	-	6, 7	OS6	スケール Z 相有 り
				7	OS7	スケール Z 相無 し
TC/AL	自動原点復帰	PH	-	0: 無効、1: 有効	PH0	

### 7.2.1.2. 原点リミットスイッチの調整および原点復帰オフセット量の調整

#### ◆ 原点リミットスイッチの調整（原点復帰モード OS6 を使用する場合のみ）

- 原点復帰モード OS6（Z 相を基準とするモード）による原点復帰運転を行う場合、リファレンスマークに対する原点センサー位置の微調整が必要になります。  
以下の手順に従って原点センサーの検出位置と、リファレンスマークによる Z 相検出位置の距離を微調整してください。

- (1) 原点とする位置にリファレンスマークを設置します。
- (2) Z 相が正常に出力されていることを EM 命令でチェックします。

①EM1/RP 命令を実行します。

E M 1 / R P

→ :EM1/RP  
0\_

リファレンスマークによる Z 相を検出するたびに、表示内容が“0” ↔ “1”と変化することを確認してください。

- (3) 原点センサーを仮設置します。
- (4) 原点センサーの配線チェックをします。

①IO1/RP 命令を実行します。

I O 1 / R P

→ :IO1/RP  
ABCDEFGHIJKLMN  
00010000/10101\_

原点センサを検出すると左から 4 桁目が“1”に変化します。

- (5) 原点センサーの微調整を行ないます。モーターをサーボオンした後、HS/LS 命令を実行します。このとき、モーターは原点復帰動作を始めますので注意してください。

①HS/LS 命令を実行します。

H S / L S

→ :HS/LS

②[ENT] キー入力とともに、モーターは原点復帰運転を開始します。

ENT

→ :HS/LS  
2003  
OK  
:\_

原点復帰運転が終了すると、HLS 検出～Z 相検出の距離を表示し、“OK” / “ERROR” を表示します。

“OK” の場合 : 検出距離に 2000 [μm] 以上余裕があり、正常です。  
“ERROR” の場合 : 検出位置が近接しすぎています。原点センサーをリファレンマークから遠ざけ、①～②の手順を再度実行してください。

#### ◆ 原点復帰オフセット量の調整

原点復帰オフセット量の調整を行う場合は以下の作業を行ってください。

①HS/LS 命令を実行します。

H S / L S

→ :HS/LS\_

②[ENT] キー入力とともに、モーターは原点復帰運転を開始します。

ENT

→ :HS/LS  
2003  
OK  
:\_

③MO 命令はサーボオフ命令です。

M O

→ :HS/LS  
2003  
OK  
:MO\_

④[ENT] キー入力とともにモーターがサーボオフされます。

ENT

→ 2003  
OK  
:MO  
:\_

原点とする位置にスライダを移動します。



⑤パスワードを入力します。

/ N S K SP  
O N

→ :2003  
OK  
:MO  
:/NSK ON\_

⑥ **ENT** キーを入力します。

ENT

→ :MO  
:/NSK ON  
NSK ON  
:\_

⑦HO/ST 命令により自動的に原点復帰オフセット量 HO を算出し書き込みます。

H O / S T

→ :MO  
:/NSK ON  
NSK ON  
:HO/ST\_

⑧ **ENT** キーを押して実行させます。

“:\_” が表示されますと、現在位置から自動的に HO 値が設定されます。

ENT

→ NSK ON  
:HO/ST  
HO1234  
:\_

⑨SV 命令はサーボオン命令です。

S V

→ NSK ON  
:HO/ST  
HO1234  
:SV\_

⑩ **ENT** キー入力とともに、モーターにサーボがかかります。

“:\_” が表示されますと受付完了です。

ENT

→ :HO/ST  
HO1234  
:SV  
:\_

⑪HS 命令は原点復帰命令です。

H S

→ :HO/ST  
HO1234  
:SV  
:HS\_

⑫ **ENT** キー入力とともに、原点復帰を始めます

**ENT**

**H01234**  
**:SV**  
**:HS**  
**: \_**

お客様の設定した位置に停止することを確認してください。

### 7.2.1.3. 原点復帰運転の設定例

#### 1 内部プログラムのチャンネル 0 (CH0) に原点復帰命令をプログラムする

- 原点復帰命令をチャンネルにプログラムすることで、内部プログラム起動 (RUN) 入力による原点復帰起動が可能になります。

① CH0 編集開始命令を入力します。

プロンプトが“?”に変わり、データー入力待になります。このとき、CH0 にあらかじめデーターがプログラムされている場合、データーを表示します。

C H 0 ? ENT

:CH0  
?\_  
—

② 原点復帰命令を書き込みます。

H S ENT

:CH0  
?HS  
?\_  
—

③ プロンプトに続き ENT キーを空打ちすると、CH0 のデーター登録が完了します。

ENT

:CH0  
?HS  
?  
:\_  
—

#### 2 原点復帰の試運転をする。

- 原点復帰加速度 HA や原点復帰移動速度 HV、原点復帰オフセット HO 等を変更した後に、動きをチェックする場合、以下の操作で試運転をしてください。

① モーターをサーボオンします。

② プロンプトが“:”の状態です内部プログラム実行命令を入力すると原点復帰運転を開始します。

S P 0 ? ENT


:SP0  
:\_  
—

## 7.2.2. プログラム運転

- プログラム運転とは位置決め命令等ドライブユニット内にプログラミングしておき、PRG0～5 入力で選択されたプログラムを RUN 入力により実行させるものです。
- サーボオン指令を与えてください。（SVON 入力 ON）
- サーボオンが完了したことを確認してください。（SVST 出力閉）
- 実行するチャンネルを選択してください。（PRG0～PRG5 入力）
- RUN 入力を ON すると、選択したチャンネル内容を実行し、IPOS 出力が閉となります。
- モーターが位置決め動作中は、RUN 入力が再度 ON しても無効となります。
- SP 命令を実行すると、内部プログラムを起動することができます。（RUN 入力 ON と同じ機能です。）

SPm **ENT** (m…プログラム・チャンネル番号)  
と入力すると、チャンネル m を起動します。

図7-6：プログラム運転タイミング

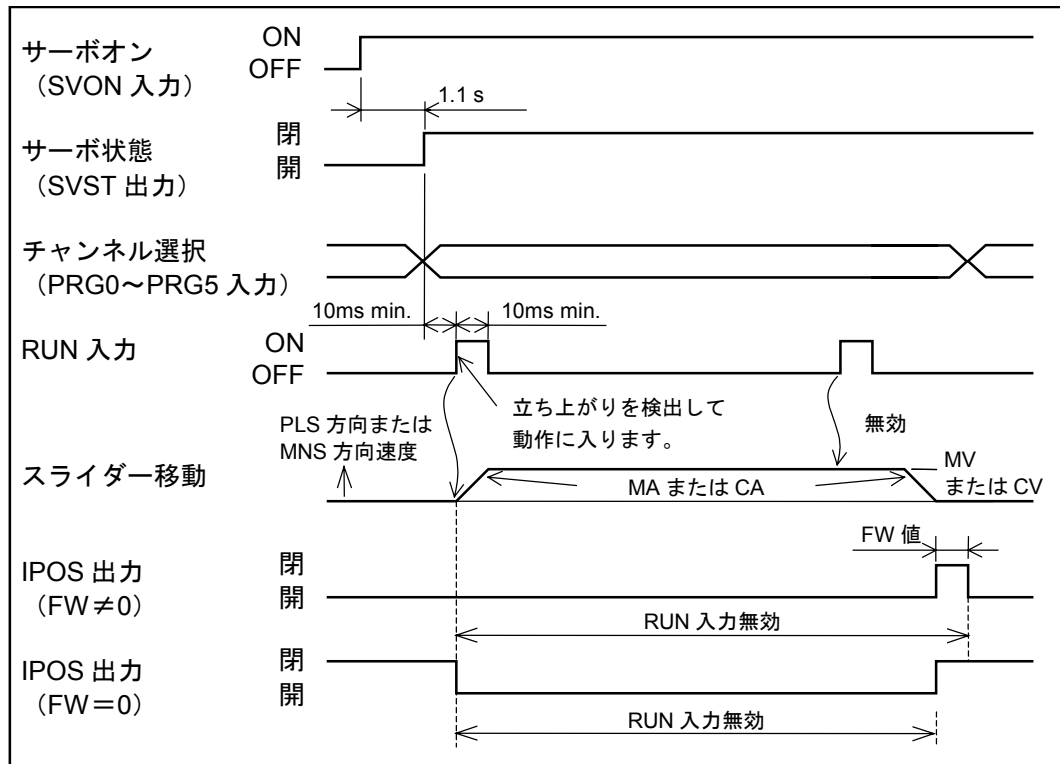

- 何もプログラムされていないチャンネルを選択し起動するとプログラム異常のアラームになります。（「11. アラーム」を参照してください。）

### 7.2.2.1. 内部プログラム・チャンネル選択

- PRG0~5 入力の ON, OFF の組み合わせにより実行するチャンネルを選択します。

表 7-3 : 64 チャンネル選択表

(● : ON ○ : OFF)

チャンネル入力	PRG 5	PRG 4	PRG 3	PRG 2	PRG 1	PRG 0
チャンネル 0	○	○	○	○	○	○
チャンネル 1	○	○	○	○	○	●
チャンネル 2	○	○	○	○	●	○
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
チャンネル 61	●	●	●	●	○	●
チャンネル 62	●	●	●	●	●	○
チャンネル 63	●	●	●	●	●	●

## 7.2.3. パルス列入力位置決め

### 7.2.3.1. パルス列入力信号形態

- CN2 の PLSP, MNSP よりパルス列を入力します。
- パルス列の信号入力形態はパラメーター PC (RS232C 通信) で設定します。(パラメーター PC の設定にはパスワードが必要です。)

表 7-4

PC パラメーター	PLSP 入力	MNSP 入力	機能・概要
PC0 (出荷時設定)	PLS 方向移動パルスを入力 します。	MNS 方向移動パルスを入力 します。	PLS&MNS 形式
PC1	移動方向を入力します。 ON : MNS 方向 OFF : PLS 方向	パルス列を入力します。	パルス&方向形式
PC2	A 相を入力します。	B 相を入力します。	A 相/B 相入力 1 たい倍 (×1) A 相 B 相 内部パルス 指令
PC3	● A 相/B 相の位相関係によって移動方向が変化 します。 A 相進みのとき : PLS 方向 B 相進みのとき : MNS 方向		A 相/B 相入力 2 たい倍 (×2) A 相 B 相 内部パルス 指令
PC4			A 相/B 相入力 4 たい倍 (×4) A 相 B 相 内部パルス 指令

**注意** : パルス列の最大入力周波数は下記ようになります。

PLS&MNS 形式、パルス&方向形式のとき : 800kpps

A 相/B 相入力形式のとき : 200kpps

### 7.2.3.2. パルス列分解能

- パルス列信号の分解能はパラメーター CR (RS232C 通信) で設定します。
- A 相/B 相入力の場合、前記パラメーター PC でてい倍したものをさらにパラメーター CR でてい倍します。
- 具体的分解能については表 7-5 を参照してください。

図 7-7


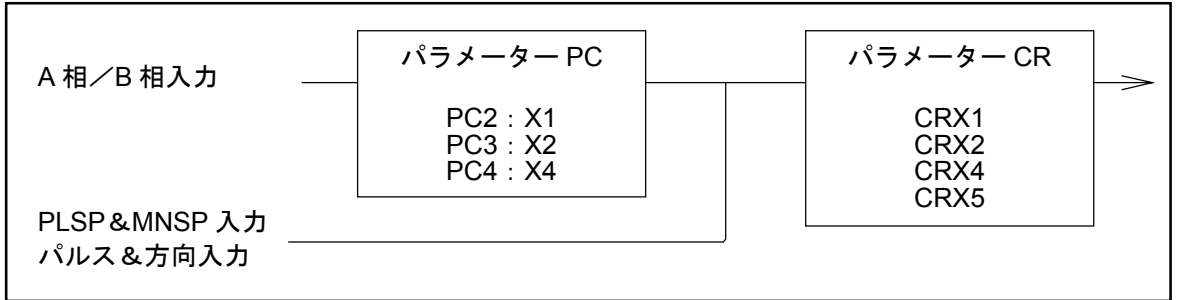


表 7-5 : パルス列分解能

パラメーター CR	位置検出器分解能	パルス列入力形式		
		PLS&MNS 形式 (PC0) パルス&方向形式 (PC1)	A 相/B 相入力形式 ×1 (PC2)、×2 (PC3)、×4 (PC4)	
CRX1 (出荷時設定)	0.5 μm	0.5 μm/パルス	×1	0.5 μm/パルス
			×2	1.0 μm/パルス
			×4	2.0 μm/パルス
	1.0 μm	1.0 μm/パルス	×1	1.0 μm/パルス
			×2	2.0 μm/パルス
			×4	4.0 μm/パルス
CRX2	0.5 μm	1.0 μm/パルス	×1	1.0 μm/パルス
			×2	2.0 μm/パルス
			×4	4.0 μm/パルス
	1.0 μm	2.0 μm/パルス	×1	2.0 μm/パルス
			×2	4.0 μm/パルス
			×4	8.0 μm/パルス
CRX4	0.5 μm	2.0 μm/パルス	×1	2.0 μm/パルス
			×2	4.0 μm/パルス
			×4	8.0 μm/パルス
	1.0 μm	4.0 μm/パルス	×1	4.0 μm/パルス
			×2	8.0 μm/パルス
			×4	16.0 μm/パルス
CRX5	0.5 μm	2.5 μm/パルス	×1	2.5 μm/パルス
			×2	5.0 μm/パルス
			×4	10.0 μm/パルス
	1.0 μm	5.0 μm/パルス	×1	5.0 μm/パルス
			×2	10.0 μm/パルス
			×4	20.0 μm/パルス

- A 相/B 相入力形式のパルスは A 相または B 相の 1 周期を 1 パルスとしています。

図 7-8

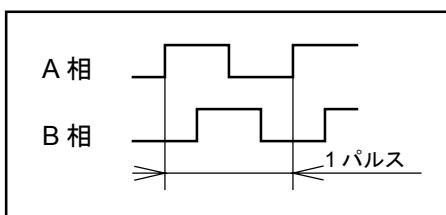

### 7.2.3.3. 入力タイミング

**注意** : 以下はパルスを受付けるタイミング条件を規定したものです。この条件以外に最高速度による制限が加わります。モーター最高速度を越えないように入力パルス最高周波数を調整してください。

図 7-9 : PC0 設定時

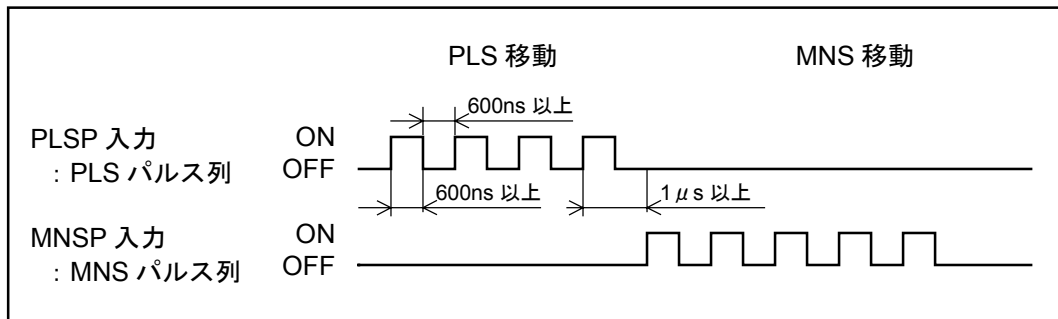


図 7-10 : PC1 設定時

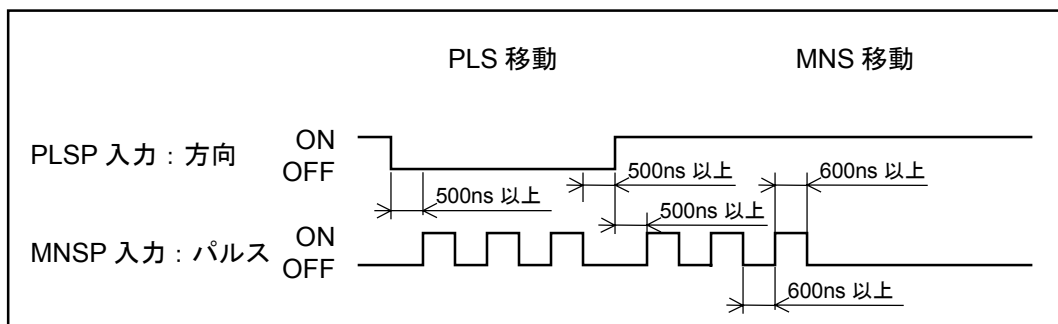


図 7-11 : PC2~4 設定時

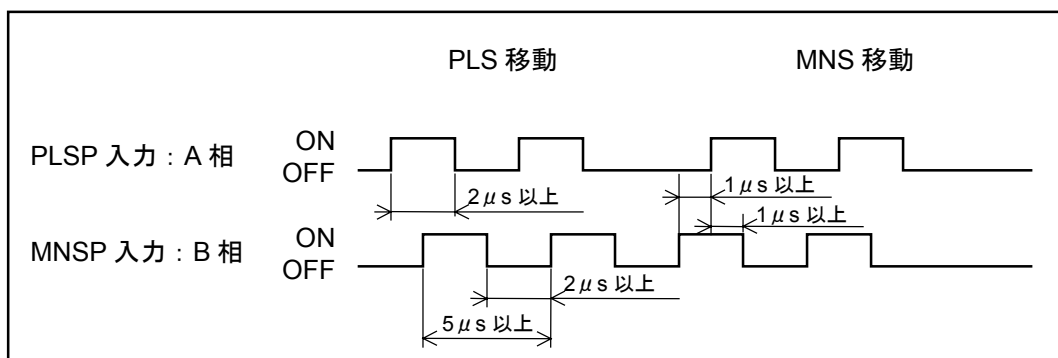




表 7-6 : パルス列入力形式と移動速度の関係

パルス列入力形式 <sup>※1</sup>	てい倍 <sup>※2</sup>	位置検出器分解能 μm/パルス	モーター最大速度 mm/s	最大入力周波数 kpps	最大移動速度 mm/s
PLS&MNS 形式	×1	0.5	1500	800	400
	×2			800	800
	×4			750	1500
	×5			600	1500
	×1	1.0	2000	800	800
	×2			800	1600
	×4			500	2000
	×5			400	2000
パルス&方向形式	×1	0.5	1500	800	400
	×2			800	800
	×4			750	1500
	×5			600	1500
	×1	1.0	2000	800	800
	×2			800	1600
	×4			500	2000
	×5			400	2000
A 相/B 相入力形式 (×1)	×1	0.5	1500	200	100
	×2			200	200
	×4			200	400
	×5			200	500
	×1	1.0	2000	200	200
	×2			200	400
	×4			200	800
	×5			200	1000
A 相/B 相入力形式 (×2)	×1	0.5	1500	200	200
	×2			200	400
	×4			200	800
	×5			200	1000
	×1	1.0	2000	200	400
	×2			200	800
	×4			200	1600
	×5			200	2000
A 相/B 相入力形式 (×4)	×1	0.5	1500	200	400
	×2			200	800
	×4			187.5	1500
	×5			150	1500
	×1	1.0	2000	200	800
	×2			200	1600
	×4			125	2000
	×5			100	2000

※1 : 入力形式はパラメーター PC で設定します。

※2 : てい倍はパラメーター CR で設定します。

## 7.2.4. RS232C 通信指令による位置決め


- RS232C 通信により直接位置決め運転をすることができます。関係する命令/パラメーターを表 7-7 に示します。詳細は「9. 命令/パラメーター解説」を参照してください。

表 7-7

命令/パラメーター	機能
IR 命令	移動量設定・実行 (インクリメンタル形式/ $\mu\text{m}$ 単位)
AR 命令	移動量設定・実行 (アブソリュート形式/ $\mu\text{m}$ 単位)
HS 命令	原点復帰起動
パラメーター HV	原点復帰速度設定
パラメーター HA	原点復帰加速度設定
パラメーター HO	原点復帰オフセット量設定
パラメーター HD	原点復帰方向指定
パラメーター MA	移動加速度設定
パラメーター MV	移動速度設定

### 位置決めタイミング

図 7-12 : 位置決めタイミング

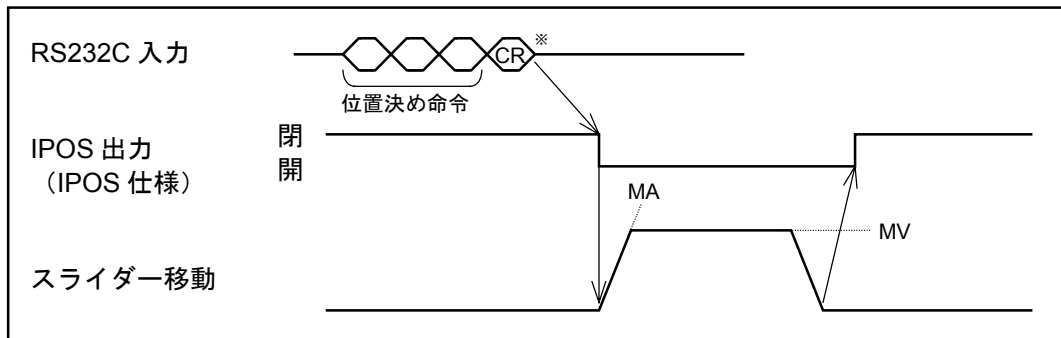


※CR はキャリッジリターンコード (0DH) です。

- SVON 入力を ON にしサーボオン状態で命令を入力するとモーターは直ちに位置決め運転を行います。このときの移動加速度は MA 設定値、移動速度は MV 設定値に従います。
- 位置決め完了後、位置偏差カウンターが位置決め完了検出値 (IN 設定値) 内になると IPOS 信号が出力されます。

## 7.2.5. ジョグ運転

- サーボオン指令を与えてください。(SVON 入力 ON)
- サーボオンが完了していることを確認してください。(SVST 出力閉)
- JOG 入力を ON するとモーターは加速して移動を始めます。JOG 入力が ON の間モーターは、移動し続けます。JOG 入力が OFF になるとモーターは減速し、やがて停止します。
- DIR 入力が OFF 時には、PLS 方向に移動し、ON 時には、MNS 方向に移動します。
- ジョグ運転パラメーター  
JA : JOG 加速度  
JV : JOG 速度

図7-13 : ジョグ運転タイミング

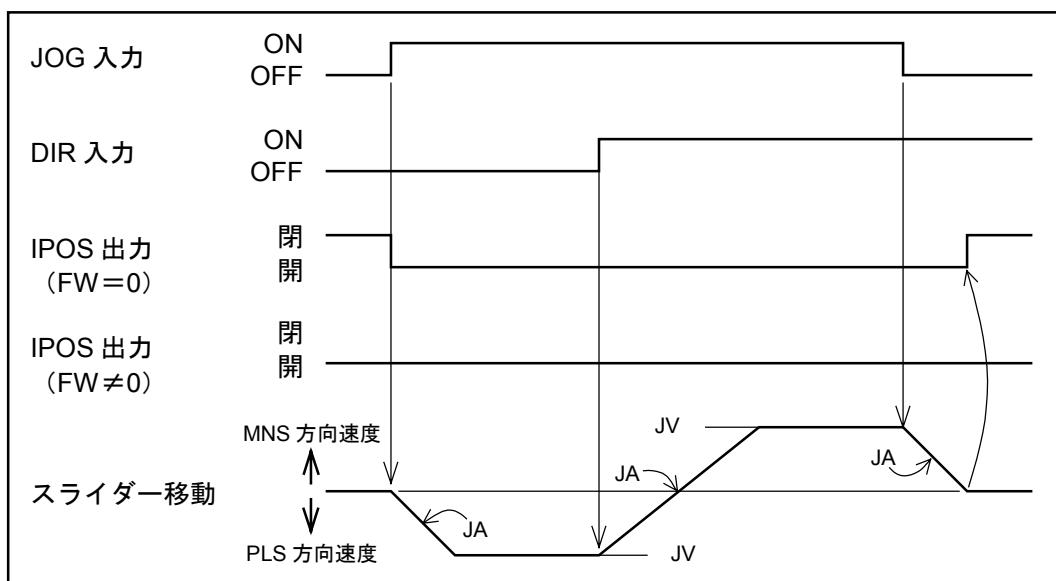


**注意** : 上記のチャートのように、移動中に DIR 入力が切り替わったときは、減速反転します。

### 7.3. 速度制御モード運転

 - 速度制御モード運転はパラメーター SL で設定します。  
 SL1 : 推力制御モード  
SL2 : 速度制御モード  
 SL3 : 位置制御モード
- 速度制御モードでは、RS232C 通信運転とアナログ指令入力運転のどちらかを選択できます。
- 選択はパラメーター AC で行ないます。  
 AC0 : アナログ指令入力無効。 DC 命令が有効となります。  
 AC1 : アナログ指令入力有効。 入力極性は+電圧入力時：MNS 方向  
 AC-1 : アナログ指令入力有効。 入力極性は+電圧入力時：PLS 方向

#### 7.3.1. RS232C 通信運転


- 速度制御モード運転では、RS232C 通信命令にて直接モーター移動速度を制御できます。
- パラメーター AC の設定 (AC0) により、DC 命令を有効にします。



と入力することにより、データ値に比例した移動速度でモーターが制御されます。

- DC 命令のデータと移動速度の関係は図 7-14 のとおりです。

図 7-14

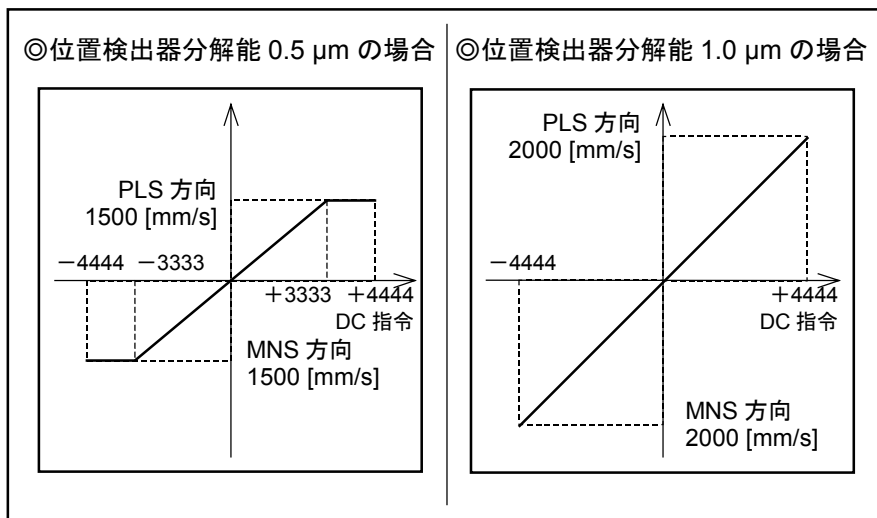

⚠ 注意 : パラメーター DI の設定により、座標が反転している場合には DC 命令の極性も反転します。

### 7.3.2. アナログ入力運転

- 速度制御モード運転では、アナログ指令入力にて直接モーター移動速度を制御することができません。
  - ◇ アナログ指令電圧幅は±10V です。前面ボリューム (VR1) 、またはパラメーター AF の設定により、オフセット調整することができます。(「7.5. アナログ指令電圧オフセットの設定」参照)
  - ◇ 指令電圧への不感帯を設定することができます。(図 7-17 参照)
  - ◇ 指令電圧の極性は、パラメーター AC で選択できます。(表 7-8 参照)
  - ◇ 指令電圧と移動速度の関係は、パラメーター AGV で変更可能です。(図 7-16 参照)
  - ◇ 速度指令の変化による加減速度に制限を設けることができます。(「7.3.3. 加減速度制限機能」参照)

図 7-15


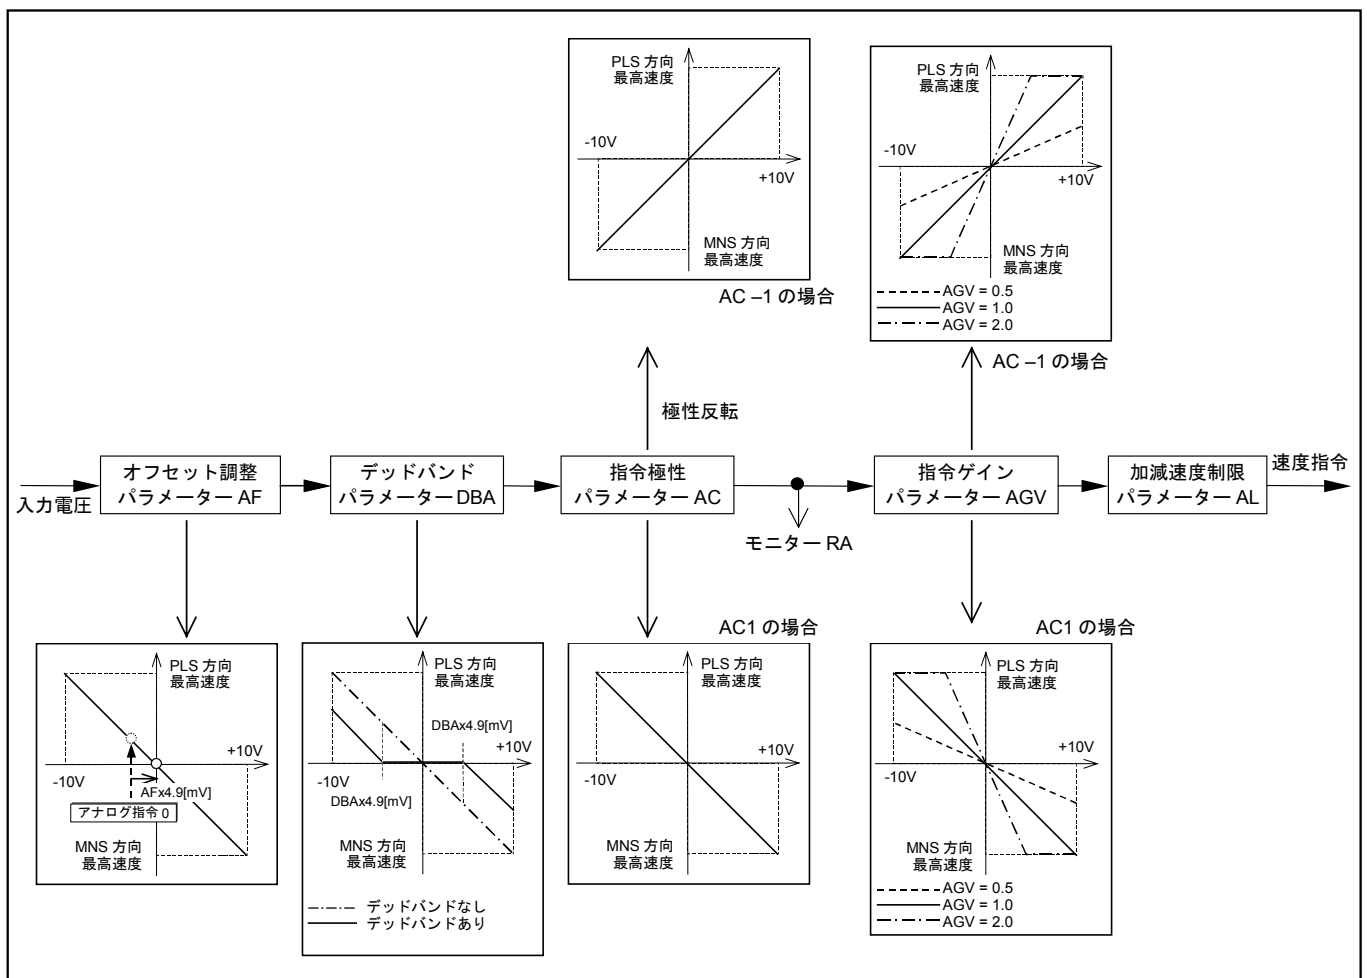


表 7-8


DI 値	AC 値	指令電圧	移動方向
0	1	+	MNS
0	1	-	PLS
0	-1	+	PLS
0	-1	-	MNS
1	1	+	PLS
1	1	-	MNS
1	-1	+	MNS
1	-1	-	PLS

図 7-16 : 指令電圧と移動速度 (AC1)

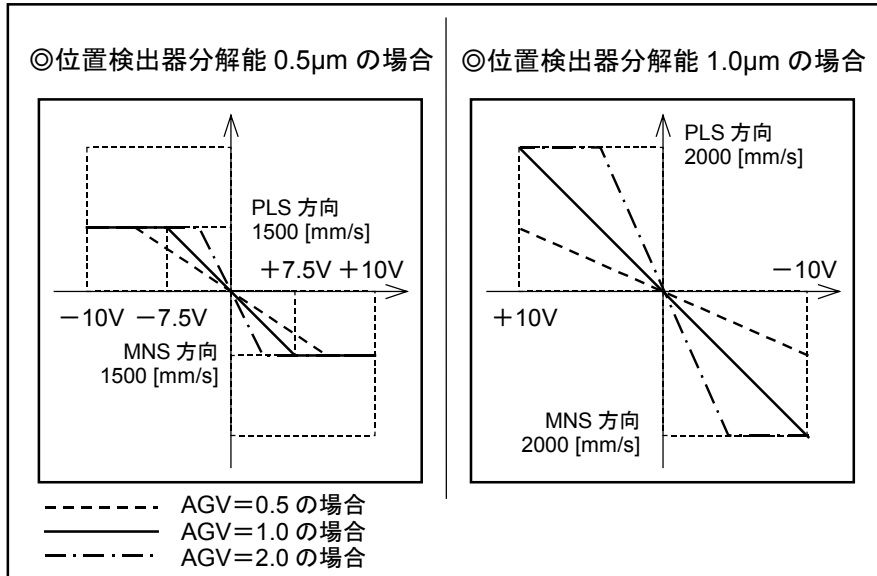

- アナログ指令入力には、不感帯を設定できます。(パラメーター DBA) データー当り  $\pm 4.9\text{mV}$  の不感帯となります。


図 7-17 : 例 DBA100 の場合 (AC1)

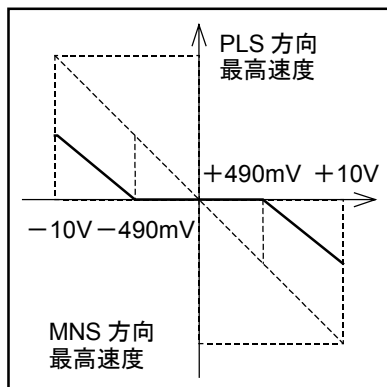

### 7.3.3. 加減速度制限機能

- 速度指令の変化による加減速度指令に制限を設けることができます。
- 加減速度の制限値はパラメーター AL で設定します。
- 加減速度指令がパラメーター AL 設定値を超える場合、加減速度 AL[m/s<sup>2</sup>]に制限します。

図 7-18 : 加減速度制限機能

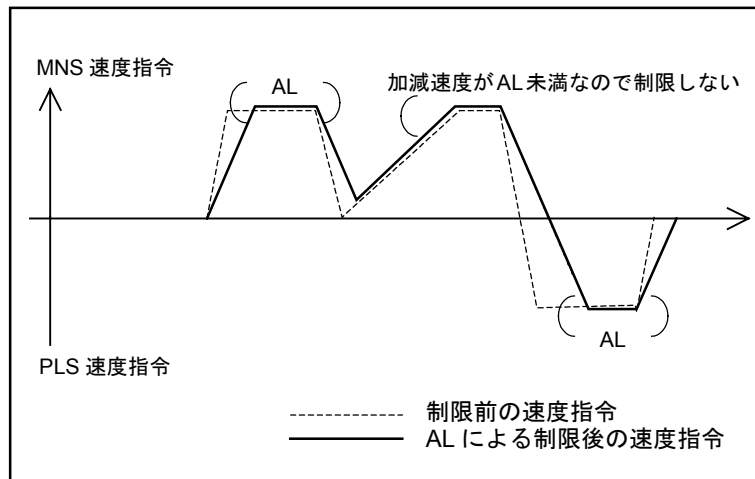

ただし下記の場合はパラメーター AL による加減速度制限は無効となり、加減速度指令の制限は行いません。

- ◇ MS 命令実行によるモータ停止指令時
  - ◇ パラメーター SL の変更による制御モードの切替え時
  - ◇ パラメーター AC の設定によるアナログ入力有効/無効切替え時
- パラメーター AL を 0 に設定すると、加減速度制限機能は無効になります。

## 7.4. 推力制御モード運転

- 推力制御モード運転は、パラメーター SL で設定します。

SL1：推力制御モード

SL2：速度制御モード

SL3：位置制御モード

- 推力制御モードでは、RS232C 通信運転と、アナログ指令入力運転のどちらか選択できます。選択はパラメーター AC で行ないます。

AC0 : アナログ指令入力無効。

DC 命令が有効となります。

AC1 : アナログ指令入力有効。

入力極性は+電圧入力時：MNS 方向

AC-1 : アナログ指令入力有効。

入力極性は+電圧入力時：PLS 方向

### 7.4.1. RS232C 通信運転


- 推力制御モードでは、RS232C 通信命令にて直接モーター出力推力を制御できます。
- パラメーター AC の設定 (AC0) により DC 命令を有効にします。

**D** **C** (data) **ENT**

と入力することにより、データーの値に比例した出力推力でモーターが制御されます。

- DC 命令のデーターとモーター出力推力の関係は図 7-19 のとおりです。

図 7-19

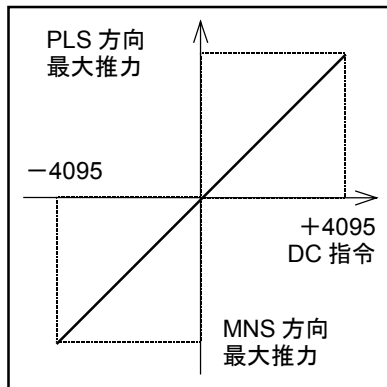

- モーター出力推力は、モーター形式により異なります。



## 7.4.2. アナログ入力運転

- 推力制御運転モードでは、アナログ指令入力にて直接モーター出力推力を制御することができます。
  - ◇ アナログ指令電圧幅は±10V です。前面ボリューム (VR1) 、またはパラメーター AF の設定により、オフセット調整することができます。(「7.5. アナログ指令電圧オフセットの設定」参照)
  - ◇ 指令電圧への不感帯を設定することができます。(図 7-22 参照)
  - ◇ 指令電圧の極性は、パラメーター AC で選択できます。(表 7-9 参照)
  - ◇ 指令電圧とモーター出力推力の関係は、パラメーター AGT で変更可能です。(図 7-21 参照)

図 7-20


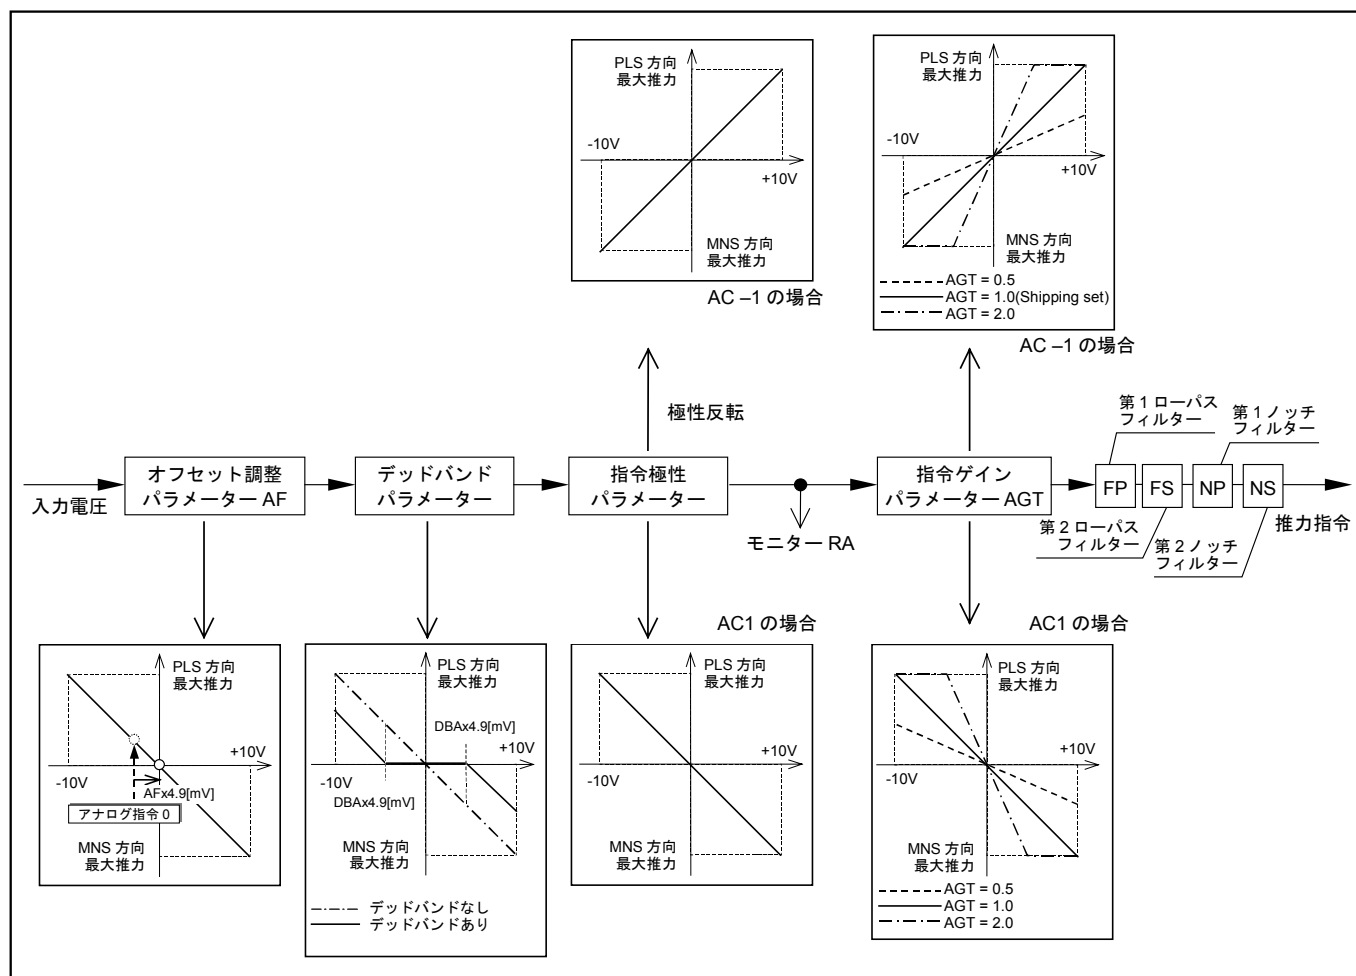


表 7-9


DI 値	AC 値	指令電圧	移動方向
0	1	+	MNS
0	1	-	PLS
0	-1	+	PLS
0	-1	-	MNS
1	1	+	PLS
1	1	-	MNS
1	-1	+	MNS
1	-1	-	PLS

図7-21：指令電圧と出力推力

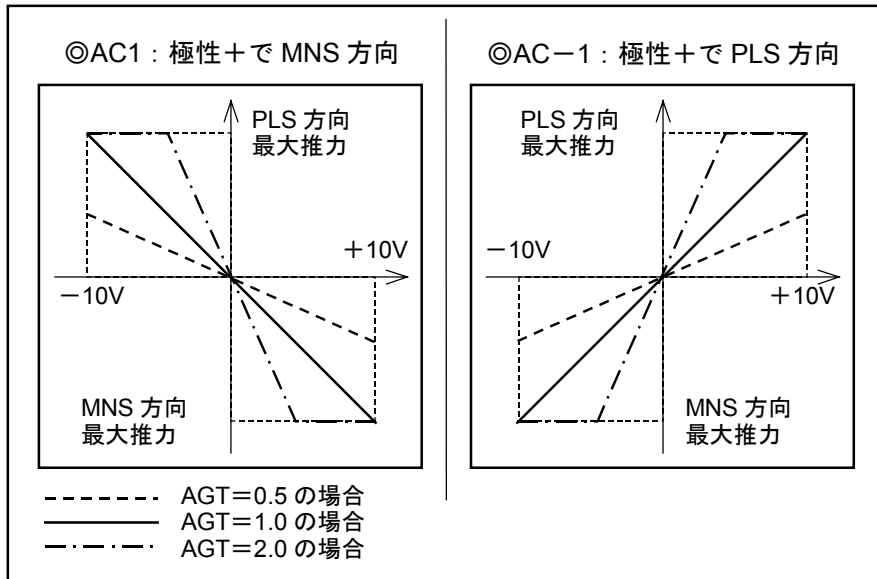

- モーター出力推力は、モーター形式により異なります。
- アナログ指令入力には、不感帯を設定できます。（パラメーター DBA）データー当り  $\pm 4.9\text{mV}$  の不感帯となります。

図7-22：例 DBA100 の場合 (AC1)

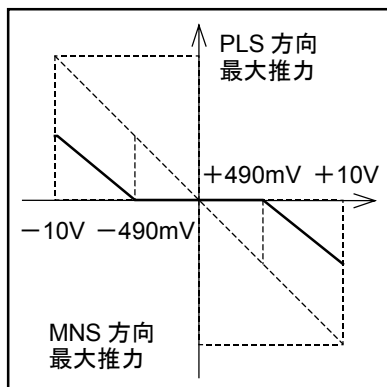

## 7.5. アナログ指令電圧オフセットの設定

- パラメーター AF を設定することにより、アナログ指令電圧へのオフセットを調整することができます。
- パラメーター AF はデータあたり 4.9[mV]で、設定範囲は AF-63～AF63 です。

### 7.5.1. オフセット設定方法

#### 7.5.1.1. オフセット自動調整

- ドライブユニットが自動的にオフセットを設定します。
  - ① ドライブユニットとお客様のコントローラーを接続し、アナログ指令 0 を入力してください。
  - ② パスワードを入力します。パスワード受領メッセージを表示します。

/ N S K SP  
O N ENT



:/NSK ON  
NSK ON  
:\_

- ② 以下のコマンドを実行します。

A F / S T



:AF/ST\_

- ② **ENT** キー入力とともに、オフセットを自動設定します。このとき設定した AF 値が表示されます。

ENT



:AF/ST  
AFxx  
:\_

- ◇ 設定値の単位は 4.9 [mV]です。
- ◇ 算出したオフセットが大きすぎる場合、“AFxx?”を表示します。

### 7.5.1.2. オフセット手動調整

- アナログ指令モニターを用いてオフセットを設定します。

- ①パラメーター AF を AF0 に設定します。
- ②デッドバンド DBA、アナログ指令極性 AC の設定値をメモし、その後 DBA0、AC-1 に設定します。(AC-1 と設定する理由は、アナログ指令電圧と内部指令値の符号を揃えるためです。)
- ③ドライブユニットとお客様のコントローラーを接続し、アナログ指令 0 を入力してください。
- ④以下のコマンドを実行し、アナログ指令をモニターします。



- ⑤ **ENT** キー入力とともに、アナログ入力による内部指令値が繰り返し表示されます。



この場合、表示値が 2 ですので、アナログ指令電圧は  $2 \times 4.9[\text{mV}] = 9.8[\text{mV}]$  です。

- ⑥表示を確認した後、**BS** キーを押します。**BS** キーを押さないと表示を続けたまま他の命令を受け付けません。



- ⑦パスワードを入力します。パスワード受領メッセージを表示します。



- ⑧以下のコマンドを実行します。



- ⑨②で保存したデッドバンド DBA、アナログ指令極性 AC を再設定します。

### 7.5.1.3. ドライブユニット単体でのオフセット調整

- ドライブユニット単体でのオフセットを調整を行います。

- ①ドライブユニットからお客様のコントローラーを外してください。
- ②CN5 の AIN+(8)、AIN-(7)を短絡します。
- ③この状態でオフセット自動設定を実行してください。

## 8. プログラミング

- プログラム運転のプログラミングは、RS232C 通信で行います。プログラミングは、プログラム運転停止状態で行なってください。
- プログラムエリアは図 8-1 のとおりです。チャンネルは 0 から 63 までの 64 チャンネルあります。

図 8-1 : プログラムエリア

チャンネル 0	CH0
チャンネル 1	CH1
・	・
・	・
・	・
チャンネル 63	CH63

### 8.1. 命令、条件パラメーター

#### ◆ 原点復帰

命令 : HS  
条件設定 : なし

- 原点復帰をプログラミングします。
- 命令形式 HS seq  
seq : シーケンスコード (\*, &)
- 移動速度 HV、移動加速度 HA、原点復帰サーチ速度 HZ で設定された値で駆動します。

[参考] HD パラメーターで原点復帰方向を変えることができます。

HD0 : PLS 方向

HD1 : MNS 方向 (出荷時設定)

※プログラム例

: CH0  
HS

◆ 位置決め

命令 : AR, IR

条件設定 : CV, CA、省略可

- 位置決めをプログラミングします。

表 8-1

命令形式	概要	オプション
AR d1 seq	<ul style="list-style-type: none"> <li>● アブソリュート形式/<math>\mu\text{m}</math> 単位の命令です。</li> <li>● ユーザー絶対座標における d1 [<math>\mu\text{m}</math>] の位置まで移動します。</li> </ul>	
IR d1 d2 seq	<ul style="list-style-type: none"> <li>● インクリメンタル形式/<math>\mu\text{m}</math> 単位の命令です。</li> <li>● 現在位置より d1 [<math>\mu\text{m}</math>] だけ移動します。</li> </ul>	オプションコード d2 /n: ( $n \leq 99$ ) <ul style="list-style-type: none"> <li>● d1 の値を n で等分割して一実行単位とします。</li> <li>● 省略時は分割しません。</li> </ul>

- seq はシーケンスコードで、\*、&により次のチャンネル実行条件を設定できます。


- 移動速度 CV、移動加速度 CA を同一チャンネル内に設定できます。これらを省略するとそれぞれ MV, MA で、設定された値で動作します。

※プログラム例

```

:CHO
IR9000/2
CV300
CA0.5
    
```

図 8-2

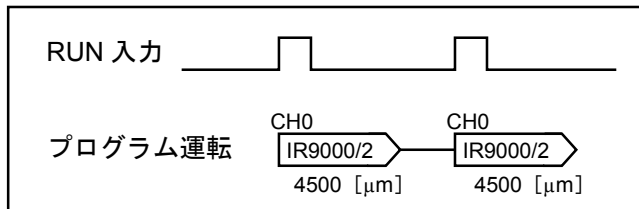

### ◆ ジャンプ


命令 : JP  
条件設定 : なし

- 無条件ジャンプ命令です。
- 指定されたチャンネルへジャンプし、続けて実行します。
- 命令形式 JP m  
m : ジャンプ先のチャンネル No. (省略時 0)

#### ※プログラム例

```
:CH0  
IR1000.&  
:CH1  
IR2000.&  
:CH2  
JP0
```

図 8-3

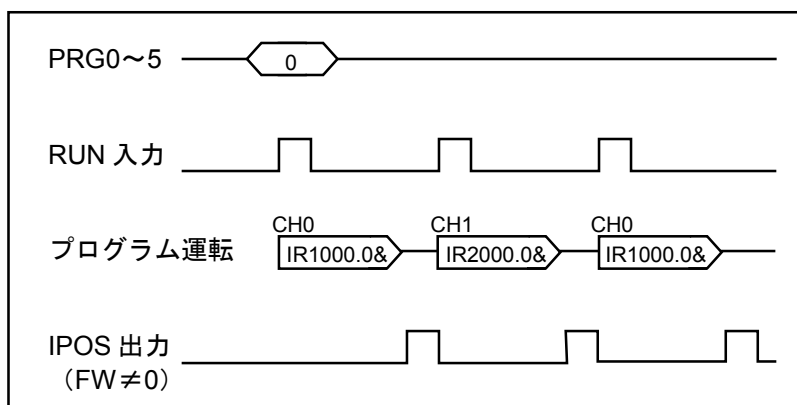

◆ シーケンスコード

命令 : (HS)、(AR)、(IR)

条件設定 : \*, &

- 命令にシーケンスコードを付加することにより外部からのチャンネル選択を行わずに、次のチャンネルを実行することが可能です。

表 8-2


シーケンスコード	IPOS 出力	次のチャンネルの実行
* : アスタリスク	あり	位置決め完了後続けて実行
& : アンパーサンド	あり	位置決め完了後停止して RUN 待ち

※プログラム例

```

:CH0
  IR500*
:CH1
  IR1000&
  
```

図 8-4

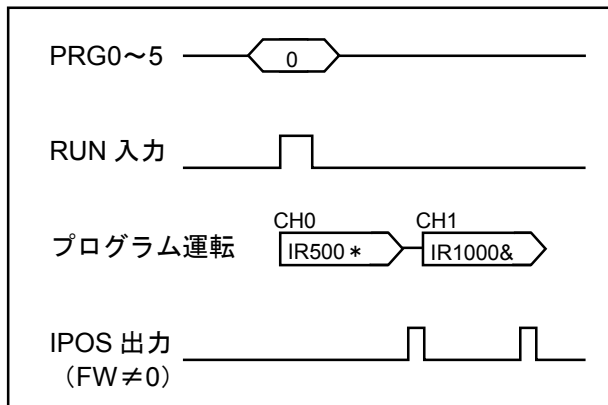

◆ シーケンスコードの変更

条件設定 : OE

- OE seq で現在設定されているシーケンスコードが変更できます。

※プログラム例

:CH0 ----- 変更したいチャンネルを宣言します。

AR9000&

CV300

?OE\* -----     と入力します。

?

:TC0 ----- 変更したチャンネルを確認します。

AR9000\* ----- “&” が “\*” に変わりました。

CV300

:



## 8.2. プログラム編集命令一覧

表 8-3 : プログラム編集命令一覧

項目	命令	機能概要
プログラム 設定内容変更	CH 命令	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CH m <b>ENT</b> (m…プログラムチャンネル番号) でプログラムするチャンネルを宣言します。</li> <li>•すでにチャンネル内にプログラムが設定されている場合は内容を表示し入力待ちになります。(プロンプトが“?”の状態)</li> <li>•プログラムを変更した場合、最後に設定されたものが有効です。</li> </ul>
プログラム 表示	TC 命令	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TC m <b>ENT</b> (m…プログラムチャンネル番号) と入力し、<b>SP</b> キーを押していくとチャンネル m に設定されているプログラムを表示します。</li> <li>• TC/AL <b>ENT</b> と入力し、<b>SP</b> キーを押していくと全チャンネル内容を見ることができます。</li> </ul>
プログラム 消去	CC 命令	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CC m <b>ENT</b> (m …プログラムチャンネル番号) と入力すると、チャンネル m に設定されているプログラムの内容が消されます。</li> </ul>
プログラム 削除	CD 命令	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CD m <b>ENT</b> (m …プログラムチャンネル番号) と入力すると、チャンネル m が削除されます。</li> </ul>
プログラム 挿入	CI 命令	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CI m <b>ENT</b> (m …プログラムチャンネル番号) と入力すると、チャンネル m の位置に新規チャンネルを挿入します。</li> <li>•チャンネルの挿入によって、末尾のチャンネルは削除されます。</li> </ul>

## 8.3. プログラム編集方法

### ◆ 設定

- ①プログラムするチャンネルを宣言します。宣言すると現在設定されている内容が表示されます。プロンプトが“?”になり設定待ちになります。

C H 1 # 0 ? ENT



```
:CH10  
AR18000.0  
CV50.0  
CA0.1
```

- ②命令を入力します。

I R 9 ) 0 ? 0 ? 0 ?  
/ 1 # 0 ? ENT



```
CV50.0  
CA0.1  
?IR9000/10  
?_
```

- ③命令に応じて条件を設定します。

C V 3 < 0 ? ENT



```
CA0.1  
?IR9000/10  
?CV30  
?_
```

- ④条件をキャンセルするときは“0”を入力します。

(入力を間違えた場合は、正しいものを再設定してください。同命令を2度入力した場合は、最後に設定したものが有効となります。)

C A 0 ? ENT



```
?CA0  
?_
```

- ⑤ **ENT** キーだけ入力するとプロンプトが“:”に戻りプログラム設定は終了します。

ENT



```
?  
:_
```

### ◆ 設定内容の読み出し

- ①読み出したいチャンネルを宣言します。宣言すると設定内容が表示されます。

T C 1 # 0 ? ENT



```
:TC10  
IR9000.0/10  
CV30.0  
:_
```

### ◆ 消去

- ①消去したいチャンネルを宣言します。 **ENT** キーを押すとチャンネルの内容は消えます。

C C 1 # 0 ? ENT



```
:CC10  
:_
```

## 8.4. プログラム例

- チャンネル 5 に下記内容を書き込みます

◇ 移動量      マイナス方向に 30mm


◇ 移動加速度    CA : 1.0 [m/s<sup>2</sup>]

◇ 移動速度      CV : 100 [mm/s]

- ①画面表示が下図のようになっているか確認してください。




- ②プログラムするチャンネルを宣言します。


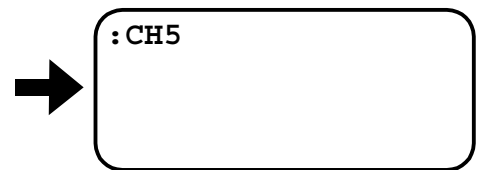


- ③ `ENT` キーを押して実行させます。


下図の例では現在設定されているプログラム内容の表示をしています。

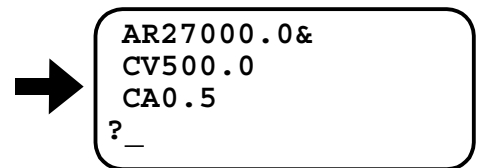


- ④命令を入力します。

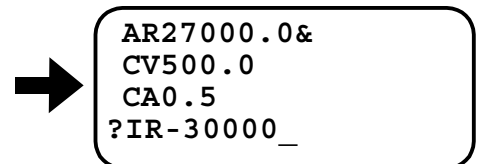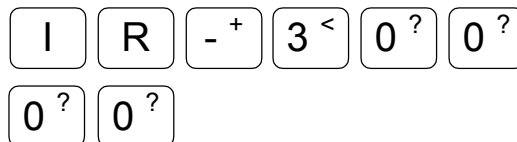

- ⑤ `ENT` キーを押して実行させます。 `ENT` キー入力で次の “?” が出てきます。

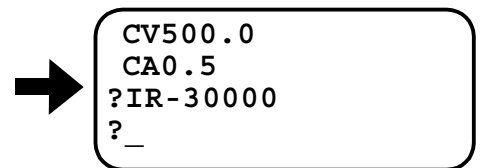

- ⑥命令に応じて条件を設定します。

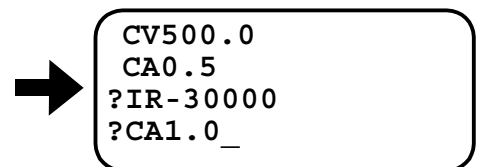

⑦ **ENT** キーを押して実行させます。 **ENT** キー入力で次の “?” が出てきます。

**ENT**



CA0.5  
?IR-30000  
?CA1.0  
?\_  
\_

⑧ 命令に応じて条件を設定します。

**C** **V** **1#** **0?** **0?**



CA0.5  
?IR-30000  
?CA1.0  
?CV100\_  
\_

⑨ **ENT** キーを押して実行させます。 **ENT** キー入力で次の “?” が出てきます。

**ENT**



?IR-30000  
?CA1.0  
?CV100  
?\_  
\_

⑩ 再度 **ENT** キーを押して以降の入力をキャンセルすると書き込み完了です。

**ENT**



?CA1.0  
?CV100  
?  
:\_  
\_

## 9. 命令／パラメーター解説

- 「出荷時」は出荷時に設定されている値を示します。
- 「省略時」は、データーを省略してその命令／パラメーターを入力したときに設定される値を示します。
- ★マークのついた命令はパスワードが必要です。「6.3.2.3. パスワード」を参照してください。

---

### ★ AB : I/O 極性

---

書式 : AB n1 n2 n3 n4 n5 n6 n7 n8  
 データ範囲 : nn=0 … A 接点 (ノーマルオープン)  
                   nn=1 … B 接点 (ノーマルクローズ)  
                   nn=X … 設定時 : X に設定したポートは極性変更しません。  
                                   読み出し時 : X で表示されたポートは極性変更できません A  
   接点固定です。

出荷時 : X0X0XX00、すべて A 接点  
 省略時 : 省略不可、データー 8 桁すべて入力してください。

- 制御入力の極性をポートごとに設定します。
- 極性変更ができるポートは EMST, HLS, OTP, OTM だけで、その他のポートは A 接点固定です。
- 極性変更ができないポートは X に設定してください。“0”または“1”を設定するとエラーになります。
- 設定値は TS 命令および、?AB で読み出し可能です。
- データー桁とポートの対応は以下のとおりです。

データー桁	n1	n2	n3	n4	n5	n6	n7	n8
CN2 ピン No.	25	12	24	11	23	10	22	9
信号名称	SVON	EMST	IOFF	HLS	HOS	CLR	OTM	OTP

---

### ★ AC : アナログ指令入力設定

Analog Command Mode : AC

---

書式 : AC data  
 データ範囲 : -1, 0, 1  
 出荷時 : 1  
 省略時 : 0

- アナログ指令入力の有効／無効および、極性を設定します。  
     AC0 : アナログ指令入力無効。 DC 命令が有効となります。  
     AC1 : アナログ指令入力有効。 +電圧入力時 MNS 方向  
     AC-1 : アナログ指令入力有効。 +電圧入力時 PLS 方向
- ただし、パラメーター DI 命令で座標が反転 (DI1) している場合には、極性がさらに反転されます。
- 設定内容は TS 命令および、?AC で読み出し可能です。

---

**★ AF : アナログ指令オフセット**

---

*Analog Command Offset : AF*

書式	: AF data
データ範囲	: 0~±63 または/ST (自動調整モード)
出荷時	: 0
省略時	: 0

- 速度、トルク制御モードにおけるアナログ指令電圧へのオフセットを設定します。
- 設定データあたり 4.9[mV]のオフセットです。
  - ◇ 例えば、AF-10 の場合には、 $4.9[\text{mV}] \times -10 = -49[\text{mV}]$  が指令電圧へのオフセットとなります。
- AF/ST でオフセット自動調整ができます。
- 詳細は「7.5. アナログ指令電圧オフセットの設定」を参照してください。
- 設定値は TS 命令および、?AF で読み出し可能です。

---

**★ AG : アナログ指令ゲイン**

---

*Analog Command Gain : AG*

書式	: AGV data AGT data
データ範囲	: 0.10~2.00
出荷時	: 1.00 (AGV, AGT 共)
省略時	: 省略不可

- 速度、推力制御モードにおけるアナログ指令ゲインを設定します。
  - AGV : 速度制御モードにおけるアナログ指令ゲイン
  - AGT : 推力制御モードにおけるアナログ指令ゲイン
- 速度指令または、推力指令に対する比になります。
  - ◇ 例えば、AGV0.5 の場合には、 $\text{速度指令入力} \times 0.5$  が実際の速度指令になります。
- 設定値は TS 命令および、?AG で読み出し可能です。

---

**AL : 加減速度リミッター****Accelaration/Deaccelaration Lmitter : AL**

---

書式 : AL data  
データ範囲 : 0, 0.1~50.0 [m/s<sup>2</sup>]  
出荷時 : 0  
省略時 : 0

- 速度制御モードにおける速度指令の変化（加減速度）に制限を設定します。
- アナログ入力、RS-232C 通信による速度指令に対して制限を行います。
- AL0 を設定すると加減速度制限機能は無効になります。
- 詳細は「7.3.3. 速度制御モード運転」を参照してください。
- 設定値は TS 命令および、?AL で読み出し可能です。

---

**★ AN : 多軸通信軸番号設定****Axis Number : AN**

---

書式 : AN data  
データ範囲 : 0~15  
出荷時 : 0  
省略時 : 0

- 多軸通信時の軸番号を設定します。
- 設定値は TS 命令および、?AN で読み出し可能です。
- 詳細は「6.4.4. 多軸通信」を参照してください。

---

**AR : アブソリュートμm 単位位置決め****Absolute Positioning : AR**

---

書式 : AR data  
データ範囲 : -49 999 999.0~+49 999 999.0 [μm]  
省略時 : 0

- data は移動先の位置を表わし、この位置はユーザー絶対座標に従います。
- data の最小指定範囲は、位置検出器分解能（0.5/1.0 [μm]）の値になります。
- AR 命令は入力方法により 2 つの働きをします。
  - ◇ CH 命令でプログラムするチャンネルを選択した後、ドライブユニットから“?”が出力されて入力待ちになっている状態で入力したとき、内部チャンネルの移動量を設定します。
  - ◇ 通常の入力待ち状態のときに入力した場合は位置決め運転指令として働きます。
- AR 命令を実行する前に原点復帰運転による原点座標が確定しない場合は、原点未確定の A5 アラームが表示され、命令は実行されません。

---

**AS : 多軸通信接続読出****Ask Daisy Chain Status : AS**

---

書式 : AS

- 多軸通信時、接続されているドライブユニットの軸番号の状態を読出します。
- AS 命令は、多軸通信時の電源投入時に自動的に実行されます。
- また、AS 命令実行後は、必ず軸番号 0 のドライブユニットが選択されます。

---

**AT : オートチューニング実行****Auto Tuning : AT**

---

書式 : AT

- サーボパラメーターおよび加速度のオートチューニングを実行します。

---

**AX : ドライブユニット選択****Axis Select : AX**

---

書式 : AX data

データ範囲 : 0~15

出荷時 : 0

省略時 : 0

- 多軸通信の際、制御するドライブユニットを選択します。選択されたドライブユニットは受信メッセージを出力します。
- 電源投入時は自動的に 0 番のドライブユニットが選択されます。
- 設定値は TS 命令および、?AX で読出可能です。この命令が入力できるのは多軸通信時のみです。
- 多軸通信時以外の場合は、AX を入力するとエラーメッセージが帰ってきます。
- TS 命令の読出内容にも AX は含まれません。?AX もエラーになります。

**△注意** : 接続されていないドライブユニットは設定しないでください。この場合は処理状態から抜けられなくなります。正常状態に戻るにはまず **BS** キーを押し、続けて接続されているドライブユニットの番号を設定します。

---

**★ AZ : 座標原点設定****Absolute Zero Position Set : AZ**

---

書式 : AZ

- 本命令が実行されたときの位置を座標原点に設定します。



---

★ **BM** : バックスペース (**BS** キー) 機能切替

---

*Backspace Mode : BM*

書式 : BM data  
データ範囲 : 0, 1  
出荷時 : 1  
省略時 : 0

- バックスペース (**BS** キー) の機能を選択します。  
BM0 : 入力済の文字を 1 行キャンセルします。  
BM1 : 入力済の文字を 1 文字デリートします。
- 設定内容は TS 命令および、?BM で読み出し可能です。

---

**CA** : チャンネル内設定移動加減速度

---

*Channel Acceleration : CA*

書式 : CA data  
データ範囲 : 0, 0.1~50.0 [m/s<sup>2</sup>]  
省略時 : 0

- 内部プログラムの各チャンネルの移動加速度を設定します。
- チャンネル内でパラメーター CA を設定しない (または “0” を設定する) 場合はパラメーター MA で設定された移動加速度が有効になります。
- パラメーター CA は CH 命令によるチャンネル編集中に、ドライブユニットから “?” が出力されて入力待ちになっている状態においてのみ入力可能です。
- 設定内容は TC 命令で読み出し可能です。  
◇ ただし、“0” が設定されている場合にはなにも表示されません。

---

**CC** : 内部プログラム消去

---


*Clear Channel : CC*

書式 : CC data  
データ範囲 : 0~63  
省略時 : 0

- data で指定されるチャンネルのプログラム内容を消去します。

書式 : CD data  
 データ範囲 : 0~63  
 省略時 : 0

- data で指定される内部プログラムチャンネルを削除します。
- チャンネルの削除によって、チャンネル m+1 以降は 1 チャンネルずつ前方にシフトし、チャンネル末尾に新規チャンネルが追加されます。
- 動作説明 : CD2 を実行した例

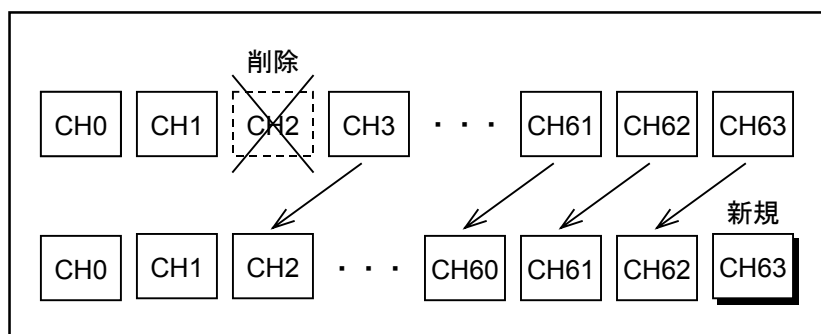


書式 : CH data  
 データ範囲 : 0~63  
 省略時 : 0

- data で指定されるチャンネルの編集を開始します。
- 編集したプログラムは TC 命令で読み出し可能です。

**△注意** : プログラム編集はサーボオフ時に行ってください。

書式 : CI data  
 データ範囲 : 0~63  
 省略時 : 0

- 指定されたチャンネル番号に、新規チャンネルを挿入します。
- チャンネルの挿入によって、チャンネル m 以降は 1 チャンネルずつ後方にシフトし、末尾のチャンネルは削除されます。
- 動作説明 : CI3 を実行した例

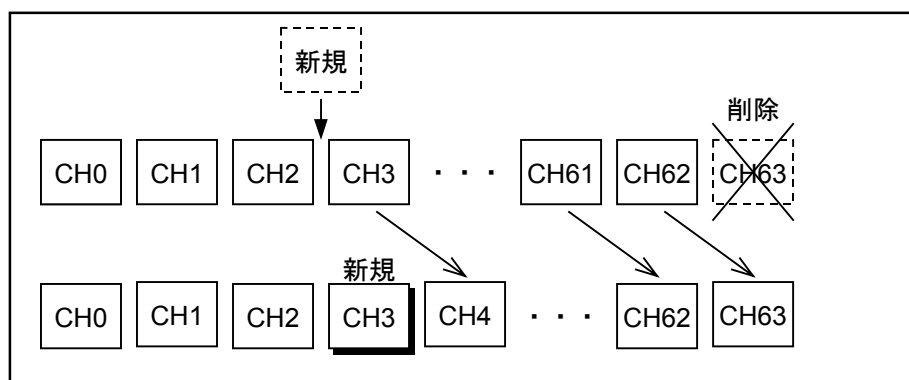

書式 : CL

- 以下のアラームをクリアーします。

アラーム種類	7セグLED	TAによる表示
位置偏差オーバー	F1	F1>Excess Position Error
プログラム異常	F5	F5>Program Error
オートチューニング・エラー	F8	F8>AT Error
RS232C 異常	C2	C2>RS232C Error
ソフトサーマル	A3	A3>Overload
速度異常	A4	A4>Over Speed
原点未確認ワーニング	A5	A5>Origin undefined

---

**★ CM : 通信モード切替****Communication Mode : CM**

---

書式 : CM data  
データ範囲 : 0, 1  
出荷時 : 0  
省略時 : 0

- RS232C の通信モードを選択します。  
CM0 : 標準 (単軸通信)  
CM1 : 多軸通信
- パラメーター CM を変更した場合、次の電源投入時から変更内容が有効となります。
- 設定内容は TS 命令および、?CM で読み出し可能です。

---

**CO : 位置偏差オーバー検出値****Position Error Counter Over Limit : CO**

---

書式 : CO data  
データ範囲 : 1.0~49 999 999.0 [ $\mu\text{m}$ ]  
出荷時 : 50 000.0  
省略時 : 省略不可

- 位置偏差オーバーの検出値を設定します。
- data の最小指定単位は、位置検出器分解能 (0.5/1.0 [ $\mu\text{m}$ ]) の値になります。
- 位置偏差カウンターがこの値を超えると位置偏差オーバーアラームとなり、DRDY 出力が開となります。
- 設定値は TS 命令および、?CO で読み出し可能です。

---

**★ CR : パルス列入力分解能****Circular Resolution : CR**

---

書式 : CR data  
データ範囲 : X1, X2, X4, X5  
出荷時 : X1  
省略時 : 省略不可

- パルス列入力の分解能を設定します。
- 具体的分解能については「7.2.3. パルス列入力位置決め」を参照してください。
- 分解能は入力直後から変化します。
- 設定値は TS 命令および、?CR で読み出し可能です。

---

**CV : チャンネル内設定移動速度****Channel Velocity : CV**

---

書式 : CV data

データ範囲

位置検出器分解能

0.5 [ $\mu\text{m}$ ] : 0, 0.1~1 500.0 [ $\text{mm/s}$ ]1.0 [ $\mu\text{m}$ ] : 0, 0.1~2 000.0 [ $\text{mm/s}$ ]

省略時 : 0

- 内部プログラムの各チャンネルの移動速度を設定します。
- チャンネル内でパラメーター CV を設定しない（または“0”を設定する）場合はパラメーター MV で設定された移動速度が有効になります。
- パラメーター CV は CH 命令によるチャンネル編集中に、ドライブユニットから“?”が出力されて入力待ちになっている状態においてのみ入力可能です。
  - ◇ 通常の入力待ち状態（“:”の状態）で入力するとエラーになります。
- 設定内容は TC 命令で読み出し可能です。
  - ◇ ただし、“0”が設定されている場合にはなにも表示されません。

---

**★ DB : デッドバンド設定****Dead Band : DB**

---

書式 : DBA data

DBP data

データ範囲

DBA : 0, 1~2 047

DBP : -2047.0~+2047.0 [ $\mu\text{m}$ ]


出荷時 : 0 (DBA, DBP 共)

省略時 : 0

- 位置ループおよび、アナログ指令入力に不感帯を設定します。
- DBP の data の最小指定単位は、位置検出器分解能 (0.5/1.0 [ $\mu\text{m}$ ]) の値になります。
- 詳細は「6.2.5. 不感帯領域設定 : DBP」を参照して下さい。
- DBA についての詳細は「7.3.2. アナログ入力運転」(速度制御モード時)または「7.4.2. アナログ入力運転」(推力制御モード時)を参照してください。
- 設定値は TS 命令および、?DB で読み出し可能です。

書式	: DC data
データ範囲	: -4 444~+4 444 (速度制御モードの場合)
	: -4 095~+4 095 (推力制御モードの場合)
省略時	: 0

- 速度制御モード、推力制御モードにおいて RS232C 通信により直接運転指令を入力します。ただし応答性が悪いため定常的な運転や、モーターの動作テストなどでのみ使用してください。
- データーとして正の値を指定すると PLS 方向への指令、負の値を指定すると MNS 方向への指令となります。
- アナログ指令有効時 (AC 命令を参照)、または位置制御モード時に本命令を入力すると、“DC INHIBITED” が表示され、実行されません。
- 本命令による指令値は、以下の操作で“0”にクリアされます。
  - ①サーボオフ
  - ②非常停止
  - ③オーバートラベルリミット
  - ④制御モード切り替え
  - ⑤アナログ指令有効

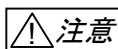 **注意** : パラメーターDI の設定により、座標が反転している場合には、DC 命令の極性も反転します。

---

★ DI : 座標方向


Direction Inversion : DI

---

書式	: DI data
データ範囲	: 0, 1
出荷時	: 0
省略時	: 0

- 座標のカウント方向を切り替えます。
- 詳細は「6.2.1. 座標系」を参照してください。

書式 : EM data / RP  
 データ範囲 : 0, 1, 2  
 省略時 : 0

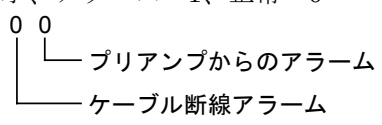EM0	エンコーダーカウンター	10進数7桁表示
EM1	Z相モニター	Z相を通過するごとに0または1の1桁トグル表示
EM2	エンコーダーアラーム信号	2桁表示、アラーム=1、正常=0 

- /RP を付けて EM 命令を実行すると連続表示になります。
- /RP を付けない場合は1度だけ表示します。
- 連続表示から抜け出すには **[BS]** キーを押します。
- エンコーダーカウンターの表示は [μm] 単位の表示となります。

## ★ ER : 位置検出器分解能設定

書式 : ER data  
 データ範囲 :  
 位置検出器分解能  
     1.0 [μm] : 1.0  
     0.5 [μm] : 0.5  
 省略時 : 省略不可

**△注意** : 搭載リニアスケールの分解能に応じて設定されておりますので変更しないでください。

## ★ FC : 静止摩擦補償値設定

書式 : FC data  
 データ範囲 : 0~2 047  
 出荷時 : 0  
 省略時 : 0

- 推力出力に静止摩擦補償機能を付加します。
- “0” を設定すると機能はなくなります。
- パラメーター FC の設定値は以下の計算で求めます。  

$$FC = 2047 \times \frac{\text{静止摩擦推力}}{\text{モーター最大推力}}$$
- 設定値は TS 命令および、?FC で読み出し可能です。

---

★ **FF** : フィードフォワードゲイン

Feed Forward Gain : FF

---

書式 : FF data  
データ範囲 : 0.0000~1.0000  
出荷時 : 0.0000  
省略時 : 0.0000

- 速度ループにフィードフォワード補償を付加します。
- 詳細は「6.2.3. フィードフォワード補償」を参照してください。
- “0” を設定するとフィードフォワード補償機能はなくなります。
- 設定値は TS 命令および、?FF で読み出し可能です。

---


**FO** : 速度感応式ローパスフィルター設定

Low-Pass Filter Off Velocity : FO

---

書式 : FO data  
データ範囲 : 0, 1~2 000 [mm/s]  
出荷時 : 0  
省略時 : 0

- パラメーター FO を設定することによりローパスフィルター (パラメーター FP, FS) が速度感応式になります。
- パラメーター FO はローパスフィルターを ON/OFF するための速度しきい値を設定します。
- 本機能を設定することで、整定時間にあまり影響を与えずに共振音を低減することが可能です。
- パラメーター FO を “0” に設定すると本機能は無効になります。(フィルター常時有効)

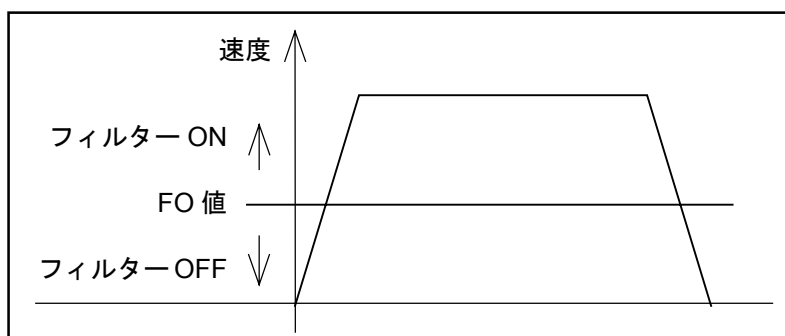



---

**FP : 第1 ローパスフィルター周波数****Low-pass Filter, Primary : FP**

---

書式	: FP data
データ範囲	: 0, 10~500 [Hz] または/AJ (アジャスト・モード)
出荷時	: 0
省略時	: 0

- 速度ループ第1 ローパスフィルターの周波数を設定します。
- “0” を入力した場合、速度ループ第1 ローパスフィルターは OFF に設定されます。この場合「PRI.LPF OFF」と表示されます。
- “0” 以外のデータ (10~500) が入力された場合はその周波数が設定されます。
- 設定値は TS 命令および、?FP で読み出し可能です。
- FP/AJ で調整プログラムが起動されます。

---

**FS : 第2 ローパスフィルター周波数****Low-pass Filter, Secondary : FS**

---

書式	: FS data
データ範囲	: 0, 10~500 [Hz] または/AJ (アジャスト・モード)
出荷時	: 0
省略時	: 0

- 速度ループ第2 ローパスフィルターの周波数を設定します。
- “0” を入力した場合、速度ループ第2 ローパスフィルターは OFF に設定されます。この場合「SEC.LPF OFF」と表示されます。
- “0” 以外のデータ (10~500) が入力された場合はその周波数が設定されます。
- 設定値は TS 命令および、?FS で読み出し可能です。
- FS/AJ で調整プログラムが起動されます。

---

**FW : IPOS 出力時間幅****FIN Width : FW**

---

書式	: FW data
データ範囲	: 0, 0.3~100.0 [0.1 秒]
出荷時	: 0
省略時	: 0

- IPOS 出力時間幅を設定します。時間単位は 0.1 秒です。
- すなわち FW1 と設定すると時間幅は 0.1 秒となります。
- “0” と設定した場合は通常の IPOS 仕様となり、内部偏差カウンタ値が IN 設定値以下であれば、常に IPOS 出力は閉となっています。
- “0.3~100” を設定した場合は FIN 仕様となり、内部偏差カウンタ値が IN 設定値以下になったとき、FW 設定値の時間幅だけ閉となります。
- 出力タイミングについては「6.1.7. 位置決め完了検出」を参照してください。
- 設定値は TS 命令および、?FW で読み出し可能です。
- なお、パルス列入力位置決め運転時は、IPOS 仕様に設定してください。(FW0)

---

**★ GP : ゲイン切り替え点****Gain Switching Point : GP**

---

書式	: GP data
データ範囲	: 0, 1.0~1 000.0 [ $\mu$ m]
出荷時	: 0.0
省略時	: 0.0

- ゲイン切り替えを行うための、位置偏差カウンタに対するしきい値を設定します。
- 位置偏差カウンタがパラメータ GP を下回ると、静止時のゲイン VGL, VIL に切り替えます。
- data の最小指定範囲は、位置検出器分解能 (0.5/1.0 [ $\mu$ m]) の値になります。
- ゲイン切り替え機能についての詳細は「6.2.6. ゲイン切り替え機能」を参照してください。
- GP0 に設定すると、ゲイン切り替えを行いません。
- 設定値は TS 命令および、?GP で読み出し可能です。

---

**GT : ゲイン切り替え安定確認タイマー****Gain Switching Timer : GT**

---

書式	: GT data
データ範囲	: 0~1 000 [ms]
出荷時	: 5
省略時	: 0

- ゲイン切り替え時の、位置偏差カウンタの安定確認時間を設定します。
- パラメータ GT に設定された時間、継続して位置偏差カウンタがパラメータ GP を下回ると、静止時ゲイン VGL, VIL に切り替えます。
- ゲイン切り替え機能についての詳細は「6.2.6. ゲイン切り替え機能」を参照してください。
- 設定値は TS 命令および、?GT で読み出し可能です。

---

**HA : 原点復帰移動加減速度**

---

*Home Return Acceleration : HA*

書式 : HA data  
データ一範囲 : 0.1~50.0 [m/s<sup>2</sup>]  
出荷時 : 0.5 [m/s<sup>2</sup>]  
省略時 : 省略不可

- 原点復帰の際の移動加速度を設定します。
- 設定値は TS 命令および、?HA で読み出し可能です。

---

**★ HD : 原点復帰方向設定**

---

*Home Return Direction : HD*

書式 : HD data  
データ一範囲 : 0, 1  
出荷時 : 1  
省略時 : 0

- 原点復帰運転の詳細は「7.2.1. 原点復帰運転」を参照してください。  
HD0 : PLS 方向に原点復帰  
HD1 : MNS 方向に原点復帰

---

**★ HO : 原点復帰オフセット量**

---

*Home Offset : HO*

書式 : HO data  
データ一範囲 : 0~±30 000 000.0 [μm]  
出荷時 : 0.0  
省略時 : 0.0

- 原点基準位置からのオフセット量を設定します。
- data の最小単位は、位置検出器分解能 (0.5/1.0 [μm]) の値になります。
- HS/LS 命令実行後にスライダを原点とする位置へ合せて HO/ST を入力すると、HO 値のテーチングができます。
- 設定値は TS 命令および、?HO で読み出し可能です。

---

**HS : 原点復帰起動**

---

*Home Return Start : HS*

書式 : HS

- 原点復帰運転を開始します。
- HS/LS で原点近傍センサーの取付位置調整ができます。
- 「7.2.1.2. 原点リミットスイッチの調整および原点復帰オフセット量の調整」を参照してください。

---

**HV : 原点復帰移動速度****Home Return Velocity : HV**

---

書式 : HV data  
データ範囲  
位置検出器分解能  
1.0 [ $\mu\text{m}$ ] : 0.1~2 000.0 [ $\text{mm}/\text{s}$ ]  
0.5 [ $\mu\text{m}$ ] : 0.1~1 500.0 [ $\text{mm}/\text{s}$ ]  
出荷時 : 100.0 [ $\text{mm}/\text{s}$ ]  
省略時 : 省略不可

- 原点復帰移動速度を設定します。
- 設定値は TS 命令および、?HV で読み出し可能です。

---

**HZ : 原点復帰サーチ速度****Home Return Near-Zero Velocity : HZ**

---

書式 : HZ data  
データ範囲 : 0.1~100.0 [ $\text{mm}/\text{s}$ ]  
出荷時 : 5.0 [ $\text{mm}/\text{s}$ ]  
省略時 : 省略不可

- 原点復帰サーチ速度を設定します。
- 設定値は TS 命令および、?HZ で読み出し可能です。

---

**★ ILV : 速度ループ積分リミッター****Integration Limit : ILV**

---

書式 : ILV data  
データ範囲 : 0.0~100.0 [%]  
出荷時 : 100.0

- 積分動作に上限（リミット）を設定します。
- 詳細は「6.2.4. 積分リミッター：ILV」を参照してください。
- 設定値は TS 命令および、?ILV で読み出し可能です。

---

**IN : 位置決め完了検出値****In-position : IN**

---

書式 : IN data  
データ範囲 : 0.0~49 999 999.0 [ $\mu\text{m}$ ]  
出荷時 : 100.0  
省略時 : 0.0

- 位置決め完了検出値（インポジション幅）を設定します。
- data の最小指定単位は、位置検出器分解能（0.5/1.0 [ $\mu\text{m}$ ]）の値になります。
- パラメーター IN で設定した値を位置偏差カウンターが下回ると IPOS 信号を出力します。
- 設定値は TS 命令および、?IN で読み出し可能です。

書式 : IO data opt  
 データ範囲 : data=省略、0 ---- 入出力表示  
                   data=1 ----- 入出力表示 (B 接点入力を反転表示)  
                   data=2 ----- プログラム運転関連入出力表示  
                   data=3 ----- ジョグ運転関連入出力表示  
 オプションコード : opt=省略----- 一回のみ表示  
                   opt=/RP ----- 繰り返し表示

- CN2, CN5 の制御入出力状態 (ON/OFF、開/閉) を 0 または 1 で表示します。  
 1 表示の場合 : 入力「ON」、出力「閉」  
 0 表示の場合 : 入力「OFF」、出力「開」
- IO/RP の繰り返し表示から抜け出すには **[BS]** キーを入力します。
- 表示形式内容については「6.1.11.1. 制御用入出力信号のモニター方法」を参照してください。

書式 : IR data  
 データ範囲 : -49 999 999.0 ~ +49 999 999.0 [ $\mu\text{m}$ ]  
 省略時 : 0

- RS232C 通信運転においてインクリメンタル  $\mu\text{m}$  単位位置決め命令を実行します。
- data の最小指定単位は、位置検出器分解能 (0.5/1.0 [ $\mu\text{m}$ ]) の値になります。
- data の符号により移動方向を指定します。  
 data>0 : プラス方向 (PLS 方向)  
 data<0 : マイナス方向 (MNS 方向)
- パラメーター DI 命令で座標が反転 (DI1) している場合には、移動方向は DI の値で方向逆転します。

書式 : IS data  
 データ範囲 : 0, 0.3~100.0 [0.1 秒]  
 省略時 : 0

- 位置決め完了信号 (IPOS) の出力条件を規定します。  
 IS0 : 偏差カウンターデータがパラメーター IN 設定値以下になったとき、IPOS 信号が出力されます。  
 IS data (data $\neq$ 0) : 偏差カウンターデータが data $\times$ 0.1 秒間連続してパラメーター IN 設定値以下になったとき、IPOS 信号が出力されます。
- 設定値は TS 命令および ?IS で読み出し可能です。

---

**JA : ジョグ移動加減速度****Jog Acceleration : JA**

---

書式 : JA data  
データ範囲 : 0.1~50.0 [m/s<sup>2</sup>]  
出荷時 : 0.5 [m/s<sup>2</sup>]  
省略時 : 省略不可

- ジョグ運転の際の移動加速度を設定します。
- 設定値は TS 命令および、?JA で読み出し可能です。

---

**JP : ジャンプ先チャンネル設定****Jump : JP**

---

書式 : JP data  
データ範囲 : 0~63  
省略時 : 0

- 内部プログラムの無条件ジャンプ先を設定します。
- この JP 命令が設定されているチャンネルを実行すると、無条件に data で設定されたチャンネルへジャンプして、そのチャンネルを実行します。
- JP 命令は CH 命令にてプログラムするチャンネルを設定した後、ドライブユニットから“?”が出力されて入力待ちになっている状態においてのみ入力可能です。
- 通常の入力待ち状態（“:”の状態）で入力するとエラーになります。
- 設定内容は TC 命令で読み出し可能です。

---

**JV : ジョグ移動速度****Jog Velocity : JV**

---

書式 : JV data  
データ範囲  
位置検出器分解能  
1.0 [μm] : 0.1~2 000.0 [mm/s]  
0.5 [μm] : 0.1~1 500.0 [mm/s]  
出荷時 : 50.0  
省略時 : 省略不可

- ジョグ運転の際の移動速度を設定します。
- 設定値は TS 命令および、?JV で読み出し可能です。

---

**LG : 速度ループ比例ゲイン低減率設定****Lower Gain : LG**

---

書式 : LG data  
データ範囲 : 0~100 [%]  
出荷時 : 50  
省略時 : 0

- IOFF 入力が入ったときの速度ループ比例ゲイン (VG) の低減率を設定します。
- ただし、位置偏差オーバーアラームが発生した場合はゲイン低減は無効となります。

---

**★ LO : 負荷質量値設定**

---

*Load weight : LO*

書式 : LO data  
データ範囲 : 0.0~500.0 [kg]  
出荷時 : 0.0  
省略時 : 0.0

- 搭載負荷質量値を設定します。
- AT 命令を実行すると自動的にパラメーター LO の値を設定します。
- 設定内容は TS 命令および、?LO で読み出し可能です。
- LO 値を変更すると PG, VG, VI, MA 値が自動調整されます。
- PG 値または VG 値、VI 値を変更すると LO 値は 0 にクリアされます。

---

**MA : 移動加減速度**

---

*Move Acceleration : MA*

書式 : MA data  
データ範囲 : 0.1~50.0 [m/s<sup>2</sup>] または /AJ (アジャスト・モード)  
出荷時 : 0.5 [m/s<sup>2</sup>]  
省略時 : 省略不可

- RS232C 通信運転の際の移動加減速度を設定します。
- 設定値は TS 命令および、?MA により読み出し可能です。
- MA/AJ で調整プログラムが起動されます。
- LO 値を変更すると自動調整されます。

---

**MI : システム内容表示**

---

*Read Motor ID: MI*

書式 : MI

- システム ROM 名番および推力 ROM 名番を表示します。

書式 : MM data  
 データ範囲 : 0, 1  
 出荷時 : 1  
 省略時 : 0

- TA, TC, TS 命令で設定値や状態を読み出す場合の表示形式を設定します。
- MM0 の場合は全表示内容を連続して表示します。
- MM1 を設定した場合は、“MA0.1 ;” というように各項目に “ ; ” を付けて表示し、この状態で一時停止します。
- 停止状態においては **[SP]** キーと **[BS]** キーのみ有効で、**[SP]** キーを押した場合は次項目に進み、**[BS]** キーを押した場合は命令実行（設定値読出）を中断します（ “ ; ” が表示され通常の指令入力待ちになります）。
- 設定値は TS 命令および、?MM で読み出し可能です。

書式 : MN data  
 データ範囲 : 0~7  
 出荷時 : 0  
 省略時 : 0

- アナログモニター出力の内容を選択設定します。
- 設定内容はバックアップされません。
- 設定内容は?MN で読み出し可能です。
- アナログモニターの出力内容は以下のとおりです。出力内容の詳細については「6.1.11.2. アナログ出力」を参照してください。

MN 値	モニター出力内容
MN0	モーター移動速度
MN1	移動速度指令値
MN2	移動速度偏差値
MN3	推力指令値
MN4	U 相駆動電流指令値
MN5	移動量指令値
MN6	位置偏差カウンター溜り量 (±63μm/±10V)
MN7	位置偏差カウンター溜り量 (±16 383μm/±10V)



---

**MO** : モーターサーボオフ

*Motor Off : MO*

---

書式 : MO

- SVON 入力 (CN2) が ON でモーターがサーボオン状態のとき、MO 命令を入力すると、その直後からモーターはサーボオフ状態になります。
- 再びサーボオン状態に戻すには SV 命令または MS 命令を入力します。
- MS 命令によりサーボオン状態に戻すと以前の運転指令はクリアされます。

---

**MS** : モーター運転停止

*Motor Stop : MS*

---

書式 : MS

- モーターが運転指令を実行している状態で MS 命令を入力すると、モーターはその運転指令の実行を中止して停止します。このときモーターはサーボオン (モーターロック) 状態です。
- また、停止前の運転指令はクリアされます。MO 命令によりモーターをサーボオフ状態にしたとき、MS 命令を入力するとサーボオン状態に戻ります。このとき、MO 命令入力前に実行していた運転指令はクリアされます。


---

**MT** : (工場設定パラメーター)

*(Factory use only) : MT*

---

出荷時 : モーターごとに最適設定

 **注意** : モーターごとに最適設定されておりますので変更しないでください。

- 本パラメーターは工場設定パラメーターです。
- 設定内容は TS 命令および、?MT で読み出し可能です。

---

**MV** : 移動速度

*Move Velocity : MV*

---

書式 : MV data

データ範囲

位置検出器分解能

1.0 [ $\mu\text{m}$ ] : 0.1~2 000.0 [mm/s] または/AJ (アジャスト・モード)

0.5 [ $\mu\text{m}$ ] : 0.1~1 500.0 [mm/s] または/AJ (アジャスト・モード)

出荷時 : 500.0 [mm/s]

省略時 : 省略不可

- RS232C 通信運転の際の移動速度を設定します。
- 設定値は TS 命令および、?MV で読み出し可能です。
- MV/AJ で調整プログラムが起動されます。

---

**NP** : 第1 ノッチフィルター周波数*Notch Filter, Primary : NP*

---

書式 : NP data  
データ範囲 : 0, 10~500 [Hz] または/AJ (アジャスト・モード)  
出荷時 : 0  
省略時 : 0

- 速度ループ第1 ノッチフィルターの周波数を設定します。
- “0” を入力した場合、速度ループ第1 ノッチフィルターは OFF に設定されます。この場合「PRI.NF OFF」と表示されます。
- “0” 以外のデータ (10~500) が入力された場合はその周波数が設定されます。
- 設定値は TS 命令および、?NP で読み出し可能です。
- NP/AJ で調整プログラムが起動されます。

---

**NS** : 第2 ノッチフィルター周波数*Notch Filter, Secondary : NS*

---

書式 : NS data  
データ範囲 : 0, 10~500 [Hz] または/AJ (アジャスト・モード)  
出荷時 : 0  
省略時 : 0

- 速度ループ第2 ノッチフィルターの周波数を設定します。
- “0” を入力した場合、速度ループ第2 ノッチフィルターは OFF に設定されます。この場合「SEC.NF OFF」と表示されます。
- “0” 以外のデータ (10~500) が入力された場合はその周波数が設定されます。
- 設定値は TS 命令および、?NS で読み出し可能です。
- NS/AJ で調整プログラムが起動されます。

---

**★** **NW** : チャタリング防止カウンター*Neglect Width : NW*

---

書式 : NW data  
データ範囲 : 0~4  
出荷時 : 2  
省略時 : 0

- RUN 入力および HOS 入力はエッジ検出起動入力ですが、有接点 I/O を接続された場合にチャタリング対策として立ち上がりエッジから一定タイマー後にレベル検出します。  
タイマー = data × 2.8 [ms]
- 設定値は TS 命令および、?NW で読み出し可能です。

書式 : OE data  
 データ範囲 : \*, &  
 省略時 : 省略不可

- チャンネル内にすでに設定されているプログラムのシーケンスコードを変更します。
- OE 命令は CH 命令によるチャンネル編集集中に、ドライブユニットから“?”が出力されて入力待ちになっている状態においてのみ入力可能です。
  - ◇ 通常の入力待ち状態 (“:”の状態) で入力するとエラーになります。
- data はシーケンスコードを表わします。シーケンスコードを付加することにより、外部からのチャンネル選択を行わずに次のチャンネルを実行することが可能です。
  - \* ---- プログラム内容実行後 IPOS 信号を出力し、続いて次のチャンネルを実行します。
  - &---- プログラム内容実行後 IPOS 信号を出力し停止します。RUN 信号が入力されると次のチャンネルを実行します。

## ★ OL : ソフトウェアサーマル過負荷量

Overload Limit : OL

書式 : OL data  
 データ範囲 : 0~100  
 出荷時 : ドライブユニットの種類ごとに最適設定  
 省略時 : 0

- ドライブユニットの種類ごとに最適設定されております。再設定される場合は購入元まで連絡してください。
- “0”を設定すると「THERMAL. OFF」と表示し、この機能はなくなります。
- 設定値は TS 命令および、?OL で読み出し可能です。

## ★ OS : 原点復帰モード設定

Origin Setting Mode : OS

書式 : OS data  
 スケール Z 相あり  
 データ範囲 : data=6 … HLS 入力検出後 Z 相を原点の基準とする方式です。  
                   : data=7 … HLS 入力エッジを原点の基準とする方式です。  
 出荷時 : OS6  
 スケール Z 相なし  
 データ範囲 : data=7 … HLS 入力エッジを原点の基準とする方式です。  
 出荷時 : OS7

- 原点復帰モードを設定します。
- 動作については「7.2.1. 原点復帰運転」を参照してください。
- 設定値は TS 命令および、?OS で読み出し可能です。

---

★	OTP	: ソフトオーバートラベル	: OTP
★	OTM	: ソフトオーバートラベル	: OTM

---

書式	: OTP data
	: OTM data
データ範囲	: -49 999 999.0 ~ +49 999 999.0 [ $\mu$ m]
	または /ST (ティーチング・モード)
出荷時	: OTP 0.0
	: OTM 0.0
省略時	: 0.0

- 内部の絶対座標を利用してオーバートラベルリミットをソフトウェア上で設定します。  
OTP : プラス方向のパルス単位トラベルリミット値設定  
OTM : マイナス方向のパルス単位トラベルリミット値設定
  - OTP /ST, OTM /ST、でティーチングによる設定ができます。
  - data の最小指定単位は、位置検出器分解能 (0.5 / 1.0 [ $\mu$ m]) の値になります。
- ※詳細は「6.1.5.2. ソフトオーバートラベルリミット」を参照してください。
- 設定値は TS 命令および、?OT で読み出し可能です。

---

★	PC	: パルス列入力指令形式	Pulse Command : PC
---	----	--------------	--------------------

---

書式	: PC data
データ範囲	: 0 ~ 4
出荷時	: 0
省略時	: 0

- パルス列入力指令の形式を設定します。  
PC0 : PLS&MNS 形式  
PC1 : パルス&方向 形式  
PC2 : A 相 / B 相入力  $\times$  1 形式  
PC3 : A 相 / B 相入力  $\times$  2 形式  
PC4 : A 相 / B 相入力  $\times$  4 形式
- 設定値は TS 命令および、?PC で読み出し可能です。

---

PG	: 位置ループ比例ゲイン	Position Gain : PG
----	--------------	--------------------

---

書式	: PG data
データ範囲	: 0.010 ~ 1.000 または /AJ (アジャスト・モード)
出荷時	: 0.100
省略時	: 省略不可

- 位置ループ比例ゲインを設定します。
- 設定値は TS 命令および、?PG で読み出し可能です。
- PG /AJ で調整プログラムが起動されます。
- LO 値、SG 値を変更すると自動調整されます。
- PG 値を変更すると LO 値、SG 値が 0 にクリアされます。

---

**★ PH : 自動原点復帰****Program Home Return : PH**

---

書式 : PH data  
データ範囲 : 0…自動原点復帰無効  
1…座標未確定時に1度だけ自動原点復帰を実行  
2…プログラム運転の起動時に毎回自動原点復帰を実行  
出荷時 : 0  
省略時 : 0

- プログラム運転起動時に原点復帰  
→プログラム運転と自動的に原点復帰を行います。
- HS 命令をプログラムすることによる1チャンネル分のプログラム領域の消費を防ぎます。
- 設定値は TC/AL 命令および、?PH で読み出し可能です。

---

**★ PS : 座標モード****Position Scale Select : PS**

---

書式 : PS data  
データ範囲 : 0  
出荷時 : 0  
省略時 : 0

- メガスラストモータシステムの場合は、座標切り替えできません。  
PS0 : 直動座標系
- 設定値は TC 命令および、?PS で読み出し可能です。

---

**RA : アナログ指令入力値表示****Read Analog Command : RA**

---

書式 : RA/RP

- アナログ入力が有効のときに、アナログ指令入力値を読み出します。
- アナログ指令入力が無効のときには“RA INHIBITED”と表示されます。
- 表示は-2 047~2 047の10進表示となります。
- /RP を付けて RA 命令を実行すると読み出しが繰り返し実行され、/RP を付けない場合は1度だけ実行します。繰り返しから抜け出すには **[BS]** キーを押します。
- パラメーター DBA によりアナログ指令入力に不感帯が設定されていた場合には、その不感帯をかけた読み出しになります。

---

★ RC : ソフトウェアサーマル定電流値 Rated Current : RC

---

書式 : RC data  
データ範囲 : 0~100  
出荷時 : ドライブユニットの種類ごとに最適設定  
省略時 : 0


- ドライブユニットの種類ごとに最適設定されております。
- 再設定される場合は購入元まで連絡してください。
- 設定値は TS 命令および、?RC で読み出し可能です。

---

★ RI : (工場設定パラメーター) (Factory use only) : RI

---

出荷時 : モーターごとに最適設定

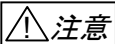 **注意**: モーターごとに最適設定されておりますので変更しないでください。

- 本パラメーターは工場設定パラメーターです。
- 設定内容は TS 命令および、?RI で読み出し可能です。

---

SB : SPD 出力基準値 SPD output Basic Speed : SB

---

書式 : SB data  
データ範囲 : 0.0~2000.0 [mm/s]  
出荷時 : 0.0  
省略時 : 0.0

- SPD 出力の速度検出値を設定します。
- ゼロスピードモード (パラメーター SO0) では、パラメーター ST 時間連続して、速度 SB 以下である場合に、SPD 出力は閉となります。
- オーバースピードモード (パラメーター SO1) では、パラメーター ST 時間連続して、速度 SB 以下である場合に、SPD 出力は閉となります。
- 設定値は TS 命令および、?SB で読み出し可能です。

---

★ SE : RS232C 異常出力設定 Serial Error : SE

---

書式 : SE data  
データ範囲 : 0, 1  
出荷時 : 0  
省略時 : 0

- RS232C 異常時の DRDY 出力状態を設定します。  
SE0 : RS232C 異常時、DRDY 出力閉 (モーター状態 : 通常)  
SE1 : RS232C 異常時、DRDY 出力開 (モーター状態 : サーボロック)
- 設定値は TS 命令および、?SE で読み出し可能です。
- RS232C 指令運転を行なう場合は、必ず“SE1”でご使用ください。

---

**SG : サーボゲイン****Servo Gain : SG**

---

書式 : SG data  
データ範囲 : 0~30 [Hz] または/AJ (アジャスト・モード)  
出荷時 : 0  
省略時 : 省略不可

- 位置ループ帯域を設定します。
  - ◇ オートチューニング実行時にパラメーター SG の値を設定します。
- パラメーター SG を変更すると、パラメーター PG (位置ループ比例ゲイン)、パラメーター VG (速度ループ比例ゲイン)、パラメーター VI (速度ループ積分周波数) が自動的に更新されます。
- 設定内容は TS 命令および、?SG で読み出し可能です。
- SG/AJ で調整プログラムが起動されます。
- PG 値または VG 値、VI 値を変更すると SG 値は 0 にクリアされます。


---

**★ SI : システムパラメーターイニシャライズ****Set Initial Parameters: SI**

---

書式 : SI data  
データ範囲 : なし /AL  
省略時 : なし

- パラメーターのバックアップ値を工場出荷時の状態に戻します。
- SI 命令はパスワード入力直後でかつモーターがサーボオフのときに入力可能です。
- SI 命令実行により初期化されるパラメーターを下記に示します。
  - SI : サーボ関連パラメーターを初期化します。  
(PG, VG, VGL, VI, VIL, DBP, ILV, FF, FP, FS, NP, NS, LG, TL, GP, GT, SG, LO, FO, FC)
  - SI/AL : すべてのパラメーターを初期化します。

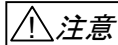 **注意** : システム初期化には約 30 秒かかります。この間、電源を切らないでください。メモリー異常になります。

※ただし、メモリー異常時は、SI 実行時にも SI/AL が実行されます。

---

**★ SL : 制御モード設定****set Servo Loop : SL**

---

書式 : SL data  
データ範囲 : 1, 2, 3  
出荷時 : 3  
省略時 : 省略不可

- 制御モードを設定します。
  - SL1 : 推力制御モード
  - SL2 : 速度制御モード
  - SL3 : 位置制御モード
- 制御モード設定は本命令の入力直後から有効となります。
- 設定内容は TS 命令および、?SL で読み出し可能です。

---

**ST : 速度安定確認タイマー****Speed Stable Timer : ST**

---

書式 : ST data  
データ範囲 : 0, 0.3~100.0 [0.1 秒]  
出荷時 : 0  
省略時 : 0

- SPD 出力の速度安定確認時間を設定します。
  - ST0 : 速度安定確認を行いません。ゼロスピードモードでは、速度 SB 以下で SPD 出力を閉とします。オーバースピードモードでは、速度 SB 以上で SPD 出力を閉とします。
  - ST data (data≠0) : ゼロスピードモードでは、ST 時間連続して、速度 SB 以下である場合に、SPD 出力が閉となります。オーバースピードモードでは、ST 時間連続して、速度 SB 以上である場合に、SPD 出力が閉となります。
- 設定内容は TS 命令および、?ST で読み出し可能です。

---

**★ SO : 速度出力設定****SPD Output mode : SO**

---

書式 : SO data  
データ範囲 : 0, 1  
出荷時 : 0  
省略時 : 0

- SPD 出力の速度出力形式を設定します。
  - SO0 : ゼロスピードモード
  - SO1 : オーバースピードモード

---

**SP : 内部プログラム実行****Start Program : SP**

---

書式 : SP data  
データ範囲 : 0~63 または /AJ (アジャスト・モード)  
省略時 : 0

- data で指定されたチャンネルの内部プログラムを実行します。
- SP/AJ でデモ運転 (往復運転) ができます。

---

**SV : モーターサーボオン****Servo On : SV**

---

書式 : SV

- MO 命令によるサーボオフ状態のときに SV 命令を入力するとモーターはサーボオンの状態になります。
- SV 命令によってサーボオン状態にするには CN2 の SVON 入力が入力されている必要があります。



書式 : TA  
 データ範囲 : なし/HI/CL  
 省略時 : なし

- TA : 現在発生中の異常を表示します。
- TA/HI : アラーム履歴を表示します。「11.2.6. アラーム履歴」を参照してください。
- TA/CL : アラーム履歴をクリアします。本命令の入力に先立ちパスワードが必要です。
- アラームが発生していないとき、表示はありません。
- アラーム発生時は下記の表示を行ないます。

アラーム種類	7セグLED	TAによる表示
メモリー異常	E0	E0>Memory Error
EEPROM	E2	E2>EEPROM Error
システム異常	E7	E7>System Error
インターフェース異常	E8	E8>I/F Error
アナログ入力異常	E9	E9>ADC Error
位置偏差オーバー	F1	F1>Excess Position Error
ソフトトラベルリミットオーバー	F2	F2>Software Over Travel
ハードトラベルリミットオーバー	F3	F3>Hardware Over Travel
非常停止	F4	F4>Emergency Stop
プログラム異常	F5	F5>Program Error
オートチューニング・エラー	F8	F8>AT Error
RS232C 異常	C2	C2>RS232C Error
CPU 異常	C3	(TA 命令実行不可)
位置検出器異常	A0	A0>Encoder Circuit Error
ソフトサーマル	A3	A3>Overload
速度異常オーバー	A4	A4>Over Speed
原点未確定	A5	A5>Origin undefined
磁極センサ異常	A8	A8>Pole Sensor Circuit Error
磁極センサ状態異常	A9	A9>Pole Sensor State Error
主電源電圧異常 (過電圧/低電圧)	P1	P1>Main AC Line Trouble
制御電源電圧降下	P3	P3>Control AC Line Under Voltage
回生オーバーヒート	P4	P4>Over Heat (resistor)
パワーモジュールアラーム	P9	P9>Power Module Alarm

- アラームが複数発生している場合、アラームの区切りは改行されます。
- パラメーター MM による表示モード切り替えは有効です。
- 表示例 (MM1 設定でハードトラベルリミットオーバーと非常停止が発生しているとき)

```
:TA
F3>Hardware Over Travel;
F4>Emergency Stop;
:_
```

---

**TC : 内部プログラム読出****Tell Channel Program : TC**

---

書式 : TC data  
データ範囲 : 0~63 または /AL  
省略時 : 0

- data で指定されるチャンネルのプログラム内容を表示します。
- ただし、何もプログラムされていない場合は表示ありません。
- 全チャンネル内容を見るには、TC/AL **ENT** キーを入力後 **SP** キーを押していくことにより可能です。

---

**TE : 位置偏差カウンター読出****Tell Position Error Counter : TE**

---

書式 : TE/RP

- 位置偏差カウンターを読出します。表示データは -1 073 741 824.5 ~ +1 073 741 824.5 の間の値をとります。
- 表示データの最小単位は、位置検出器分解能 (0.5/1.0 [μm]) の値になります。
- /RP を付けて TE 命令を実行すると連続表示になります。
- /RP を付けない場合は 1 度だけ表示します。
- ただし連続表示時の読出値は最大 9 桁であり、それ以上の場合は “\*\*\*\*\*.\*” と表示します。
- 連続表示から抜け出すには **BS** キーを押します。

---

**TG : ゲイン切り替えモニター****Tell Gain Switching : TG**

---

書式 : TG/RP

- ゲイン切り替え状態をモニターします。
- モニター内容の詳細は「6.2.6. ゲイン切り替え機能」を参照してください。
- /RP を付けて TG 命令を実行すると繰り返し表示を行います。
- /RP を付けない場合は 1 度だけ表示を行います。
- 繰り返し表示から抜出すには **BS** キーを押します。

---

**★ TL : 出力推力制限設定**

---

**Torque Limit Rate : TL**

書式 : TL data  
データ範囲 : 0~100 [%]  
出荷時 : 100  
省略時 : 0

- 出力推力の制限をします。
- TL 入力直後から出力推力は data (%) の割合で制限され、それ以上の推力は出力しなくなります。
- 設定値は TS 命令および、?TL で読み出し可能です。

---

**TP : 現在位置読出し**

---

**Tell Position : TP**

書式 : TP data/RP  
データ範囲 : data=2 … [μm] 単位での読み出し  
出荷時 : なし  
省略時 : 省略不可

- 座標系における現在位置を読み出します。
- /RP を付けて TP 命令を実行すると連続表示になります。
- /RP を付けない場合は 1 度だけ表示します。
- 連続表示から抜出すには **BS** キーを押します。

---

**TR : 電気角データ読出し**

---

**Tell Electrical Degree : TR**

書式 : TR/RP

- ラックベースに取り付けられた永久磁石 (N 極・S 極のペア) 上での位置データを読み出します。
- 位置データは 0~29 999.0 の値をとります。
- 位置データの最小単位は、位置検出器分解能 (0.5/1.0 [μm]) の値になります。
- /RP を付けて TR 命令を実行すると連続表示になります。
- /RP を付けない場合は 1 度だけ表示します。
- 連続表示から抜け出すには **BS** キーを押します。

書式 : TS data  
データ範囲 : 0~13  
省略時 : 0

- パラメーターを読み出します。dataにより読出されるパラメーターが異なります。

TS0 : 下記すべてのパラメータ  
TS1 : PG, VG, VGL, VI, VIL, VM, LG, TL, GP, GT  
TS2 : FO, FP, FS, NP, NS, DBP, DBA, ILV, FF, FC  
TS3 : CO, IN, IS, FW  
TS4 : CR, PC, ER  
TS5 : (なし)  
TS6 : PS, DI, OTP, OTM  
TS7 : MV, MA, JV, JA, HV, HA, HZ  
TS8 : OS, HD, HO  
TS9 : OL, RC  
TS10 : AB, NW  
TS11 : MM, BM, CM, AN, WM, SE  
TS12 : LO, SG, MT, RI, ZP, ZV  
TS13 : SL, AC, AGV, AGT, AF, AL  
TS14 : SO, SB, ST


- 表示形式はMMで選択できます。

書式 : TG/RP

- 推力指令とサーマル負荷量をモニターします。
- 運転デューティが適正であるかのチェックに活用できます。
- モニター内容の詳細は「6.1.11.3. 推力指令とサーマル負荷量のモニター」を参照してください。
- /RPを付けてTT命令を実行すると繰り返し表示を行います。
- /RPを付けない場合は1度だけ表示を行います。
- 繰り返し表示から抜出すには`[BS]`キーを押します。

書式 : UV/RP

- 磁極センサー状態、断線状態をモニターします。
- 上記に加えて、座標を表示します。
- /RP を付けて UV 命令を実行すると連続表示となります。
- 連続表示から抜け出すには **[BS]** キーを押します。
- /RP を付けない場合は一度だけ表示します。

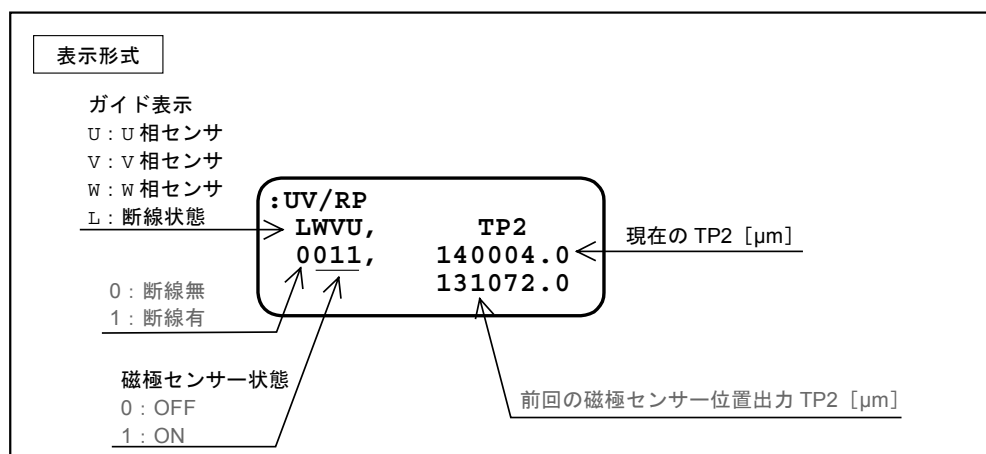

書式 : VG data  
 データ範囲 : 0.10~255.00 または /AJ (アジャスト・モード)  
 出荷時 : 1.00  
 省略時 : 省略不可

- 速度ループ比例ゲインを設定します。
- 設定値は TS 命令および、?VG で読み出し可能です。
- VG/AJ で調整プログラムが起動されます。
- LO 値、SG 値を変更すると自動調整されます。
- VG 値を変更すると LO 値、SG 値が 0 にクリアされます。

---

**VGL : 静止時の速度ループ比例ゲイン****Velocity Gain, Lower : VGL**

---

書式 : VGL data  
データ範囲 : 0.1~255.0  
出荷時 : 1.0  
省略時 : 省略不可

- ゲイン切り替え機能における、静止時の速度ループ比例ゲインを設定します。
- ゲイン切り替え機能についての詳細は「6.2.6. ゲイン切り替え機能」を参照してください。
- 設定値は TS 命令および、?VG で読み出し可能です。

---

**VI : 速度ループ積分周波数****Velocity Integrator Frequency : VI**

---

書式 : VI data  
データ範囲 : 0.10~63.00 [Hz] または/AJ (アジャスト・モード)  
出荷時 : 1.00  
省略時 : 省略不可

- 速度ループ積分周波数を設定します。
- 設定値は TS 命令および、?VI で読み出し可能です。
- VI/AJ で調整プログラムが起動されます。
- LO 値、SG 値を変更すると自動調整されます。
- VI 値を変更すると LO 値、SG 値が 0 にクリアされます。

---

**VIL : 静止時の速度ループ積分周波数****Velocity Integrator Frequency, Lower : VIL**

---

書式 : VIL data  
データ範囲 : 0.10~63.00 [Hz]  
出荷時 : 1.00  
省略時 : 省略不可

- ゲイン切り替え機能における、静止時の速度ループ積分周波数を設定します。
- ゲイン切り替え機能についての詳細は「6.2.6. ゲイン切り替え機能」を参照してください。
- 設定値は TS 命令および、?VI で読み出し可能です。

---

**★ VM : 速度制御モード****Velocity Integrator Mode : VM**

---

書式 : VM data  
データ範囲 : 0, 1  
出荷時 : 1  
省略時 : 0

- 速度ループ P 制御/PI 制御を切替えます。  
VM0 : 速度ループ P 制御選択  
VM1 : 速度ループ PI 制御選択

---


★ **WD** : データバックアップ

Write Data to EEPROM : WD

---

書式 : WD

- 現在設定されているパラメーターおよび、プログラムを EEPROM に書き込みます。
- パラメーター WM の設定がデータバックアップなしを選択した場合に使用してください。

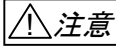 **注意** : 本命令を実行する時間は、最長 30 秒程度になります。その間電源を切らないでください。実行中に電源を切ると、メモリー異常アラームとなる場合があります。

---

★ **WM** : データバックアップ有無設定

Write Mode to EEPROM : WM

---

書式 : WM data

データ範囲 : 0, 1


出荷時 : 0

省略時 : 0

- データバックアップ方式として使用している EEPROM は書き替え回数 50 万回を保証していますが、頻繁にパラメーターを書き替える場合には保証回数を超える場合があります。パラメーターを入力した場合にそのデータバックアップ有無を切り替えます。

WM0 : データバックアップあり

WM1 : データバックアップなし

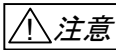 **注意** : ・データバックアップなし (WM1) からあり (WM0) へ変更した場合には、現在までに設定されているデータをバックアップしますので、最長 30 秒程度かかることがあります。その間電源を切らないでください。実行中に電源を切ると、メモリー異常アラームとなる場合があります。

・データバックアップなしでも SI 命令実行時には、初期化した値がバックアップされます。

- 設定内容は TS 命令および、?WM で読み出し可能です。

---

★ **ZP** : (工場設定パラメーター)

(Factory use only) : ZP

---

出荷時 : 0.70

 **注意** : ・オートチューニング機能用の工場設定パラメーターです。

・出荷時に最適設定されておりますので変更しないでください。

・設定内容は TS 命令および、?ZP で読み出し可能です。

---

★ **ZV** : (工場設定パラメーター)

(Factory use only) : ZV

---

出荷時 : 1.4

 **注意** : ・オートチューニング機能用の工場設定パラメーターです。

・出荷時に最適設定されておりますので変更しないでください。

・設定内容は TS 命令および、?ZV で読み出し可能です。

## 9.1. パラメーター一覧

表 9-1 : パラメーター標準設定表

パラメーター	名称 ★：パスワード必要	出荷時 設定値	設定範囲	特記事項	お客様の設定値
PG	位置ループ比例ゲイン	0.100	0.010~1.000		
VG	速度ループ比例ゲイン	1.0	0.1~255.0		
VGL	静止時の速度ループ比例ゲイン	1.0	0.1~255.0		
VI	速度ループ積分周波数	1.00	0.10~63.00		
VIL	静止時の速度ループ積分周波数	1.00	0.10~63.00		
VM	★速度制御モード	1	0, 1		
LG	速度ループ比例ゲイン低減率設定	50	0~100		
TL	★出力推力制限設定	100	0~100		
GP	★ゲイン切り替え点	0.0	0~1 000.0		
GT	ゲイン切り替えタイマー	5	0~1 000		
FO	速度感応式ローパスフィルター設定	0	0, 1~2 000		
FP	第 1 ローパスフィルター周波数	0	0, 10~500		
FS	第 2 ローパスフィルター周波数	0	0, 10~500		
NP	第 1 ノッチフィルター周波数	0	0, 10~500		
NS	第 2 ノッチフィルター周波数	0	0, 10~500		
DBP	★位置ループデッドバンド	0.0	0~±2 047.0		
DBA	★アナログ指令入力デッドバンド	0	0~2 047		
ILV	★速度ループ積分リミッター	100.0	0.0~100.0		
FF	★フィードフォワードゲイン	0.0000	0.0000~1.0000		
FC	★静止摩擦補償値設定	0	0~2 047		
CO	位置偏差オーバー検出値	50 000.0	1~49 999 999.0		
IN	位置決め完了検出値	100.0	0~49 999 999.0		
IS	インポジション安全確認タイマー	0	0, 0.3~100.0		
FW	IPOS 出力時間幅	0	0, 0.3~100.0		
CR	★パルス列入力分解能	X1	X1, X2, X4, X5		
PC	★パルス列入力指令形式	0	0, 1, 2, 3, 4		
(ER)	★位置検出器分解能設定	1.0	0.5, 1.0	位置検出器分解能1.0[μm]	
		0.5	0.5, 1.0	位置検出器分解能0.5[μm]	
PS	★座標モード	0	0		
DI	★座標方向	0	0, 1		
OTP	★ソフトオーバートラベル	0.0	0.0~±49 999 999.0		
OTM	★ソフトオーバートラベル	0.0	0.0~±49 999 999.0		
MV	移動速度	500.0	0.1~2 000.0	位置検出器分解能1.0[μm]	
			0.1~1 500.0	位置検出器分解能0.5[μm]	
MA	移動加減速度	0.5	0.1~50.0		
JV	JOG 移動速度	50.0	0.1~2 000.0	位置検出器分解能1.0[μm]	
			0.1~1 500.0	位置検出器分解能0.5[μm]	
JA	JOG 移動加減速度	0.5	0.1~50.0		
HV	原点復帰移動速度	100.0	0.1~2 000.0	位置検出器分解能1.0[μm]	
			0.1~1 500.0	位置検出器分解能0.5[μm]	
HA	原点復帰移動加減速度	0.5	0.1~50.0		
HZ	原点復帰サーチ速度	5.0	0.1~100.0		
OS	★原点復帰モード	6	6, 7	スケールZ相有り	
		7	7	スケールZ相無し	
HD	★原点復帰方向設定	1	0, 1		
HO	★原点復帰オフセット量	0.0	0.0~±30 000 000.0		
(OL)	★ソフトウェアサーマル過負荷量	*	0~100	*ドライバエレクト種類毎に異なる	
(RC)	★ソフトウェアサーマル定電流値	*	0~100	*ドライバエレクト種類毎に異なる	
AB	★I/O 極性	X0X0XX0 0	0, 1, X		
NW	★チャタリング防止カウンター	2	0~4		
MM	★表示モード切替	1	0, 1		
BM	★バックスペース ( [BS] キー ) 機能切替	1	0, 1		
CM	★通信モード切り替え	0	0, 1		
AN	★多軸通信軸番号設定	0	0~15		
WM	★データーバックアップ有無設定	0	0, 1		
SE	★RS232C 異常モード選択	0	0, 1		



表 9-1 : パラメーター標準設定表 (続き)

パラメーター	名称 ★ : パスワード必要	出荷時 設定値	設定範囲	特記事項	お客様の設定値
LO	★負荷質量値設定	0.0	0.0~500.0		
SG	サーボゲイン	0	0~30		
(MT)	★モーター最大推力値設定	*	0~3 000	*モーターサイズ毎に異なる	
(RI)	★スライダイナーシャ値設定	*	0.0~100.0	*モーターサイズ毎に異なる	
(ZP)	★位置減衰係数設定	0.70	0.50~1.80		
(ZV)	★速度減衰係数設定	1.4	0.1~4.0		
SL	★制御モード	3	1, 2, 3		
AC	★アナログ指令入力設定	1	-1, 0, 1		
AGV	★速度モードアナログ指令ゲイン	1.00	0.10~2.00		
AGT	★推力モードアナログ指令ゲイン	1.00	0.10~2.00		
AF	★アナログ指令オフセット	0	0~±63		
AL	加減速度リミッター	0	0, 0.1~50.0		
SO	★速度出力形式	0	0, 1		
SB	速度検出値	0.0	0.0~2000.0		
ST	速度安全確認タイマー	0	0, 0.3~100.0		

(空ページ)


## 10. 保守、点検

### 10.1. 保守について

- 予備のモーター・ドライブユニット
  - ◇ 万一の故障に備え、すみやかな修復作業を行うため、予備品をご用意いただくことをお奨めいたします。
- パラメーターのバックアップ
  - ◇ 万一の故障発生に備え、現在のパラメーター設定値を記録してください。
  - ◇ 巻末の「パラメーター・プログラム設定表」をご利用ください。
- ドライブユニットの交換方法
  - ◇ 「付録4：ドライブユニット交換手順書」に従いドライブユニットの交換を行ってください。
- ドライブユニットは、EEP-ROM を使用してパラメーターのバックアップを行っているので電池交換は不要です。（EEP-ROM 書き込み消去回数の寿命は 50 万回です。）

## 10.2. 定期点検

### 10.2.1. モーター一部

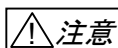 **注意** : 保守・点検において、モーター、リニアスケールヘッド、UVW センサーは絶対に分解しないでください。モーターの分解の必要が生じた場合は購入元にご連絡ください。

- モーター部は、ベース（固定部）とスライダ（可動部）で構成されていますが、リニアガイド以外は非接触であり、摩耗部品などがないので日常の簡単な点検で十分です。

表 10-1

点検項目	期間	点検要領	備考
外観の点検	汚損状況に応じて	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ウェス・エア等で清掃する</li> </ul>	
絶縁抵抗値の測定	一年ごと	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ドライブユニットとの接続を切り離してから、コイル⇄アース間を500V メガーで測定する</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 図 A-4 のコネクタピン配列表を参照</li> <li>● 10MΩ以上で合格</li> </ul>
リニアガイドグリース	6ヶ月ごと	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 汚れ、異物などの混入を確認</li> <li>● 補給は、通常6ヶ月ごとにスライダ端部のグリースニップルより行います。また、レールのボール溝に直接塗布とします。</li> <li>● 潤滑ユニット K1 は、5年または10万 km のどちらか短い方で、有効に機能しなくなりますのでご注意ください。</li> </ul>	標準使用グリース：LG2 仕様図、仕様書によりご確認ください。
リニアスケール	汚損状況に応じて	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 汚れが認められた場合には、IPA（イソプロピルアルコール）でスケール表面を軟らかい布等で拭き取ってください。</li> </ul>	特殊スケールを使用の場合には、スケールの取扱説明書に従って保守してください。

### 10.2.2. ドライブユニット部（含ケーブル）

- ドライブユニットは信頼性の高い半導体を使用し、無接点化されていますので、日常の保守は必要ありませんが、下表の点検項目について、最低年1回の点検を実施してください。

表 10-2

点検項目	期間	点検要領	備考
各取付けビスなど増締	最低年1回	ターミナルブロック TB、コネクタ取り付けビスなど	
清掃	最低年1回	内部のホコリ、異物などを除去する	
電器部品点検	最低年1回	変色、破損などを目視点検	

## 10.3. 定期交換

### 10.3.1. モーター一部

- モーター部には定期交換部品はありません。
- 前記定期点検にて点検してください。

### 10.3.2. ドライブユニット

#### 電解コンデンサー

- 下記部品は経年劣化により、システムの性能低下、故障へ波及することがあります。

表 10-3

部品名	用途	標準交換年数	交換方法
電解コンデンサー	電源の平滑	5年	基板交換、ユニット交換

- 上記部品の寿命は使用条件に大きく左右されますが、仕様環境内で定格運転した場合、5年間が目安です。

## 10.4. 保存

- モーター、ドライブユニットとも清潔で乾燥した屋内に保存してください。
- 特にドライブユニットは通風穴があるため覆いをし、ホコリがかからないよう注意してください。

表 10-4

保存条件		備考
保存温度	-20°C~+70°C	
保存湿度	20%~80%	結露なきこと

## 10.5. 保証期間と保証範囲

### 10.5.1. 保証期間

- 製品の納入日より起算して1ヶ年、または稼働2400時間（いずれか早い方）を保証期間とします。

### 10.5.2. 保証の範囲

- 保証対象品は納入製品とします。
- 納入製品の保証期間中の故障に限り納入者は無償修理をいたします。
- 保証期間経過後の故障修理は有償とします。

### 10.5.3. 免責事由

- 保証期間中でも下記事項に該当する場合は保証いたしません。
  - ◇ 納入者指定の取扱説明書によらない工事、操作による故障。
  - ◇ 需要者側の不適切な扱い、使用、改造、取り扱い上の不注意による故障。
  - ◇ 故障の原因が納入者以外の事由による故障。
  - ◇ 納入者以外の改造または修理による故障。
  - ◇ その他、天災災害等（納入者の責にあらざる場合）不可抗力による故障。
  - ◇ 指定の消耗品。（ヒューズ）
- なお、ここでいう保証は納入品単体の保証を意味するもので納入品の故障により誘発される損害はご容赦願います。

### 10.5.4. 保証範囲

- 納入品の価格には技術者派遣等のサービス費用は含んでおりません。
- 上記無償保証期間中でも技術派遣による立ち上げや保守調整は有償にて対応させていただきます。
- サービスの費用については有料サービス規定に従った請求をさせていただきます。

# 11. アラーム

## 11.1. アラームの見分け方

- ドライブユニットの異常発生時には DRDY 出力が開となります。
- アラームの詳細については、前面パネルに 7 セグ LED を設け故障内容を表示します。さらにハンディターミナル等通信による TA 命令によっても故障内容がわかるようになっています。

### 11.1.1. LED

図 11-1


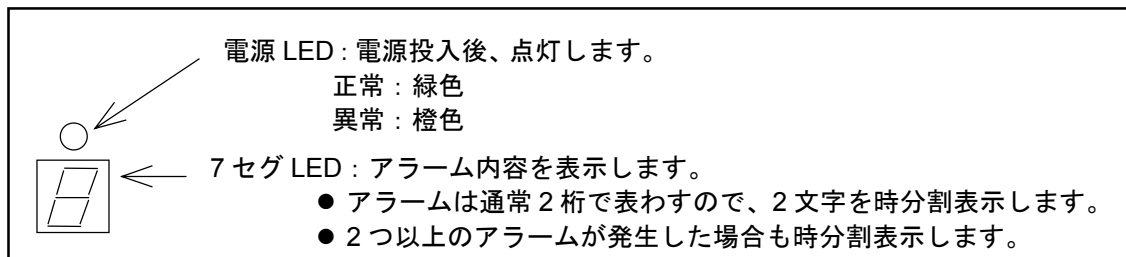



図 11-2 : アラーム時 (例)

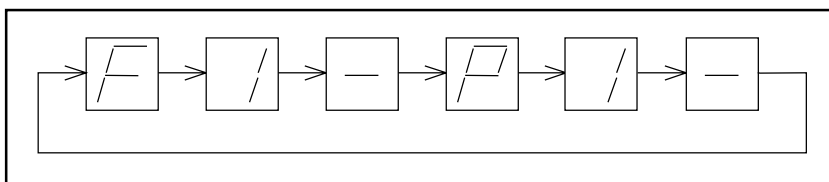

(例) 位置偏差オーバー : F1 + 主電源電圧異常 : P1

- 正常時は次のように表示します。

 図 11-3 : 正常時



## 11.1.2. TA 命令


### TA : アラーム状態読出

形式 : TA **ENT**

- アラーム状態を読み出します。
- TA と入力すると、前面パネルの 7 セグ LED と同様な表示を行ないます。
- ただし、LED のように時分割表示はしません。

[例] 位置偏差オーバーとオーバーヒートの場合は、図 11-4 のようにアラーム状態を表示します。

図 11-4 : アラーム表示

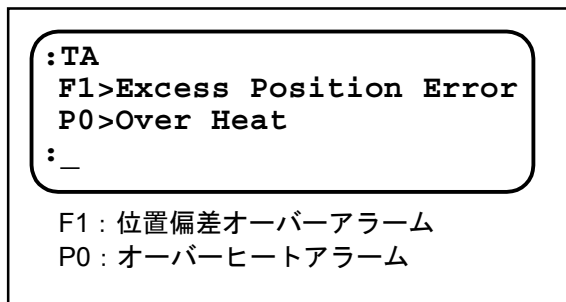


[例 1] 現在発生しているアラームの状態を見る


- ①ハンディターミナルの表示画面がコロン (:) になっていることを確認します。  
(コロンが表示されていないときは **ENT** キーを 1 度入力してみてください。)



- ②TA 命令を入力します。

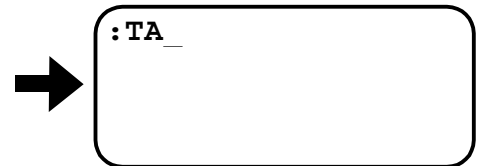

- ③ **ENT** キーを押して実行させます。 **ENT** キー入力とともに表示を開始します。

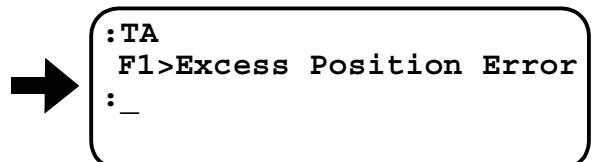

### 解説

- 以上の操作で、アラームの内容は、  
位置偏差オーバー  
であることが分かりました。



## 11.2. アラーム一覧

 **注意** : DRDY 出力は閉で正常、開で異常を表します。

### 11.2.1. 正常

- 正常にもかかわらずモーターが動かない場合は表 11-1 に示すことが考えられます。

表 11-1

7セグ LED	項目	モーター	DRDY	原因	処置
	電源未投入	サーボオフ	開	電源が投入されていない	電源投入
	CPU イニシャライズ	サーボオフ	開	CPU 初期化中	しばらく待つ
o	SVON 入力 OFF	サーボオフ	閉	SVON 入力が ON していない	SVON 入力を ON する

### 11.2.2. パワーアンプ関連アラーム

#### 11.2.2.1. 主電源電圧異常（過電圧／低電圧）

[出力]	DRDY : 開
[TA]	P1>Main AC Line Trouble
[7セグ LED]	P1
[モーター状態]	サーボオフ

表 11-2 : 主電源電圧異常（過電圧／低電圧）の原因と処置

原因	処置
①主電源電圧不良 ②大きな負荷を急加減速するときなど、主回路の直流電圧が異常に高くなった。または電源不良によりパワーアンプ主回路用の入力電源（主電源）電圧が AC265V を超えた。 ③電源不良によりパワーアンプ主回路電源が AC150V を下回った。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 主電源電圧のチェック（過電圧、低電圧、電源容量）</li> <li>● ヒューズ・電源・電源ケーブルの状態を確認して電源を再投入してください。</li> </ul>
④ヒューズ溶断 （モーター過熱、モーター配線異常、ドライブユニット異常）	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ヒューズ切れ確認</li> <li>● ヒューズ・電源・電源ケーブルの状態を確認して電源を再投入してください。</li> </ul>
⑤回生電圧過上昇	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 運転デューティ、負荷、加減速調整</li> </ul>
⑥基板不良 （主電源電圧は正常でかつヒューズ切れなしでモーター停止時にアラーム発生する場合）	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ドライブユニット交換 （「付録 4：ドライブユニット交換手順書」を参照してください。）</li> </ul>

#### 補足説明

- (1) 回生エネルギーが内部抵抗で吸収しきれないとき、主回路直流電圧が上昇しアラームが発生します。
- (2) 加減速度を下げてください。
- (3) 別置き回生抵抗ユニットをご使用ください。

### 11.2.2.2. 制御電源電圧降下

[出力]	DRDY : 開
[TA]	P3>Control AC Line Under Voltage
[7 セグ LED]	P3
[モーター状態]	サーボオフ

表 11-3 : 制御電源電圧降下の原因と処置

原因	処置
①制御電源電圧不良	<ul style="list-style-type: none"> <li>制御電源電圧のチェック (過電流による電圧降下、出力短絡)</li> </ul>
②電源不良によりパワーアンプ制御回路用の入力電源（制御電源）電圧が AC160V を下回った。	<ul style="list-style-type: none"> <li>電源を切り、電源・電源ケーブルを点検した後に再投入してください。</li> </ul>
③基板不良 (制御電源印加にてアラーム発生する場合)	<ul style="list-style-type: none"> <li>ドライブユニット交換 (「付録 4 : ドライブユニット交換手順書」を参照してください。)</li> </ul>

### 11.2.2.3. 回生抵抗オーバーヒート

[出力]	DRDY : 開
[TA]	P4>Over Heat (resistor)
[7 セグ LED]	P4
[モーター状態]	サーボオフ

表 11-4 : 回生抵抗オーバーヒートの原因と処置

原因	処置
①モーター運転デューティサイクル過大 ②負荷過大	<ul style="list-style-type: none"> <li>別置き回生抵抗ユニットを使用する。</li> <li>運転デューティ、負荷、加減速調整 (停止後空冷して電源再投入)</li> <li>ドライブユニット設置環境の見直し</li> </ul>
③基板不良 (制御電源印加のみでアラーム発生しています。)	<ul style="list-style-type: none"> <li>ドライブユニット交換 (「付録 4 : ドライブユニット交換手順書」を参照してください。)</li> </ul>

#### 補足説明

- アラーム解除しても、温度検出センサーが ON していると再びアラームとなります。  
◇ 冷却のための十分な停止時間をとってください。

#### 11.2.2.4. パワーモジュール異常

[出力]	DRDY : 開
[TA]	P9>Power Module Alarm
[7 セグ LED]	P9
[モーター状態]	サーボオフ

表 11-5 : パワーモジュール異常の原因と処置

原因	処置
①パワーモジュールの内部素子が加熱状態に達した	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 運転デューティ、負荷、加減速調整 (停止後空冷して電源再投入)</li> <li>● ドライブユニット設置環境の見直し</li> </ul>
②過電流 1) モーター巻線絶縁不良 (「付録 2 : モーターの良否判断」に従う調査が必要です。) 2) モーターケーブル不良 (「付録 2 : モーターの良否判断」に従う調査が必要です。)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● モーター交換</li> <li>● モーターケーブル交換</li> </ul>
③パワーモジュール、またはパワーモジュール用制御電源の故障	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ドライブユニット交換 (「付録 4 : ドライブユニット交換手順書」を参照してください。)</li> </ul>
④基板不良	

### 11.2.3. モーター関連アラーム

#### 11.2.3.1. 位置検出器異常

[出力]	DRDY : 開
[TA]	A0>Encoder Circuit Error
[7 セグ LED]	A0
[モーター状態]	サーボオフ

表 11-6 : 位置検出器異常の原因と処置

原因	処置
①エンコーダー未接続	● エンコーダーケーブル確認
②エンコーダーケーブル断線	● エンコーダーケーブル交換
③リニアスケール不良	● リニアスケール交換
④基板不良 (リニアスケールおよびエンコーダーケーブルが正常かつ接続が正しく行われていてアラームが発生する場合)	● ドライブユニット交換 (「付録4：ドライブユニット交換手順書」を参照してください。)

#### 補足説明

- (1) 断線、ショートについてケーブルの目視検査を行ってください。
- (2) コネクタ嵌合部の接触不良についてチェックしてください。
- (3) ケーブルが可動する場合には、その回転半径、傾度がケーブル寿命を大きく左右します。ケーブルの導通試験、絶縁試験が必要です。

#### 11.2.3.2. ソフトサーマル

[出力]	DRDY : 開
[TA]	A3>Over load
[7 セグ LED]	A3
[モーター状態]	サーボオフ

表 11-7 : ソフトサーマルの原因と処置

原因	処置
①モーター運転デューティサイクル過大	● 運転デューティ、負荷、加減速調整 ● ドライブユニットが加熱状態にあるため、運転停止後空冷して電源再投入してください。(運転停止後は制御電源を入れておいてください。)
②ブレーキ等のメカ的な干渉	● メカ的干渉要因の除去
③サーボゲイン調整不足	● 「5. 調整」を参照し調整を行います。
④モーターとドライブユニットの組み合わせミス	● モーターとドライブユニットの組み合わせモータータイプが一致していることを確認

#### 補足説明

- パラメーター OL は、出荷時に最適な値に設定されておりますので、変更はしないでください。

### 11.2.3.3. 速度オーバーアラーム

[出力]	DRDY : 開
[TA]	A4>Over Speed
[7 セグ LED]	A4
[モーター状態]	サーボオフ

表 11-8 : 速度オーバーの検出値

位置検出器分解能 [μm/パルス]	異常速度 [mm/s]
0.5	1650
1.0	3300

表 11-9 : 速度オーバーアラームの原因と処置

原因	処置
①外乱によりモーター速度が異常速度に達した	● 外乱要因の除去
②サーボ調整不良のためモーターが振動がみ	● 「5. 調整」を参照し、調整を行ってください。
③モーターが暴走状態に陥った	● パラメーター ER とリニアスケールの分解能が一致しているか確認 ● リニアスケールに異常がないか確認 ● ドライブユニット交換 (「付録 4 : ドライブユニット交換手順書」を参照してください。)

#### 補足説明

- 本アラームを検出すると、座標原点が未確定の状態となります。このとき、設定されているソフトウェアオーバートラベルリミットは無効です。
- アラームに対する処置の後、運転を再開する前に、必ず原点復帰を行ってください。

### 11.2.3.4. 原点未確定ワーニング

[出力]	DRDY : 閉
[TA]	A5>Origin undefined
[7 セグ LED]	A5
[モーター状態]	変化せず

表 11-10 : 原点未確定ワーニングの原因と処置

原因	処置
①座標が確定していない状態でアブソリュート位置決め命令を実行した。	● 原点復帰運転等の原点確定操作を行った後に、アブソリュート位置決め命令を実行する。

### 11.2.3.5. 磁極センサ異常

[出力]	DRDY : 開
[TA]	A8>Pole Sensor Circuit Error
[7 セグ LED]	A8
[モーター状態]	サーボオフ

表 11-11 : 磁極センサ異常の原因と処置

原因	処置
①センサーケーブル未接続	● センサーケーブル確認
②センサーケーブル断線	● センサーケーブル交換
③モーター内部の磁極センサー故障	● モーター交換
④基板不良	● ドライブユニット交換 (「付録 4 : ドライブユニット交換手順書」を参照してください。)

#### 補足説明

- (1) 断線、ショートについてケーブルの目視検査を行ってください。
- (2) コネクタ嵌合部の接触不良についてチェックしてください。
- (3) ケーブルが可動する場合には、その回転半径、頻度がケーブル寿命を大きく左右します。ケーブルの導通試験、絶縁試験が必要です。

### 11.2.3.6. 磁極センサ状態異常

[出力]	DRDY : 開
[TA]	A9>Pole Sensor State Error
[7 セグ LED]	A9
[モーター状態]	サーボオフ

表 11-12 : 磁極センサ状態異常の原因と処置

原因	処置
①モーター内部の磁極センサー故障	● モーター交換
②モーターとドライブユニットの組み合わせミス	● ドライブユニットのパラメーター ER と、リニアスケールの分解能が一致しているか確認

## 11.2.4. 制御関連アラーム

### 11.2.4.1. メモリー異常

[出力]	DRDY : 開
[TA]	E0>Memory Error
[7 セグ LED]	E0
[モーター状態]	サーボオフ

表 11-13 : メモリー異常の原因と処置

原因	処置
①内部パラメーターがノイズ等により書き替えられた。	<ul style="list-style-type: none"> <li>SI 命令にてメモリー初期化後パラメーター再設定 (「9. 命令/パラメーター解説」を参照してください。)</li> </ul>
②基板不良 (メモリー初期化にて復帰しない場合)	<ul style="list-style-type: none"> <li>ドライブユニット交換 (「付録 4 : ドライブユニット交換手順書」を参照してください。)</li> </ul>

◇ メモリー初期化は SI 命令 (RS232C 通信) で行ないます。メモリー初期化を行なうと、バックアップされていたデータが出荷時データとなりますので、再設定が必要になります。

### 11.2.4.2. EEPROM 異常

[出力]	DRDY : 開
[TA]	E2>EEPROM Error
[7 セグ LED]	E2
[モーター状態]	サーボオフ

表 11-14 : EEPROM 異常の原因と処置

原因	処置
①基板内 EEPROM 不良	<ul style="list-style-type: none"> <li>電源再投入</li> <li>ドライブユニット交換 (「付録 4 : ドライブユニット交換手順書」を参照してください。)</li> </ul>

### 11.2.4.3. システム異常

[出力]	DRDY : 開
[TA]	E7>System Error
[7 セグ LED]	E7
[モーター状態]	サーボオフ

表 11-15 : システム異常の原因と処置

原因	処置
①基板内の ROM 故障 ②基板内の EEPROM 故障	<ul style="list-style-type: none"> <li>ドライブユニット交換 (「付録 4 : ドライブユニット交換手順書」を参照してください。)</li> </ul>

#### 11.2.4.4. インターフェース異常

[出力]	DRDY : 開
[TA]	E8>I/F Error
[7 セグ LED]	E8
[モーター状態]	サーボオフ

表 11-16 : インターフェース異常の原因と処置

原因	処置
①ドライブユニット内 I/O 基板不良	• ドライブユニット交換 (「付録 4 : ドライブユニット交換手順書」を参照してください。)

#### 11.2.4.5. アナログ入力異常

[出力]	DRDY : 開
[TA]	E9>ADC Error
[7 セグ LED]	E9
[モーター状態]	サーボオフ

表 11-17 : アナログ入力異常の原因と処置

原因	処置
①アナログ指令入力回路不良	• ドライブユニット交換 (「付録 4 : ドライブユニット交換手順書」を参照してください。)



#### 11.2.4.6. 位置偏差オーバー

[出力]	DRDY : 開
[TA]	F1>Excess Position Error
[7 セグ LED]	F1
[モーター状態]	サーボオフ

表 11-18 : 位置偏差オーバーの原因と処置

原因	処置
①ブレーキ等のメカの干渉があるためモーターが正常に動作できず偏差カウンターが CO 値を超えた。	<ul style="list-style-type: none"> <li>メカの干渉要因の除去</li> </ul>
②サーボゲイン調整不足のため偏差カウンターが CO 値を超えた。	<ul style="list-style-type: none"> <li>「5. 調整」を参照し調整を行う。</li> </ul>
③加減速度 (MA) が高すぎるため偏差カウンターが CO 値を超えた。	<ul style="list-style-type: none"> <li>加減速度 (MA) の値を下げる。</li> </ul>
④CO 値の設定が小さいため偏差カウンター値が CO 値を超えた。	<ul style="list-style-type: none"> <li>CO 値を大きくする。</li> <li>CLR 入力を ON することによりアラームが解除されます。このとき位置偏差カウンターは 0 にクリアされます。</li> <li>また <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ ゲイン (VG, VI, PG) 調整</li> <li>◇ 加減速度 (MA) 調整</li> <li>◇ CO 値変更</li> <li>◇ 負荷状態の確認を行なってください。</li> </ul> </li> </ul>
⑤モーターとドライブユニットの組み合わせミス	<ul style="list-style-type: none"> <li>モーターとドライブユニットの組み合わせモータータイプが一致していることを確認</li> </ul>
⑥基板不良 (移動指令を与えていない状態でアラームを発生する場合)	<ul style="list-style-type: none"> <li>ドライブユニット交換 (「付録 4 : ドライブユニット交換手順書」を参照してください。)</li> </ul>

#### 11.2.4.7. ソフトトラベルリミットオーバー

[出力]	DRDY : 開
[TA]	F2>Software Over Travel
[7 セグ LED]	F2
[モーター状態]	一方向サーボロック (移動禁止領域から抜ける方向のみ動作します。)

表 11-19 : ソフトトラベルリミットオーバーの原因と処置

原因	処置
①ソフトトラベルリミット設定値 (OTP, OTM) をオーバーして移動した。	<ul style="list-style-type: none"> <li>ソフトトラベルリミット設定値にモーターを戻す。</li> <li>移動禁止領域から抜けてください。</li> </ul>

#### 補足説明

- モーターがメカ的にロック・拘束されない位置で、本アラームで停止できるよう領域設定されていることが必要です。

#### 11.2.4.8. ハードトラベルリミットオーバー

[出力]	DRDY : 閉
[TA]	F3>Hardware Over Travel
[7 セグ LED]	F3
[モーター状態]	一方向サーボロック (リミットスイッチから抜ける方向のみ動作します。)

表 11-20 : ハードトラベルリミットオーバーの原因と処置

原因	処置
①トラベルリミットスイッチを踏んだ。	● モーターをリミットスイッチ外へ戻す。
②入力ポートの極性設定ミス	● パラメーター AB を確認
③トラベルリミットスイッチ故障または配線ミス	● リミットスイッチおよび配線確認

#### 11.2.4.9. 非常停止

[出力]	DRDY : 閉
[TA]	F4>Emergency Stop
[7 セグ LED]	F4
[モーター状態]	サーボオフ

表 11-21 : 非常停止の原因と処置

原因	処置
①入力ポートの極性設定ミス	● パラメーター AB を確認
②EMST 入力が入力された。 (A 接点の場合)	● 非常停止処理後 EMST 入力を OFF する。
③EMST 入力 (CN2) が OFF されている。 (B 接点の場合)	● 非常停止処理後 EMST 入力を ON する。
④配線ミス	● 配線確認

#### 11.2.4.10. プログラム異常

[出力]	DRDY : 閉
[TA]	F5>Program Error
[7 セグ LED]	F5
[モーター状態]	通常のサーボ状態

表 11-22 : プログラム異常の原因と処置

原因	処置
①プログラムされていないチャンネルを起動した。	● プログラム内容の確認 ● PRG0~PRG5 入力の配線確認 ● シーケンスの確認

#### 11.2.4.11. オートチューニング・エラー

[出力]	DRDY : 閉
[TA]	F8>AT Error
[7 セグ LED]	F8
[モーター状態]	通常のサーボ状態

表 11-23 : オートチューニングエラーの原因と処置

ターミナル表示	原因	処置
AT Error1	①オートチューニング中サーボオフになった。 ②オートチューニング中非常停止、オーバートラベルリミットが入力された。	● 入力信号を確認し再度オートチューニングを実行
AT Error2	③負荷がアンバランスのためオートチューニング不可能	● 負荷を見直すかマニュアル調整を行う
AT Error3	④負荷が大きすぎるためオートチューニング不可能	● 負荷またはモーター取り付けベースを見直すかマニュアル調整を行う
AT Error4	⑤オートチューニング中負荷またはベースの剛性不足により共振を起こした。	

#### 11.2.4.12. RS232C 異常

◆ パラメーター SE “0” の場合

[出力]	DRDY : 閉
[TA]	C2>RS232C Error
[7 セグ LED]	C2
[モーター状態]	通常のサーボ状態

◆ パラメーター SE “1” の場合

[出力]	DRDY : 開
[TA]	C2>RS232C Error
[7 セグ LED]	C2
[モーター状態]	サーボオフ

表 11-24 : RS232C 異常の原因と処置

原因	処置
①ドライブユニットに電源が入った状態で通信ケーブルを抜き差しした。	● 通信ケーブルの抜き差しはドライブユニットの電源を切ってから行ってください。
②CTS, RTS 信号によりフロー制御を行っていない状態で一度に大量のデータを転送した。	● CTS, RTS 信号の配線を行いフロー制御を行ってください。
③端末の通信レートの設定が間違っている。	● 通信レートを 9600bps に合わせてください。
④故障	● ドライブユニット交換 (「付録 4 : ドライブユニット交換手順書」を参照してください。)

#### 補足説明

- (1) パラメーター SE で RS232C 異常時の DRDY 出力とモーターサーボ状態の設定が可能です。  
(「9. 命令/パラメーター解説」を参照してください。)
- (2) RS232C 異常は CLR 入力 ON または CL 命令でクリア可能です。

### 11.2.4.13. CPU 異常

[出力]	DRDY : 開
[TA]	実行不可
[7 セグ LED]	C3
[モーター状態]	サーボオフ

表 11-25 : CPU 異常の原因と処置

原因	処置
①ノイズによりプログラムを誤読み出し	● ノイズ対策をしてください。 ● ドライブユニット交換 (「付録 4 : ドライブユニット交換手順書」を参照してください。)
②メモリーが故障	
③CPU が故障	

## 11.2.5. TAによるアラーム読出

- アラーム状態を読み出します。
- アラームが発生していないとき、表示はありません。
- アラーム発生時は表 11-26 の表示を行ないます。

表 11-26

アラーム種類	7セグLED	TAによる表示
メモリー異常	E0	E0>Memory Error
EEPROM	E2	E2>EEPROM Error
システム異常	E7	E7>System Error
インターフェース異常	E8	E8>I/F Error
アナログ入力異常	E9	E9>ADC Error
位置偏差オーバー	F1	F1>Excess Position Error
ソフトトラベルリミットオーバー	F2	F2>Software Over Travel
ハードトラベルリミットオーバー	F3	F3>Hardware Over Travel
非常停止	F4	F4>Emergency Stop
プログラム異常	F5	F5>Program Error
オートチューニング・エラー	F8	F8>AT Error
RS232C 異常	C2	C2>RS232C Error
CPU 異常	C3	(TA 命令実行不可)
位置検出器異常	A0	A0>Encoder Circuit Error
ソフトサーマル	A3	A3>Overload
速度異常オーバー	A4	A4>Over Speed
原点未確定	A5	A5>Origin undefined
磁極センサ異常	A8	A8>Pole Sensor Circuit Error
磁極センサ状態異常	A9	A9>Pole Sensor State Error
主電源電圧異常 (過電圧/低電圧)	P1	P1>Main AC Line Trouble
制御電源電圧降下	P3	P3>Control AC Line Under Voltage
回生オーバーヒート	P4	P4>Over Heat (resistor)
パワーモジュールアラーム	P9	P9>Power Module Alarm

- アラームが複数発生している場合、アラームの区切りは改行されます。
- パラメーター MM による表示モード切り替えは有効です。
- 表示例 (MM1 設定でハードトラベルリミットオーバーと非常停止が発生しているとき)

```

:TA
F3>Hardware Over Travel;
F4>Emergency Stop;
:_
    
```


## 11.2.6. アラーム履歴

- 発生したアラームを EEPROM へ記録します。
- 最大で 32 個の履歴を記録します。アラーム履歴がいっぱいになると、最も古い履歴は切り捨てられ、最新のアラームが記録されます。
- DRDY 出力が開となる異常が記録対象となります。
- 記録内容は以下のとおりです。
  - ① LED 表示器に表示されるアラームコード
  - ② メーカー不良解析用のサブコード
  - ③ アラーム発生時の電源投入回数カウンター

**注意** : アラーム発生時に即電源を切るとアラーム履歴が正常に記録されない場合があります。

### 11.2.6.1. アラーム履歴の表示

- ① TA 命令を入力します。[SP] キーを入力するごとに次の行が表示されます。

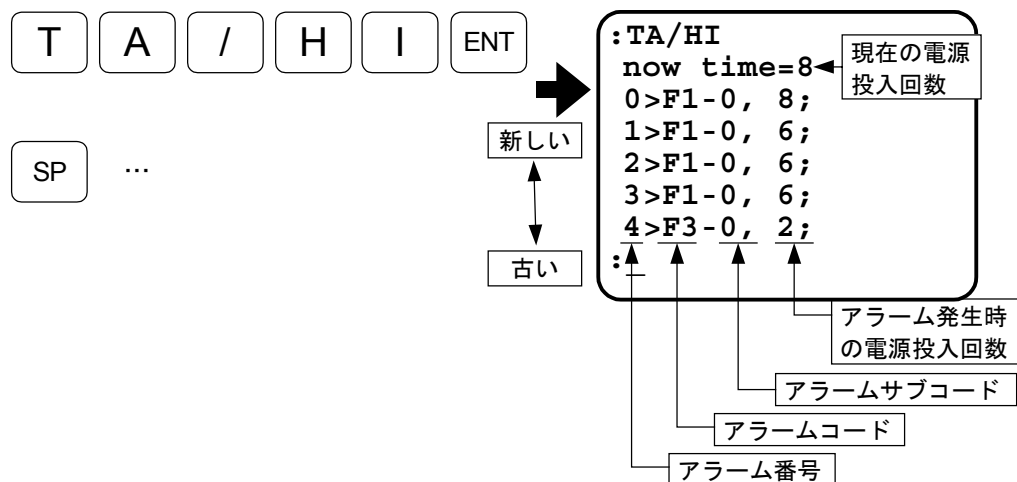

### 11.2.6.2. アラーム履歴のクリアー

- ① パスワードを入力します。

[ / ] [ N ] [ S ] [ K ] [ SP ]  
[ O ] [ N ] [ ENT ]

```

:/NSK ON
NSK ON
:_
  
```

- ② TA 命令を入力します。

[ T ] [ A ] [ / ] [ C ] [ L ] [ ENT ]

```

:/NSK ON
NSK ON
:TA/CL
:_
  
```

## 12. トラブルシュート

### 12.1. 諸状況の確認

- 何らかのトラブルが発生した場合に、表 12-1 の項目について周辺状況を確認します。
- 購入元へのお問い合わせに際しても表 12-1 の項目をご連絡ください。


表 12-1

No.	確認項目	備考
1.	型式	モーター・ドライブユニット型式の指定部分が一致していること
2.	電源電圧	変動は仕様内におさまっているか
3.	トラブルの再現性	
4.	特定の動作中（外部）	特定の制御を加えたときか、または、特定の機器が動作しているときか
5.	特定の動作中（内部）	移動位置、移動方向、加速中／減速中
6.	アラームコード	TA 命令でアラームの状態を再確認します。 （「11.1.2. TA 命令」を参照してください。）

## 12.2. トラブルシュート

- 下記のフローにしたがってトラブルシューティングを行ってください。


図 12-1

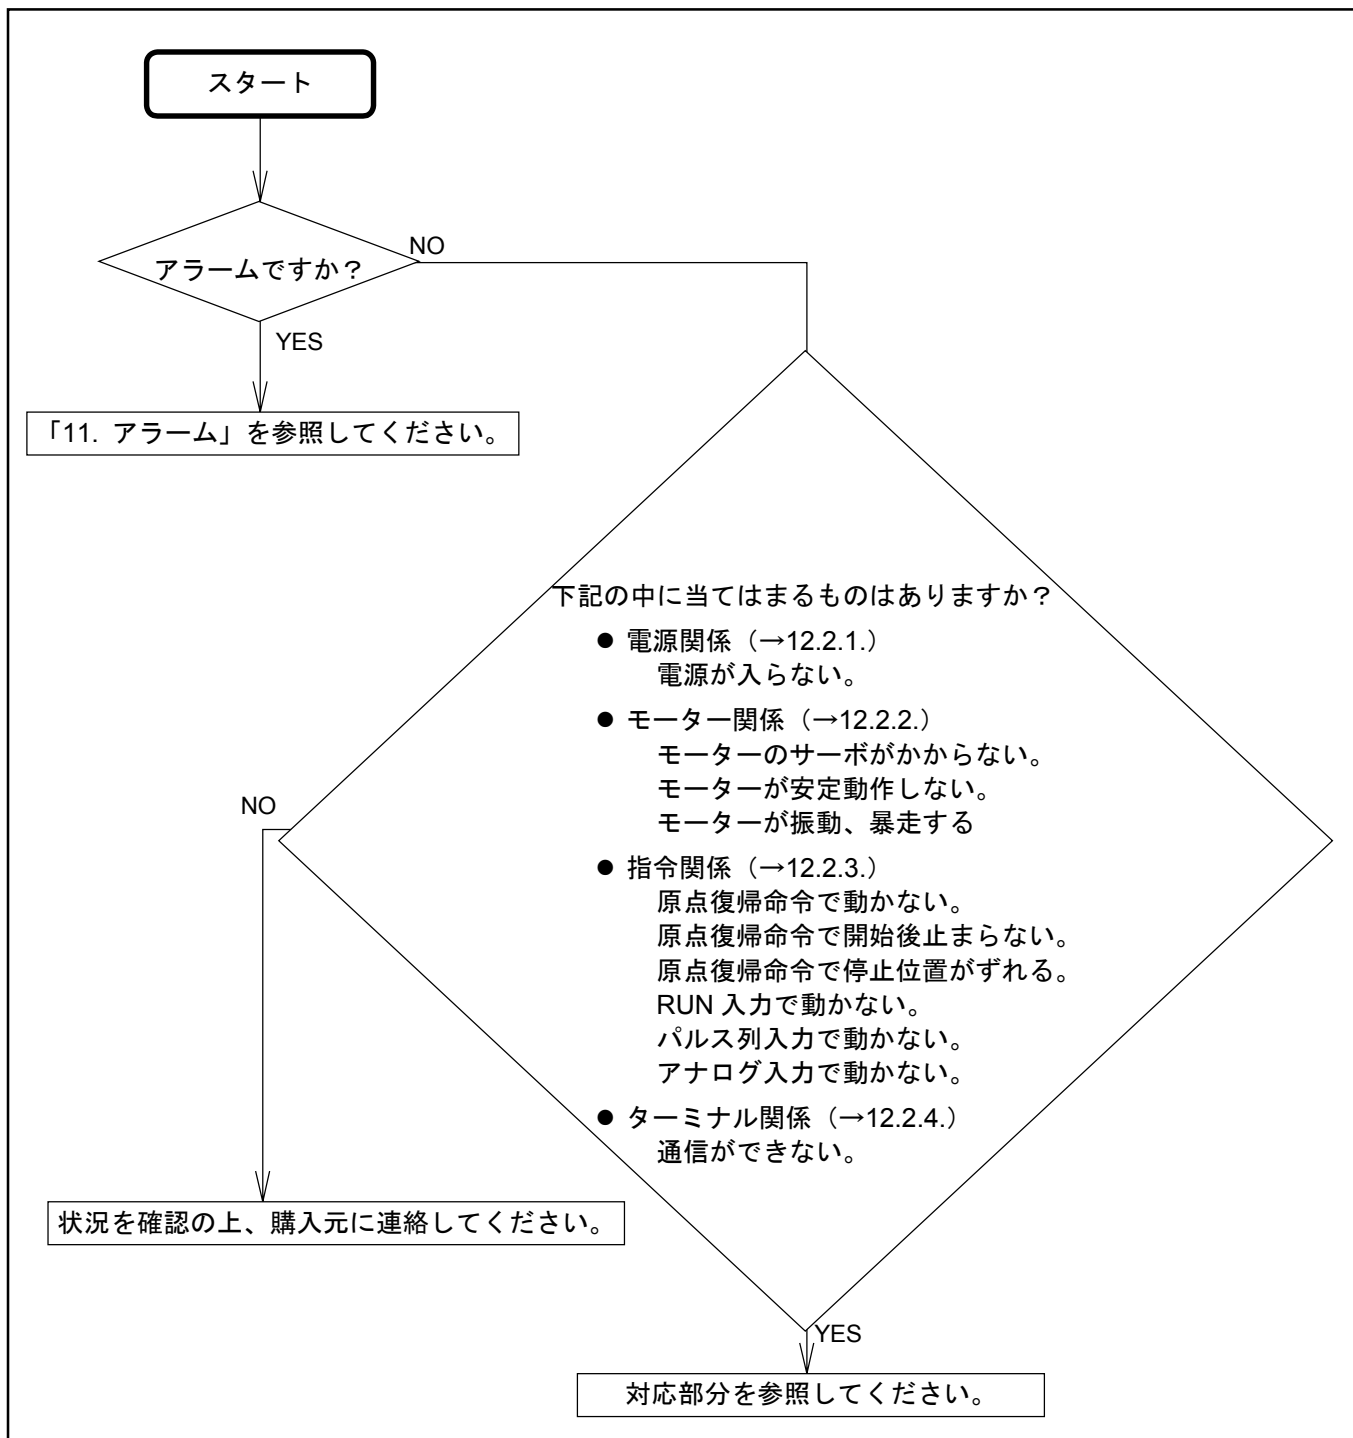



### 12.2.1. 電源関係

図 12-2 : 電源関係

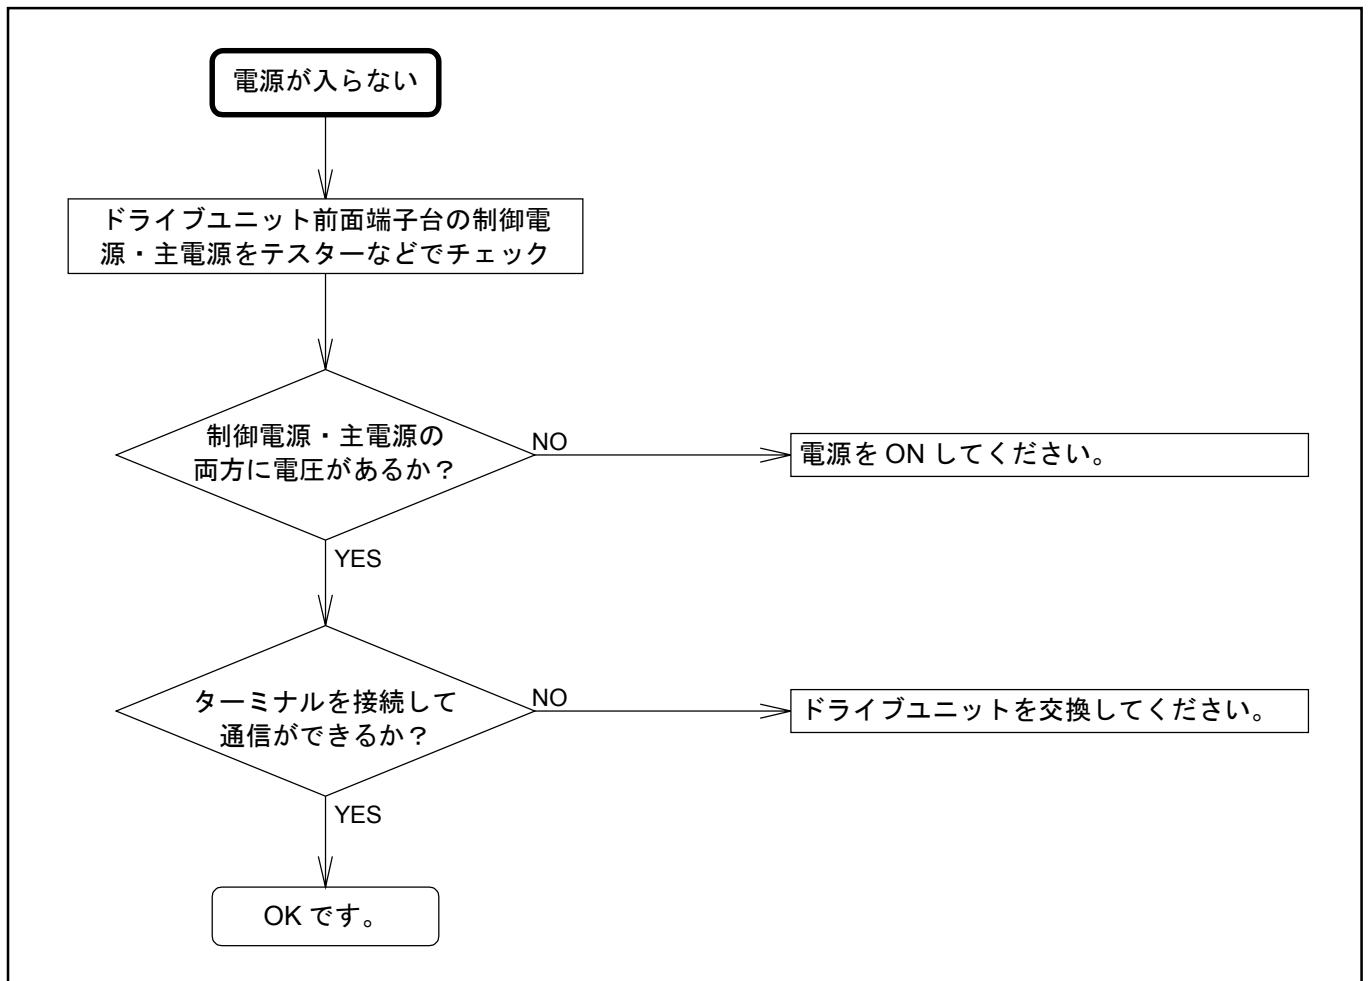

## 12.2.2. モーター関係

図 12-3 : モーター関係


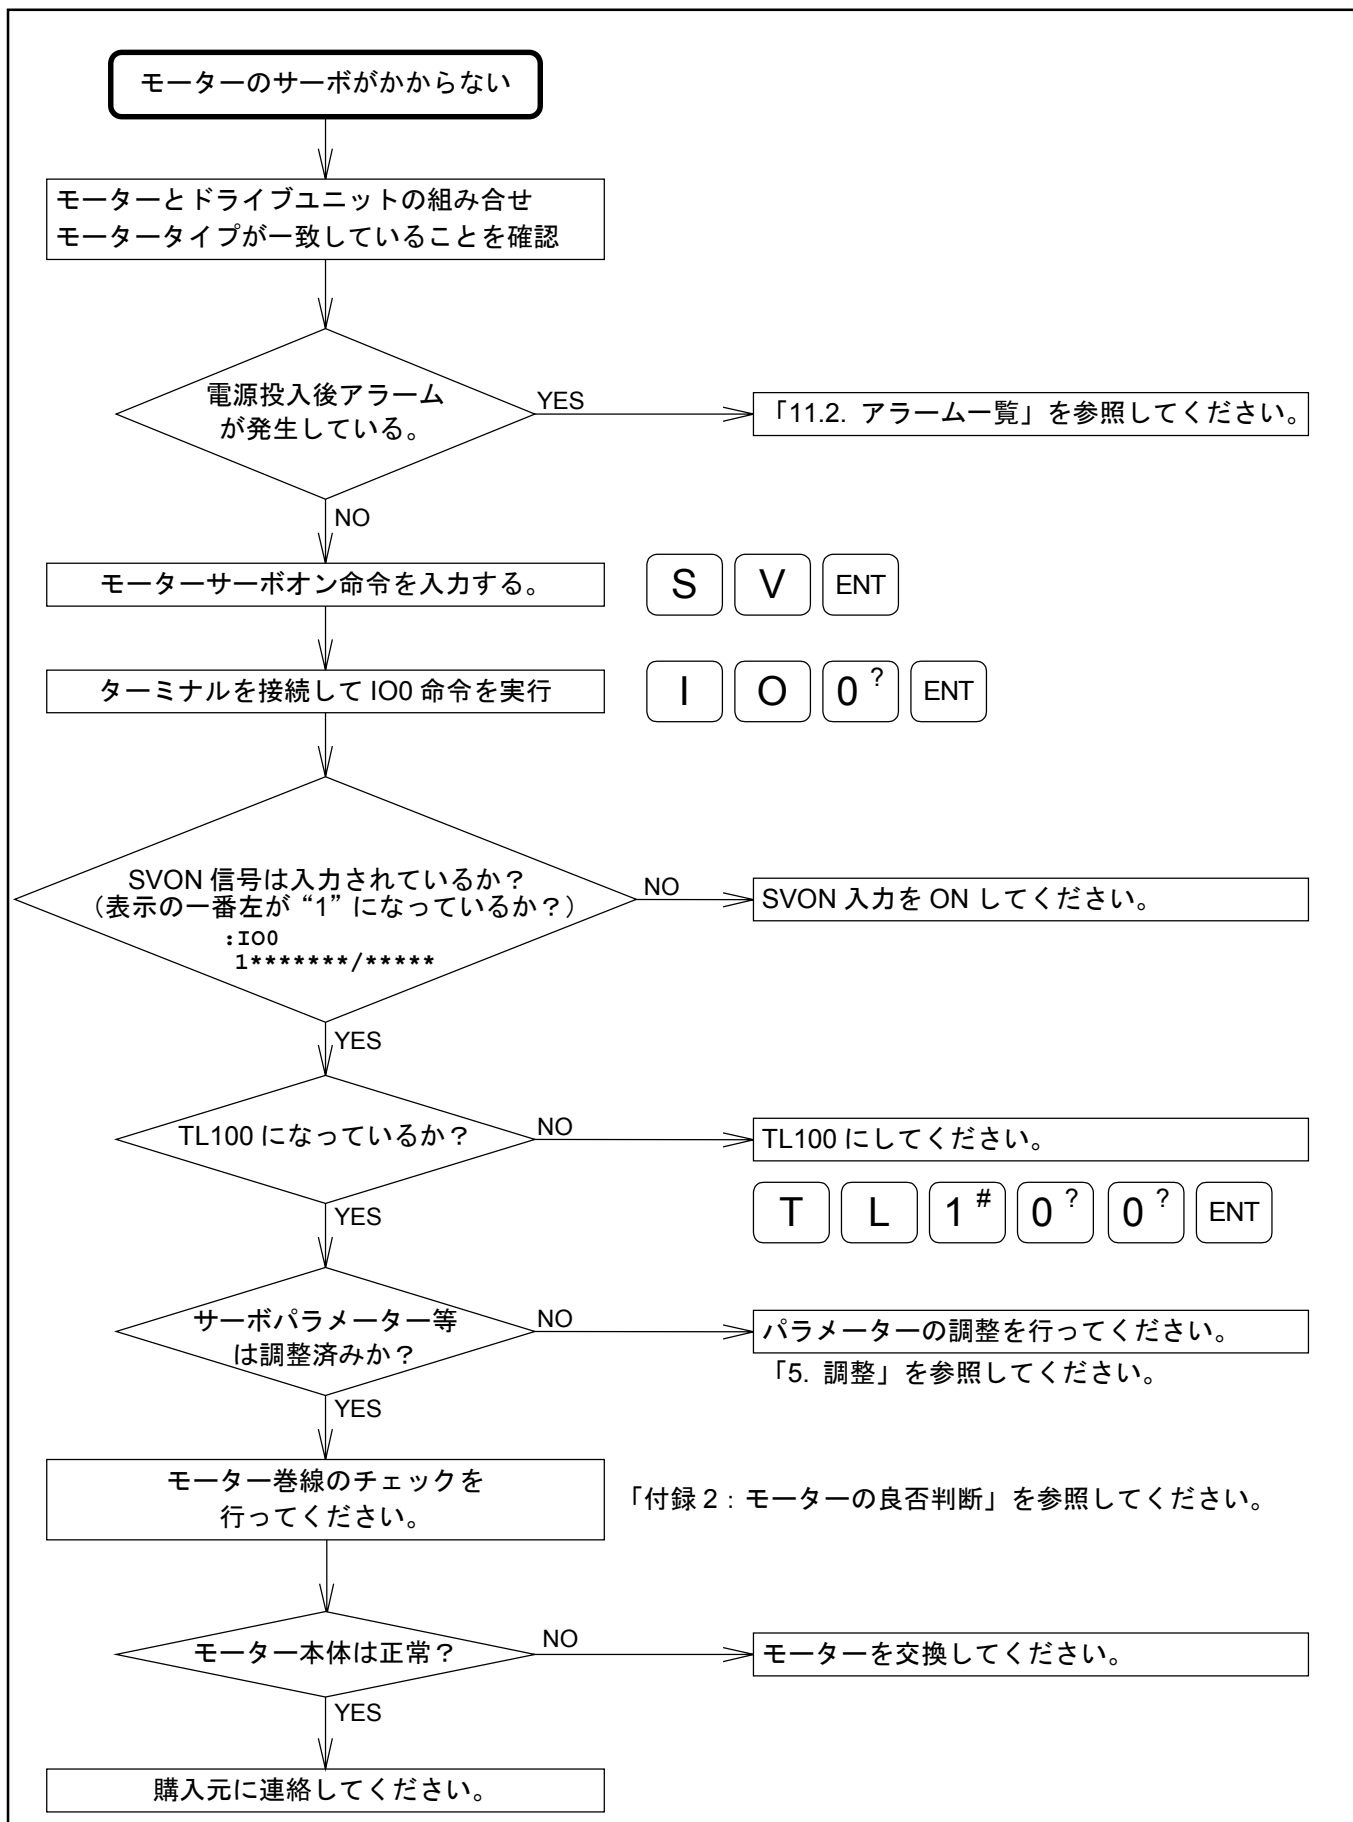


図 12-4

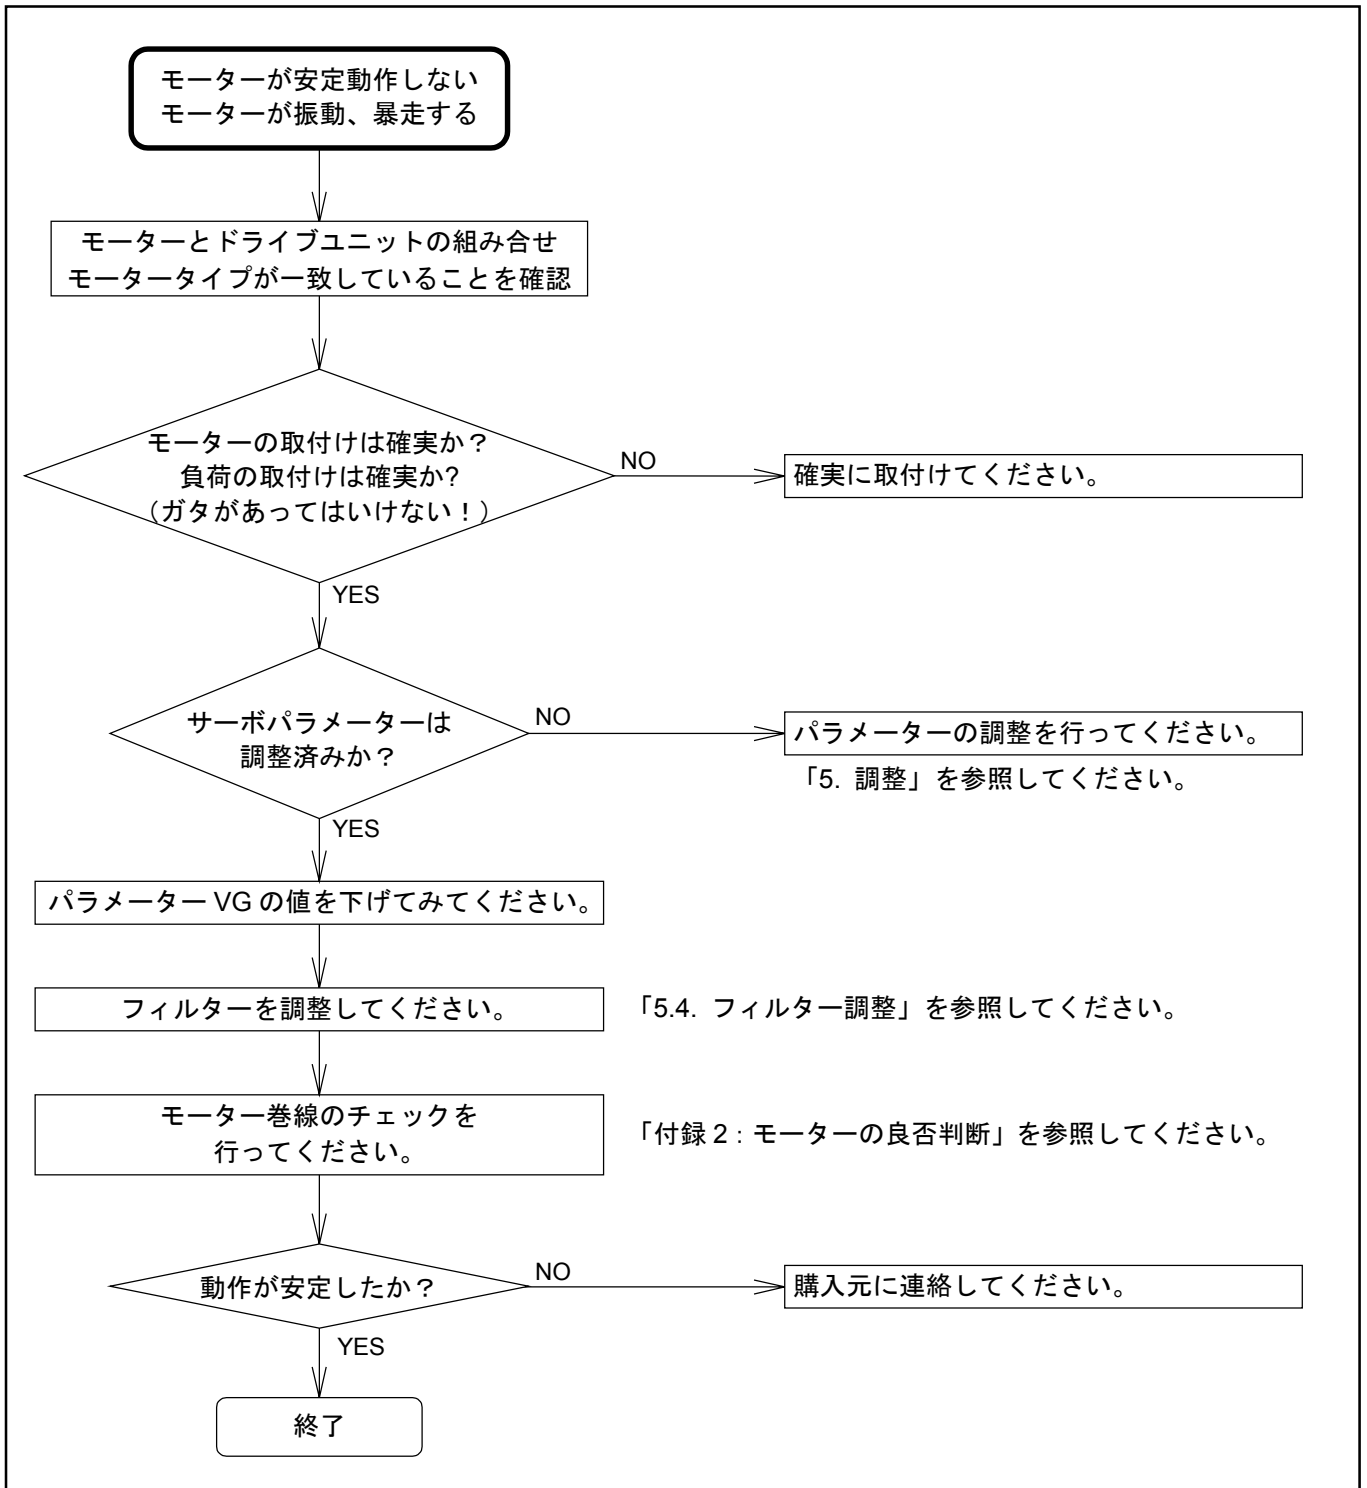

### 12.2.3. 指令関係

図 12-5 : 指令関係

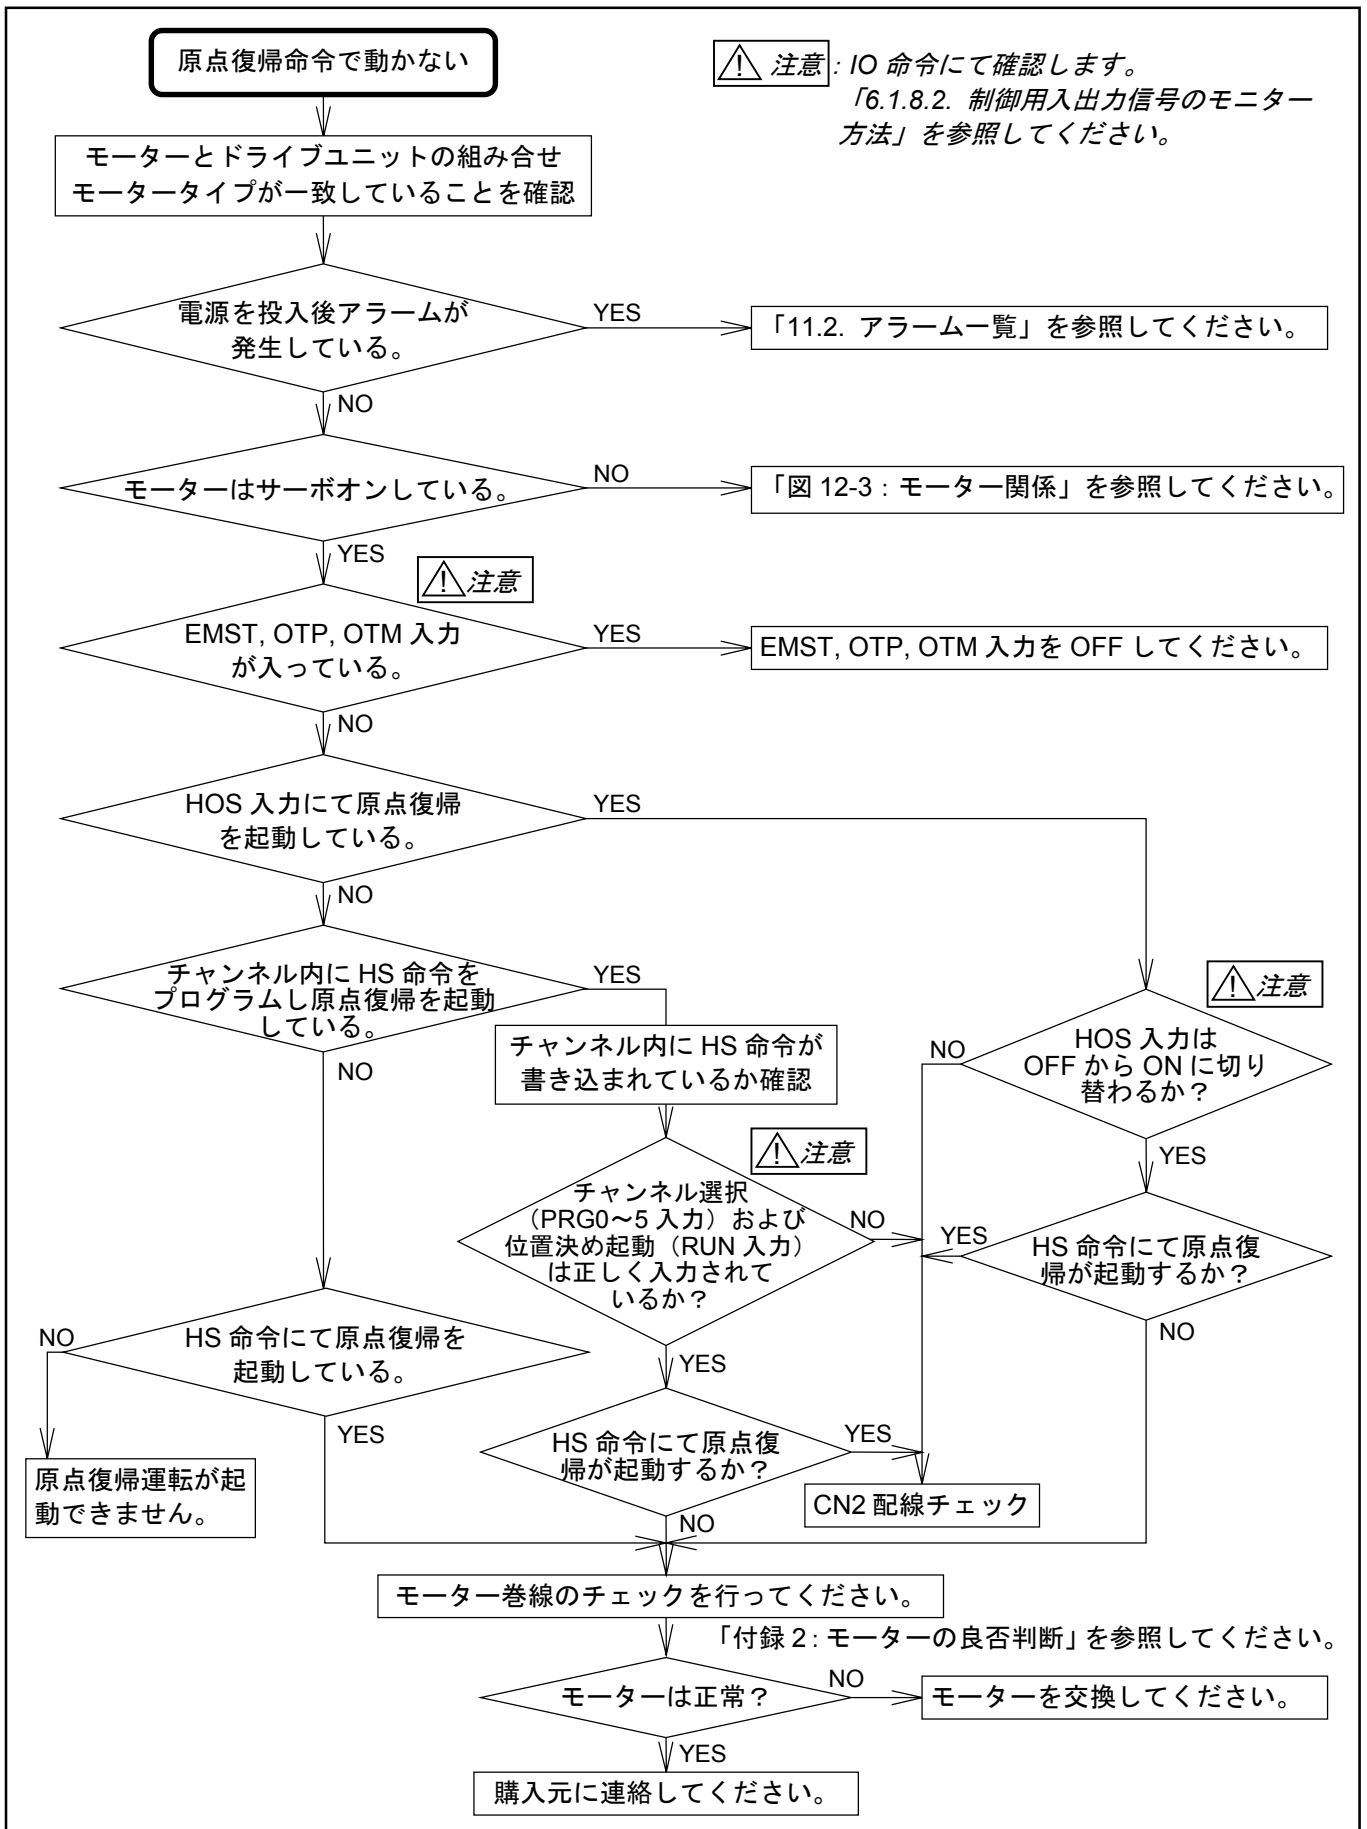


図 12-6

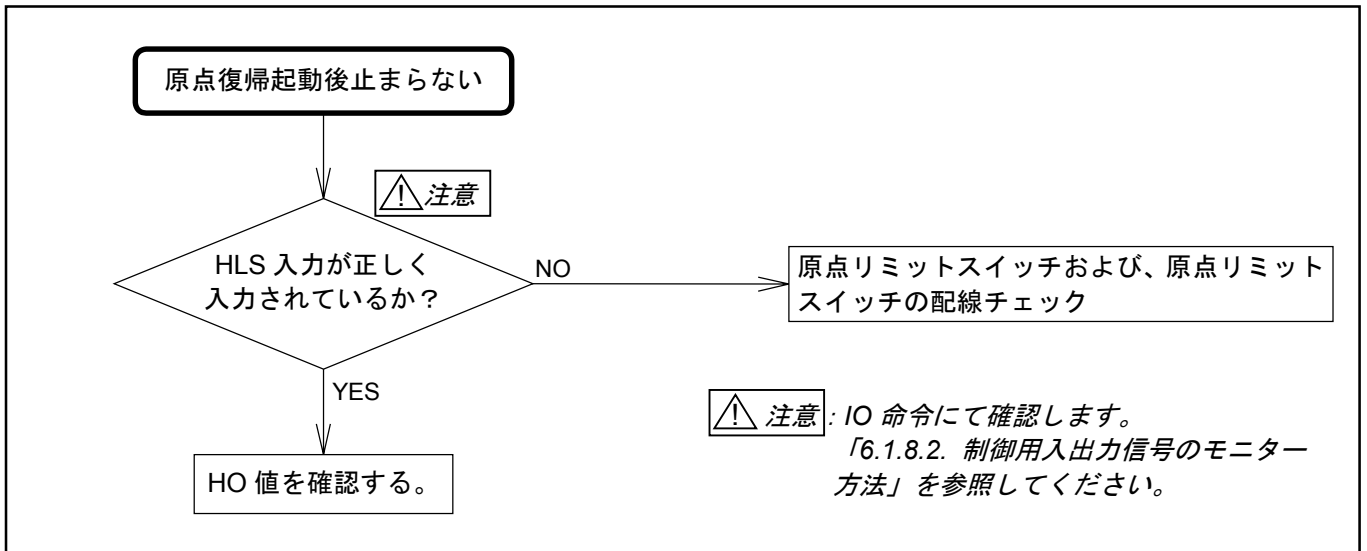


図 12-7

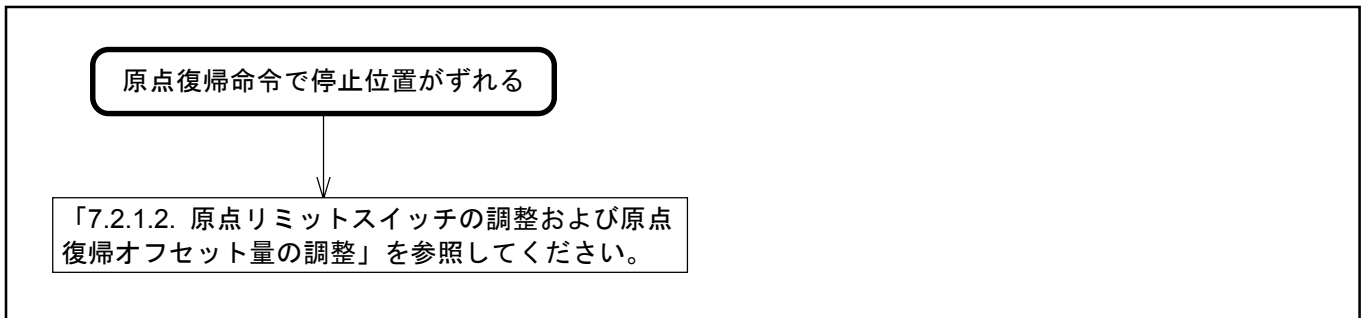


図 12-8



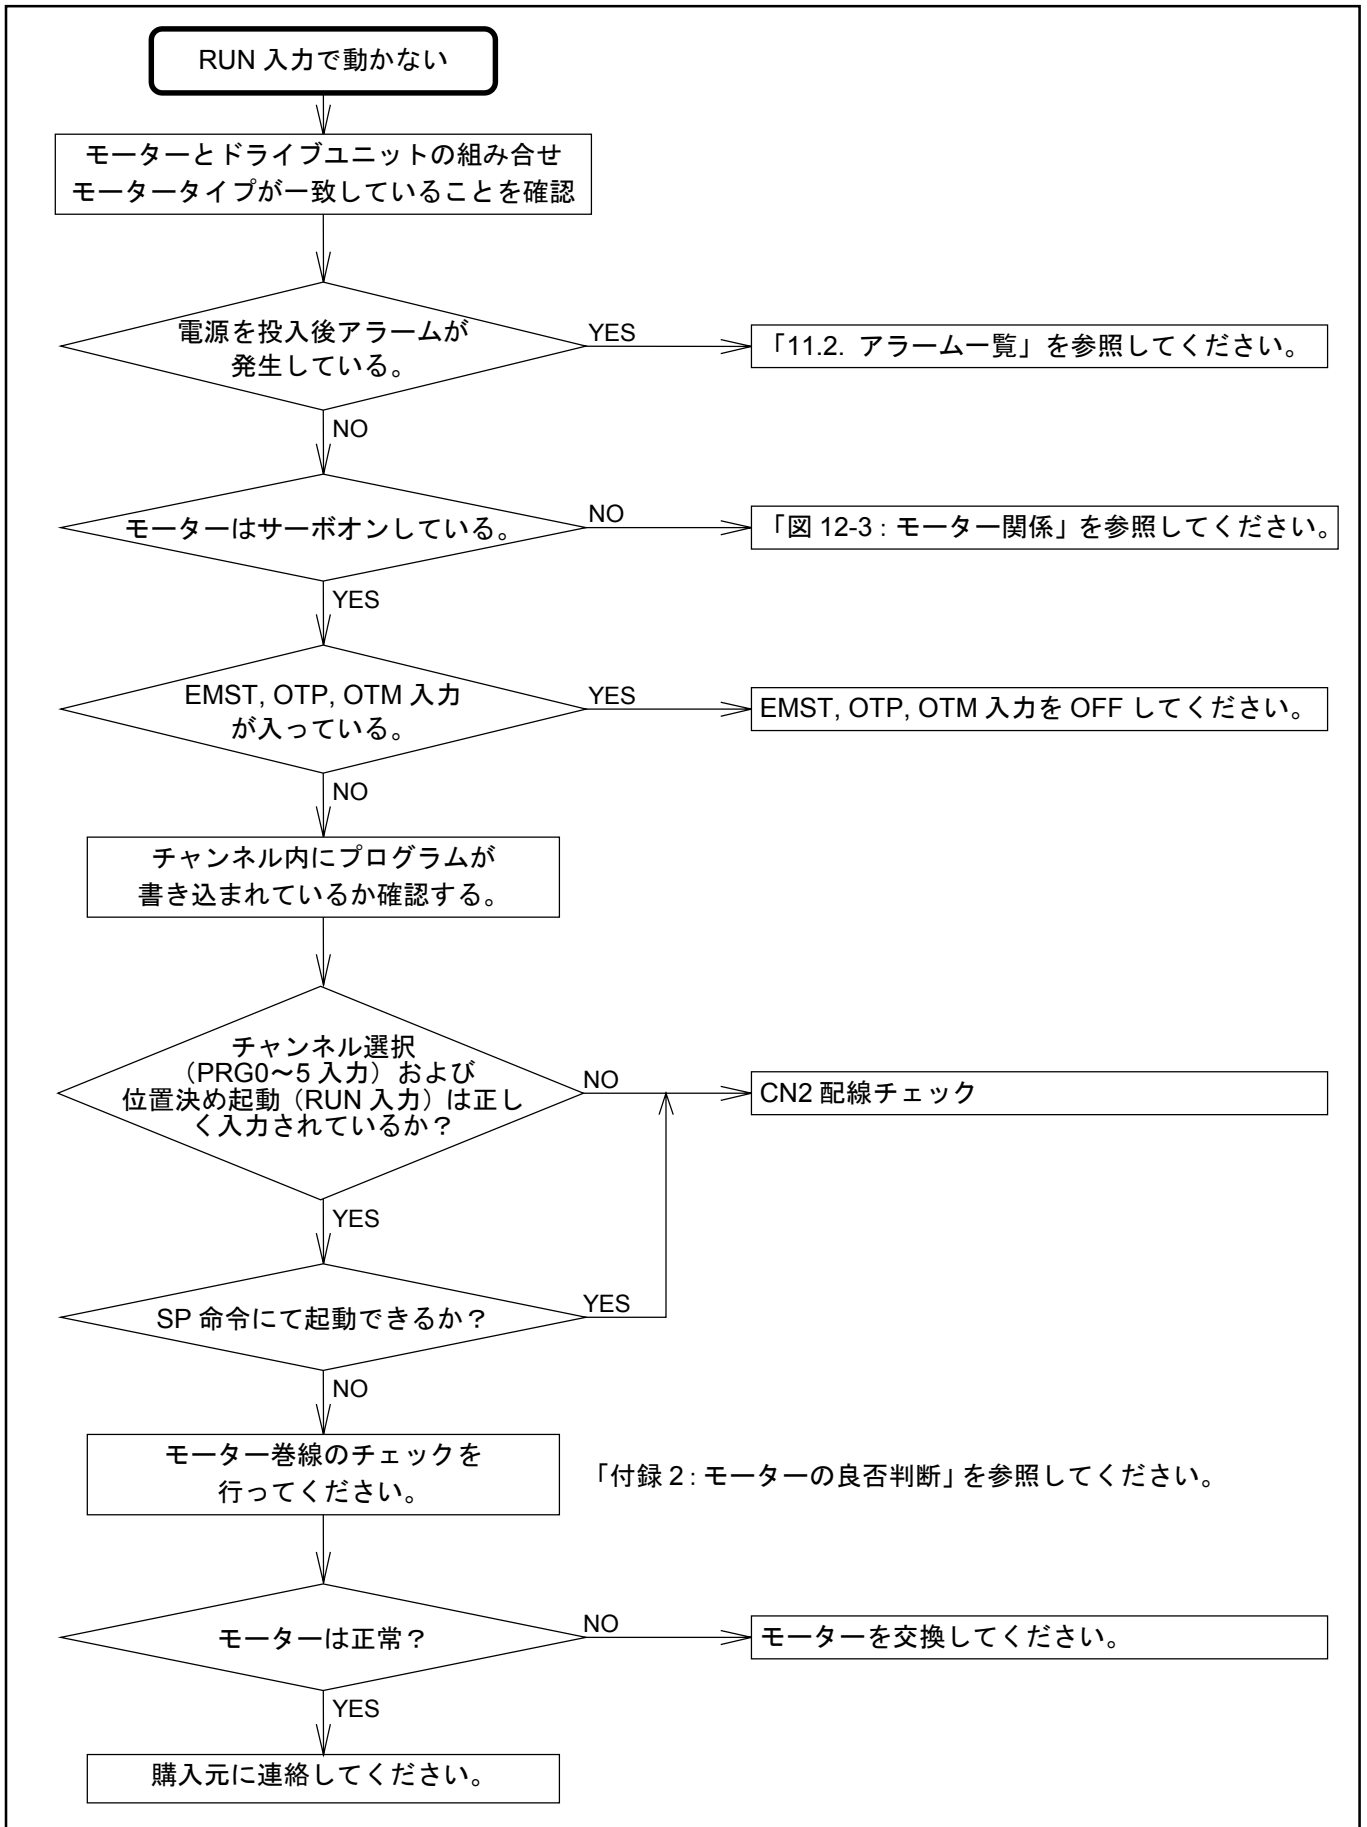


図 12-9

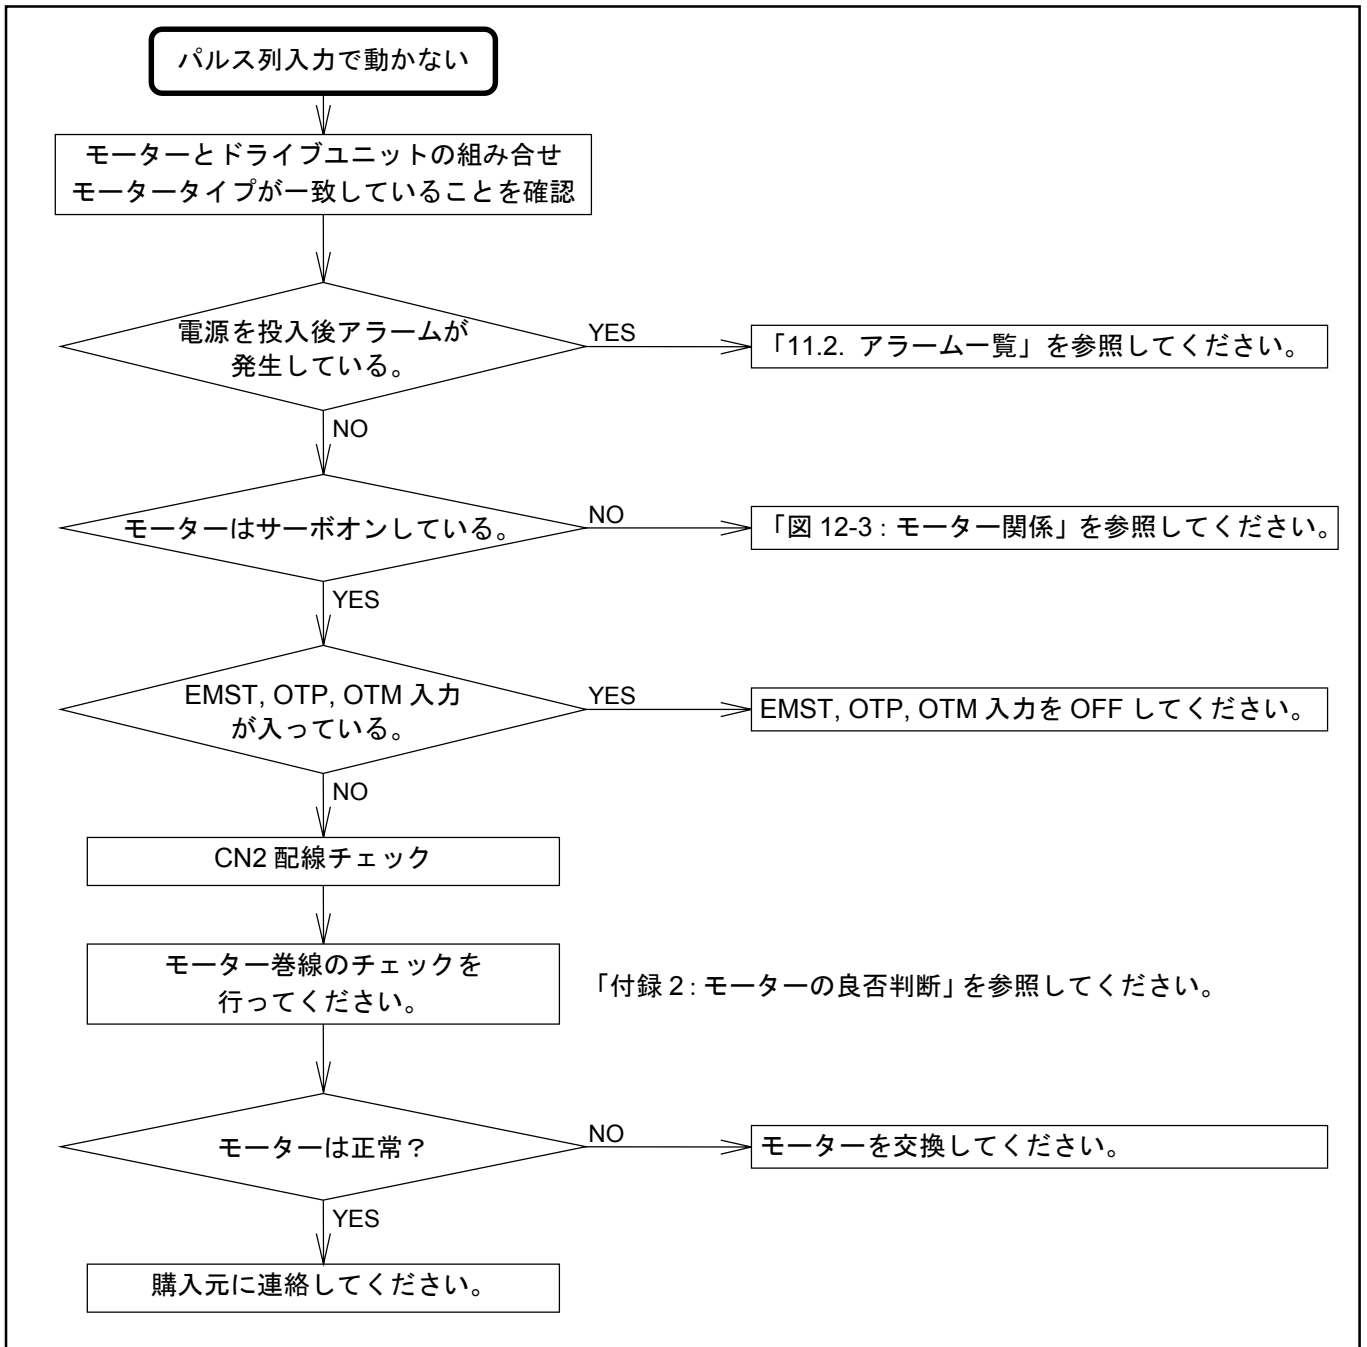

#### 12.2.4. ターミナル関係

図 12-10 : ターミナル関係

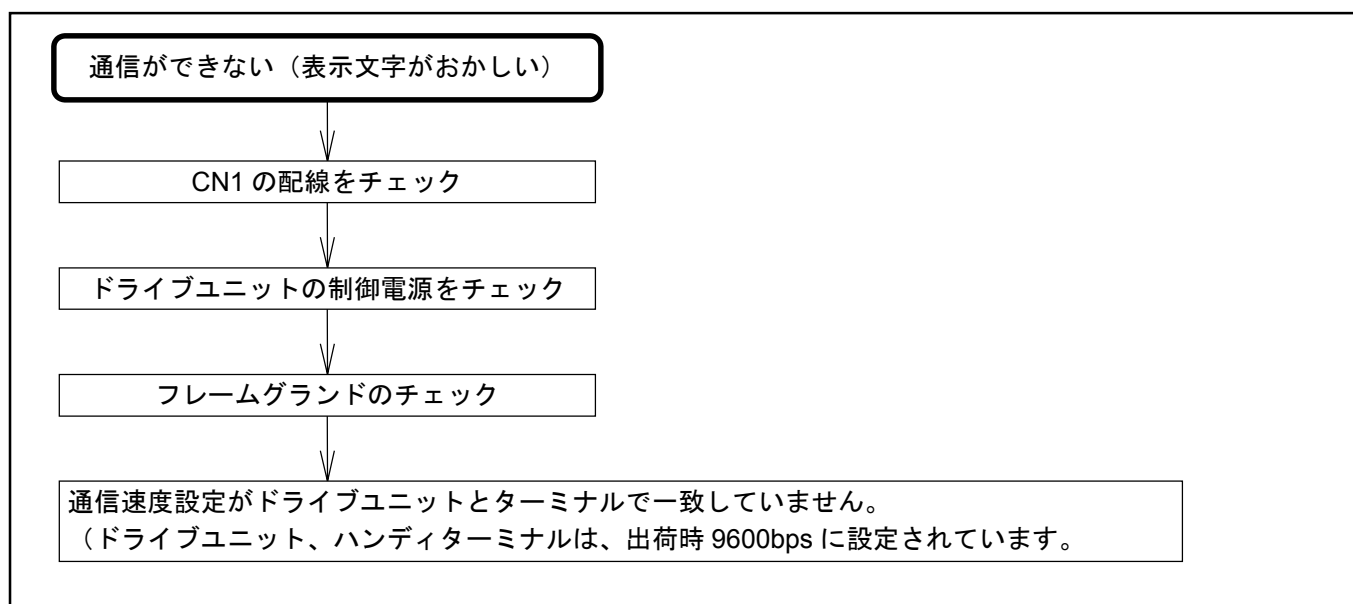



# 付録 1 : 入出力信号をチェックする

## IO : 信号入出力状態読出

- CN2, CN5 の入出力状態は命令 IO によりモニターすることができます。
- 配線チェック等に活用できます。
  - ◇ 入力形式 IO0/RP : 入出力信号表示  
IO2/RP : 内部プログラム指令入出力信号表示  
IO3/RP : ジョグ運转入出力信号表示  
/RP なし : 1 回のみ表示  
/RP あり : リアルタイム表示
  - ◇ 表示形式 : ビットマップで入力/出力を 1 行表示 (図 A-1~3)

図 A-1 : IO0/RP の表示形式

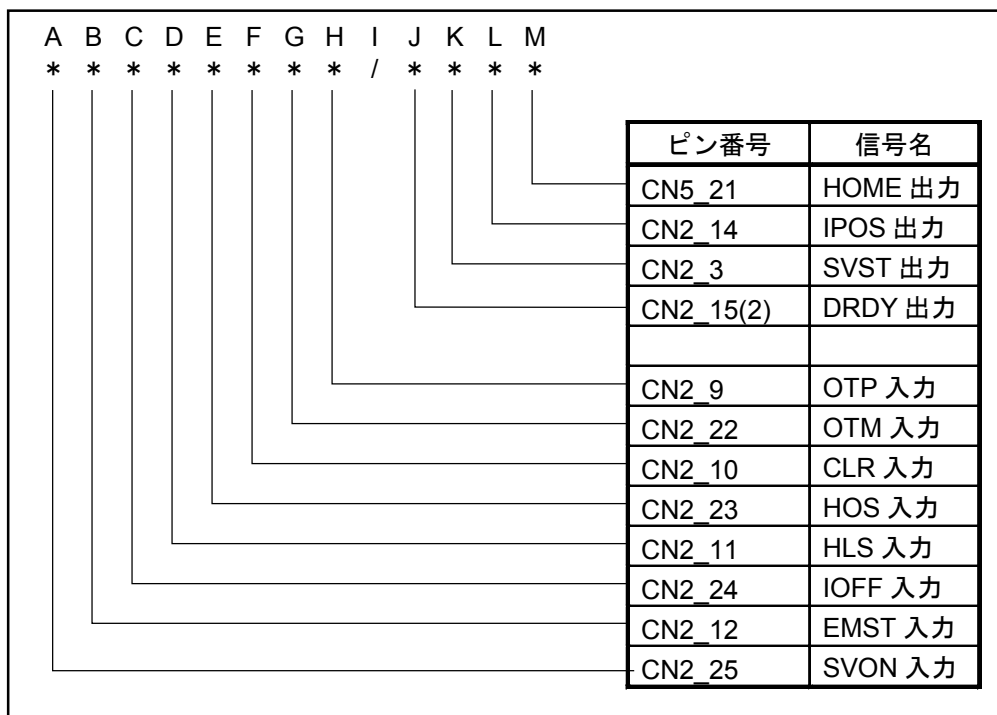


図 A-2 : IO2/RP の表示形式


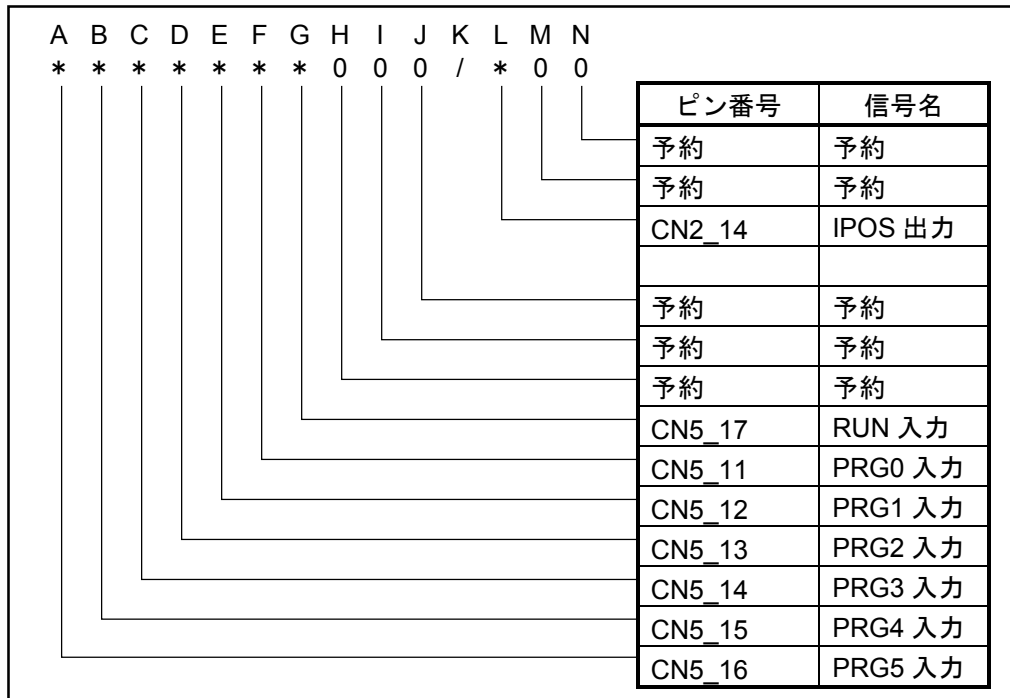


図 A-3 : IO3/RP の表示形式




[例 1] 内部プログラム起動入力 RUN が入力されているかどうかをチェックする


- ①ハンディターミナルの表示画面がコロン (:) になっていることを確認します。  
(コロンが表示されていないときは **ENT** キーを 1 度入力してみてください。)

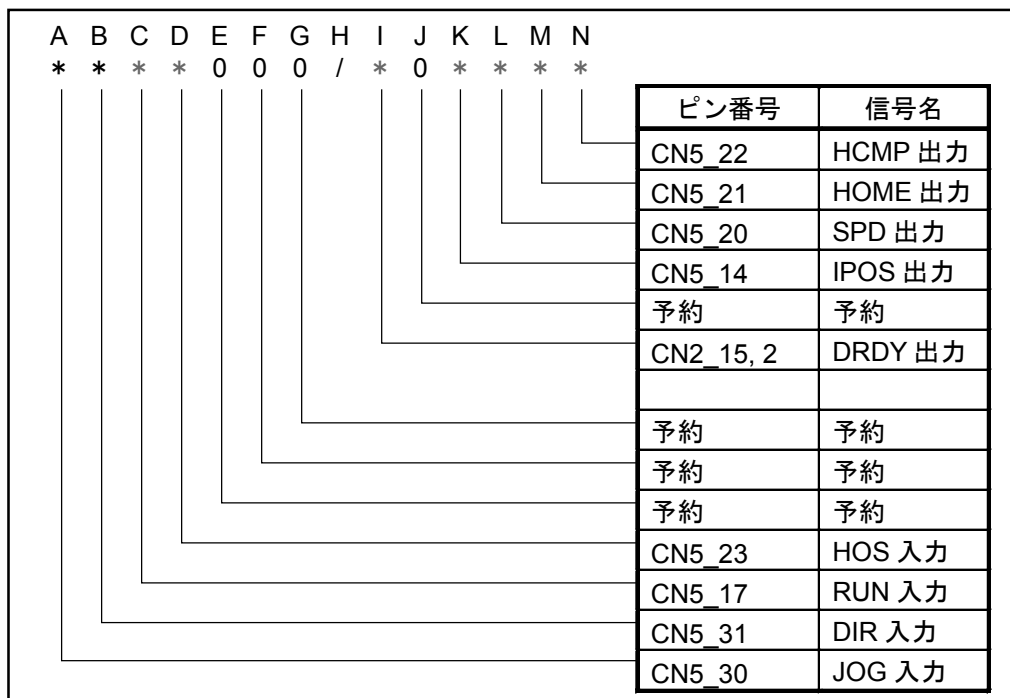


②

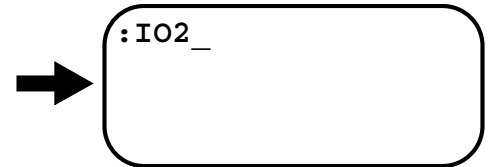


③

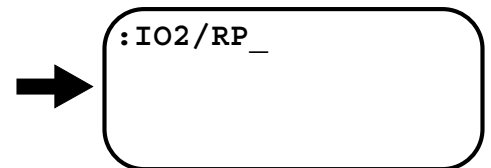

- ④ **ENT** キーを押して実行させます。 **ENT** キー入力とともに表示を開始します。

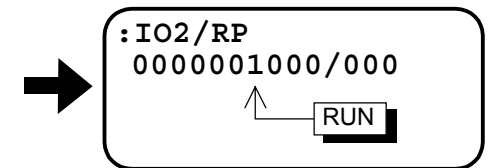

- ④表示を確認した後、 **BS** キーを押します。 **BS** キーを押さないと表示を続けたまま他の命令を受け付けません。

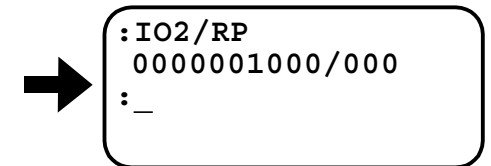

解説

- 以上の操作で、内部プログラム起動入力 RUN が表示 “1” であるため、この入力信号が ON していることがわかりました。
  - ◇ [例 1] では、入出力信号の表示を **BS** キーが押されるまで監視しながら表示します。
  - ◇ 入出力信号の表示中に信号が ON⇔OFF しますと表示も 1⇔0 の表示を行います。
  - ◇ ただし、[例 1] の手順③ (/RP) を省略しますと、 **ENT** キーが押された直後の入出力信号の表示を 1 度だけ行います。


## 付録 2 : モーターの良否判断

- モーターが正常であるか否かの判定の為、モーターの巻線抵抗を測定します。測定結果が何れも許容値内であれば正常と判断します。

### モーター巻線抵抗値の測定

- モーター巻線抵抗値はスライダ側面のコネクタピンを抵抗計（テスター等）で測定します。

図 A-4

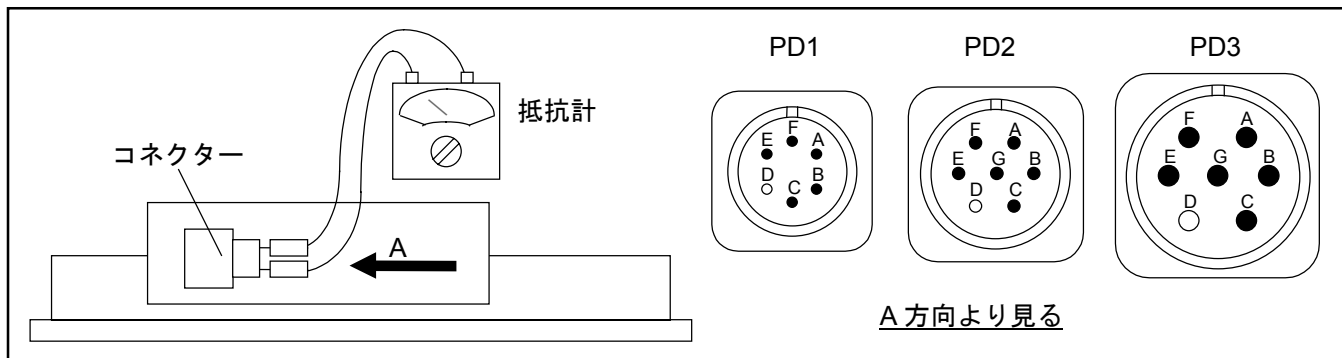

- モーター型式別の巻線抵抗値を下表に示します。

表 A-1

モーター型式	モーター巻線抵抗値 (Ω)	許容値
PD1	5.6	1. 左表の値±30% 2. U-V, V-W, W-U 各相のバラツキが 1.0Ω以内
PD2	2.8	
PD3	1.9	

- コネクタピンアサイン表を示します。

表 A-2

機能名称	コネクタピン No.
U	A
V	B
W	C
FG	D
サーマルプロテクター (+)	E
サーマルプロテクター (-)	F

- モーター相とコネクタピン No. 対照を下表に示します。

表 A-3


モーター相	コネクタピン No.
U-V	A ⇔ B
V-W	B ⇔ C
W-U	C ⇔ A

### モーター巻線絶縁抵抗の測定

- モーター巻線絶縁抵抗はスライダ側面のコネクタピンをメガテスター等で測定します。DC500V 印加、10MΩ 以上
- 絶縁抵抗は各モーター共、コネクタピン A, B, C と D との間を測定します。

## リニアスケールの点検

- ドライブユニットにリニアスケールケーブルを接続し、電源を投入したときに、スケールヘッドのランプが緑色で点灯していることを確認してください。停止時またはスライダを動かしたときに、赤色で点灯するときは、スケールヘッドのアライメント調整を行う必要があります。（継ぎ仕様の場合はスケールが正常に取付けられていない、もしくは、外れてしまっている可能性もあります。）原点センサー用マグネットスイッチ（リファレンスマーク部）を通過したときに、赤色で点灯するのは原点信号を発生している確認のためであって、正常な状態です。
- スライダを動かしてストロークの一部分でランプが赤色で点灯するときは、その付近のスケールに汚れや傷がないか確認してください。スケールが汚れている場合には、イソプロピルアルコールで汚れを拭き取ってください。スケールに傷がついている場合には、スケールの交換が必要です。

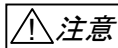 **注意** : リニアスケールの清掃には、シンナー等の溶剤は絶対に使用しないでください。


- A0, A8, A9 アラーム発生時には、スケール・コミュニケーションケーブルの断線確認をしてください。

モーター側コネクタ                   : SRCN6A25-24S  
ドライブユニット側コネクタ       : CN3 DA-15PF-N  
  CN6 D02-M15PG-N-F0

## 付録 3：ドライブユニットのイニシャライズ

- トラブルシュートの過程で、あるいはモーター／ドライブユニット交換時などドライブユニットのイニシャライズが必要となったときには本項に従ってください。
- イニシャライズ作業は図 A-5 のように 3 工程が必要です。イニシャライズは SI 命令にて行いません。
- パラメーター入出力用ターミナル（ハンディターミナル FHT11）をご用意ください。
- 以下、図 A-5 に説明します。

図 A-5

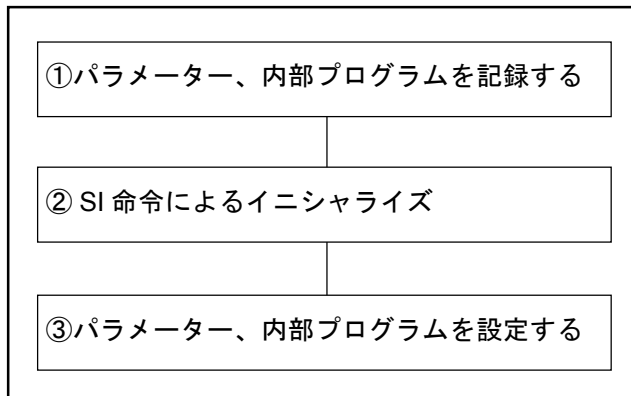

① 使用していたドライブユニットのパラメーター、内部プログラムをターミナルによりモニターし記録します。

- コネクター CN1 にターミナルを接続し制御電源のみ（AC200V-230V）投入

↓

- パラメーターは命令の TS0 でモニターできます。

↓

- モニター後電源を OFF します。

② SI 命令によりドライブユニットの内部データを初期化します。

- コネクタ CN1 にターミナルを接続します。



- 制御電源のみ (AC200V-230V) 投入



- パスワードをインプットします。“:” が表示されている状態で入力します。

/ N S K SP O N ENT

- “NSK ON” というエコーバックが表示されれば OK です。



- SI/AL 命令を入力します。

S I / A L



- “INITIALIZE” のエコーバックの後 “:” が表示されれば完了です。

③ 内部パラメーター、内部プログラムを入力します。

- CN1 にターミナルを接続し制御電源を投入します。



- 記録しておいたパラメーターを入力します。

P G \* \* ENT



- その後、他のパラメーター・内部プログラムを入力していきます。

V G \* \* ENT


④ パラメーターと内部プログラムを確認します。

- ターミナルで内部パラメーター、内部プログラムを確認します。

◇ 命令 TS0, TC□で確認できます。

⑤ 電源を OFF して作業は終了です。

## 付録 4 : ドライブユニット交換手順書

 **危険**: ドライブユニットの電源が切れていることを確認してから手順に従って作業を行ってください。

- 特殊仕様ドライブユニットにつきましては、当社へお問い合わせください。
- なお、ドライブユニットを交換する前に各パラメーター、内部チャンネル位置決め指令値などを巻末の「パラメーター・プログラム設定表」に書き写してください。
- 特に、PG, VG, VI, CO, MA, MV, HO および内部チャンネルのデータはよく確認しておいてください。

ドライブユニット交換完了後、各パラメーターおよび内部チャンネルデータを入力します。

① CN1 にハンディターミナルを接続してください。

② 制御電源のみを入れます。（TB 端子の上 2 箇所 の CONT と表示されている端子）

- 配線の関係上、制御電源と主電源を分離できない場合は、CN2 のコネクタを外した状態で電源を入れてください。
- 以上の処理を行わないで電源を入れた場合、パラメーターが正しく設定されていないため、モーターが暴走する恐れがありますので、必ず上記の処理を行ってください。

③ 電源を入れますとハンディターミナルの表示に “NSK MEGATHRUST . . .” というメッセージが表示されます。

- ハンディターミナルの表示が “:” になりましたら、

/ N S K SP O N ENT

と入力します。引き続き

S I / A L ENT

と入力しイニシャライズを行ないます。（約 30 秒）

④ ハンディターミナルの表示が “:” になりましたら書き写した各パラメーターおよび内部チャンネルデータを順次入力してください。



# パラメーター・プログラム設定表

呼び番号： \_\_\_\_\_

S/N： \_\_\_\_\_

## パラメーター設定表

● 記入なきところは出荷時設定とします。

\_\_\_\_\_年 \_\_\_\_\_月 \_\_\_\_\_日

パラメーター	設定		パラメーター	設定		パラメーター	設定	
	出荷時	お客様設定値		出荷時	お客様設定値		出荷時	お客様設定値
PG	0.100		IS	0		MM	1	
VG	1.0		FW	0		BM	1	
VGL	1.0		CR	×1		CM	0	
VI	1.00		PC	0		AN	0	
VIL	1.00		PS	0		WM	0	
VM	1		DI	0		SE	0	
LG	50		OTP	0.0		LO	0.0	—
TL	100		OTM	0.0		SG	0	—
GP	0.0		MV	500		MT	*	
GT	5		MA	0.5		RI	*	
FO	0		JV	50		ZP	0.70	
FP	0		JA	0.5		ZV	1.4	
FS	0		HV	100		SL	3	
NP	0		HA	0.5		AC	1	
NS	0		HZ	5		AGV	1.00	
DBP	0.0		OS	***		AGT	1.00	
DBA	0		HD	1		AF	0	
ILV	100.0		HO	0.0		AL	0	
FF	0		OL	*		SO	0	
FC	0		RC	*		SB	0.0	
CO	50 000.0		AB	X0X0XX00		ST	0	
IN	100.0		NW	2				

\*は、モーターサイズによって異なります。

\*\*は、モーターによって異なります。

\*\*\*は、スケールZ相ありの場合は6、スケールZ相なしの場合は7となります。

● パラメーターを再設定、複写する場合の注意

◇ LO, SG は PG, VG, VI, MA を自動調整するパラメーターのため設定は不要です。

呼び番号： \_\_\_\_\_

S/N： \_\_\_\_\_

## プログラム設定表

• 記入なきところは未使用とします。

\_\_\_\_\_年 \_\_\_\_\_月 \_\_\_\_\_日

CH	プログラム内容	CH	プログラム内容	CH	プログラム内容	CH	プログラム内容
0	命令： CV： CA：	16	命令： CV： CA：	32	命令： CV： CA：	48	命令： CV： CA：
1	命令： CV： CA：	17	命令： CV： CA：	33	命令： CV： CA：	49	命令： CV： CA：
2	命令： CV： CA：	18	命令： CV： CA：	34	命令： CV： CA：	50	命令： CV： CA：
3	命令： CV： CA：	19	命令： CV： CA：	35	命令： CV： CA：	51	命令： CV： CA：
4	命令： CV： CA：	20	命令： CV： CA：	36	命令： CV： CA：	52	命令： CV： CA：
5	命令： CV： CA：	21	命令： CV： CA：	37	命令： CV： CA：	53	命令： CV： CA：
6	命令： CV： CA：	22	命令： CV： CA：	38	命令： CV： CA：	54	命令： CV： CA：
7	命令： CV： CA：	23	命令： CV： CA：	39	命令： CV： CA：	55	命令： CV： CA：
8	命令： CV： CA：	24	命令： CV： CA：	40	命令： CV： CA：	56	命令： CV： CA：
9	命令： CV： CA：	25	命令： CV： CA：	41	命令： CV： CA：	57	命令： CV： CA：
10	命令： CV： CA：	26	命令： CV： CA：	42	命令： CV： CA：	58	命令： CV： CA：
11	命令： CV： CA：	27	命令： CV： CA：	43	命令： CV： CA：	59	命令： CV： CA：
12	命令： CV： CA：	28	命令： CV： CA：	44	命令： CV： CA：	60	命令： CV： CA：
13	命令： CV： CA：	29	命令： CV： CA：	45	命令： CV： CA：	61	命令： CV： CA：
14	命令： CV： CA：	30	命令： CV： CA：	46	命令： CV： CA：	62	命令： CV： CA：
15	命令： CV： CA：	31	命令： CV： CA：	47	命令： CV： CA：	63	命令： CV： CA：

メガスラストモータシステム  
(EDB 型ドライブユニット)  
取扱説明書

販資 T20021-02 EC-T

2001 年 8 月 22 日	第 1 版第 1 刷
2001 年 8 月 30 日	第 1 版第 2 刷
2001 年 11 月 14 日	第 2 版第 1 刷

日本精工株式会社



# 日本精工株式会社

東京都品川区大崎 1-6-3 日精ビル 〒141-8560

本 社 TEL.03-3779-7111(代) FAX.03-3779-7431

製品のご使用に際しては、本マニュアルをご熟読の上、正しくお取り扱いください。

日本精工株式会社は、外国為替及び外国貿易管理法、その他の輸出関連法令によって、規制される製品・技術については、法令に違反して輸出しないことを基本方針としております。  
本製品を単体で輸出される場合には、当社までご相談ください。

お問い合わせは、担当の、支社・営業所・駐在までお申し付けください。

# NSK 販売株式会社

## 東日本カンパニー

東京精機支社	TEL.03-3779-7289(代)	FAX.03-3779-7435
東京第一支社	TEL.03-3779-7324(代)	FAX.03-3779-7437
東京第二支社	TEL.03-3779-7312(代)	FAX.03-3779-7437
東京第三支社	TEL.03-3779-7327(代)	FAX.03-3779-7437
西東京支社	TEL.0426-45-7021(代)	FAX.0426-45-7022
西関東支社	TEL.046-223-9911(代)	FAX.046-223-9910
日立支社	TEL.0294-36-3382(代)	FAX.0294-35-8391
北関東支社	TEL.0276-48-1575(代)	FAX.0276-48-1620
長野支社	TEL.0266-58-8800(代)	FAX.0266-58-7817
新潟支社	TEL.025-247-0134(代)	FAX.025-247-0140
東北支社	TEL.022-261-3735(代)	FAX.022-261-3768
札幌営業所	TEL.011-231-1400(代)	FAX.011-251-2917
横浜営業所	TEL.045-335-2433(代)	FAX.045-332-3738
宇都宮営業所	TEL.028-624-5664(代)	FAX.028-624-5674
甲府営業所	TEL.055-222-0711(代)	FAX.055-224-5229
熊谷営業所	TEL.048-526-7101(代)	FAX.048-526-7088
上田営業所	TEL.0268-26-6811(代)	FAX.0268-26-6813
鹿嶋駐在	TEL.0299-82-6881(代)	FAX.0299-82-6883

## 中部カンパニー

名古屋第一支社	TEL.052-571-6330(代)	FAX.052-571-6396
名古屋第二支社	TEL.052-571-6324(代)	FAX.052-561-7589
名古屋第三支社	TEL.052-571-6707(代)	FAX.052-561-7588
三河支社	TEL.0566-98-7711(代)	FAX.0566-98-3200
静岡支社	TEL.054-237-0717(代)	FAX.054-237-2139
北陸支社	TEL.076-242-5261(代)	FAX.076-242-5264

## 西日本カンパニー

大阪支社	TEL.06-6945-8153(代)	FAX.06-6945-8173
京都支社	TEL.075-341-4775(代)	FAX.075-341-4745
兵庫支社	TEL.0792-89-1521(代)	FAX.0792-89-1675
四国支社	TEL.089-941-2445(代)	FAX.089-941-2538
中国支社	TEL.082-285-7760(代)	FAX.082-283-9491
九州支社	TEL.092-451-5671(代)	FAX.092-474-5060
高松営業所	TEL.087-866-4141(代)	FAX.087-867-4660
福山営業所	TEL.0849-54-6501(代)	FAX.0849-54-6502
岡山営業所	TEL.0862-44-4166(代)	FAX.0862-44-4145
熊本営業所	TEL.096-337-2771(代)	FAX.096-348-0672

技術的なご相談は、下記の担当でも承ります。

## 日本精工株式会社・メカトロ製品技術部

東日本カンパニー駐在(東京)	TEL.03-3779-7284	FAX.03-3779-7435
中部カンパニー駐在(名古屋)	TEL.052-571-6389	FAX.052-561-7589
西日本カンパニー駐在(大阪)	TEL.06-6945-8243	FAX.06-6945-8176
桐原精機プラント	TEL.0466-46-3492	FAX.0466-45-7904